

## فصل ششم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

## ۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با توجه به مطالبی که در فصل ۵ مورد بررسی قرار گرفت، احتمال وقوع پدیده فروزنده‌نامناسب در حوادث پست فیروزبهرام کاملاً مشخص می‌باشد. اما به منظور جلوگیری از بروز این پدیده مخرب می‌بایستی توپولوژی مدار فروزنده‌نامناسب تغییر نماید. به عبارتی با تغییر ساختار مدار می‌توان شرایط لازم جهت وقوع فروزنده‌نامناسب را کاهش و یا بطور کامل از بین برد. لذا راههایی که بدین منظور به نظر می‌رسد را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

- ۱- ترانسپوز کردن مدار تغذیه ترانس به منظور تغییر توپولوژی مدار فروزنده‌نامناسب
- ۲- تعویض کلید خط رودشور - فیروزبهرام در پست رودشور
- ۳- نصب راکتورها و مقاومت‌های دمپینگ بر روی خط و در پست فیروزبهرام
- ۴- استفاده از مقاومت نوترال و یا تغییر مقدار مقاومت
- ۵- نصب کلید بر روی خط رودشور - فیروزبهرام در پست فیروزبهرام

در مورد ترانسپوز کردن خط، این روش با استفاده از نرمافزار مورد آزمایش قرار گرفت که نوسانات فروزنده‌نامناسب بطور کامل حذب نگردید که بدین ترتیب این روش برای مقابله با این پدیده در مدار مورد بحث کاملاً حذف نگردید که بدین ترتیب این روش برای مقابله با این پدیده در مدار مورد بحث کاملاً موثر نمی‌باشد. اما احتمال دارد این روش برای مدارات با ساختار دیگر پاسخگو باشد.

در مورد تعویض کلید نیز به دلیل آنکه مدار مستعد فرورزونانس می‌باشد کار اساسی نبوده و با خارج شدن بريکرها از کورس امكان وقوع اين پدیده وجود دارد. البته استفاده از کلیدهای با مقاومت وصل تا حد زیادی می‌تواند موثر واقع گردد.

نصب راکتورها و مقاومت‌های دمپینگ و نیز مقاومت نوترال هم دارای مشکلات خاص بوده و اين روش در اولويت قرار نمی‌گيرد.

اما شاید بهترین روش جهت جلوگیری از بروز مجدد فرورزونانس در پست فيروزبهرام نصب کلید در پست مذکور می‌باشد. زيرا مطابق مانور معمول، برقدار کردن ترانس از طريق بستن کلید در پست رودشور انجام می‌گيرد که در شرایط فعلی خط و ترانس با هم برقدار می‌گردند. حال با اضافه کردن کلید ۴۰۰ کيلو ولت قبل از ترانس در پست فيروزبهرام مانور برقدار کردن بدین صورت خواهد بود که ابتدا کلید ۹۲۰۲ وصل می‌گردد و سپس کلید ۴۰۰ کيلو ولت پست فيروز بهرام. بدین ترتیب در صورت بروز نامتعادلی بر روی کلید ۹۲۰۲ شرایط بروز فرورزونانس ایجاد نخواهد شد زира ترانس به همراه خط برقدار نمی‌گردد. بنابراین با نصب اين کلید می‌توان کاملاً مطمئن بود که از تکرار اين پدیده در پست مذکور جلوگیری به عمل می‌آيد.