

EXTRUSION



Beat the Competition !

MayTec Inc.
1625 Dundee Ave.,
Unit E - F Elgin,
Illinois 60120, USA

phone: ++ (847) 429 - 0321
fax: ++ (847) 429 - 0460



ENTER

e-Mail:
ley@maytecinc.com
melissa.ley@maytecinc.com
mail@maytecinc.com

فهرست:

- تاریخچه
- انواع اکسٹروژن
- مواد اولیه
- قالبها
- انواع پرسها
- منابع

تاریخچه:

● صنعت اکستروژن دارای تاریخی بالغ بر ۱۵۰ سال است اولین مورد از این فرایند گزارشی از جوزف براما و مربوط به سال ۱۸۷۰ میلادی است این گزارش پرسی را شرح میدارد که سرب ذوب شده یا دیگر مواد نرم را به داخل یک غالب استوانه ای پمپ میکرد

در سال ۱۸۲۰ توماس بور برای تولید لوله بوسیله اکستروژن پرسی هیدرولیکی ساخت و بوسیله ان سیلندر های سربی ساخت اکستروژن سرد فولاد برای اولین بار در اروپا در اواسط دهه ۱۹۳۰ شروع و بعضی از ساز برگهای نظامی مثل پوکه گلوله وغیره از فولاد تولید شد

در همین زمان توسط المانیها نیز تحقیقاتی در زمینه اکستروژن سرد فولاد انجام شده بود که به دلیل حفظ اسرار نظامی تا سال ۱۹۲۴ انها را به چاپ نرساندند.

- بعد از جنگ جهانی دوم ارتش امریکا توانست با اکستروژن سرد پوسته های فولادی و گلوله ۷۵ میلیمتری درست کند
- سال ۱۹۴۷ شرکت MFG توانست توپهای ۱۰۵ میلیمتری را بسازد

مواد اولیه:

- بلوک پر یا تو خالی گرم شده
- برای ساخت پروفیلهای تو خالی بلوکهای تو خالی لازم است
- در ساخت لوله میتوان بلوک را قبل از اکستروژن سوراخ کرد



انواع اکسٹروژن:

A-از نظر جابجایی بلوک در ماتریس :

- اکسٹروژن مستقیم
- اکسٹروژن غیر مستقیم
- اکسٹروژن ضربه ای

B-از نظر محصول:


اکسٹروژن تو پر


اکسٹروژن تو خالی



اکستروژن مستقیم:


- که در ان سنبه و قالب وضعیت افقی داشته در حالیکه ماده در حال تغییر شکل و سنبه در یک جهت حرکت میکنند
- این فرایند برای پروفیلهای تو پر و خالی و برای الیازهای الومینیومی و مسی و فولادها به کار میرود .

- در اکستروژن مستقیم بلوک گرم شده تا دمایی شکل دادن در ماتریس قرار داده شده سپس سنبه که توسط صفحه سر سنبه از بلوک جداست بلوک را به حلقه اکسترود فشار میدهد مازاد اکسترود با عقب رفتن ماتریس از اد شده و سپس برش یا اره میشود.

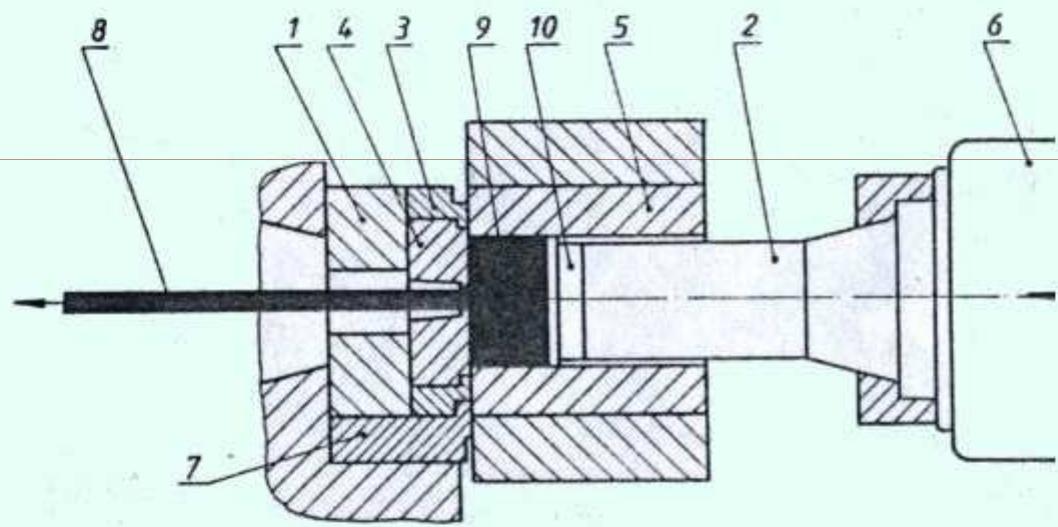


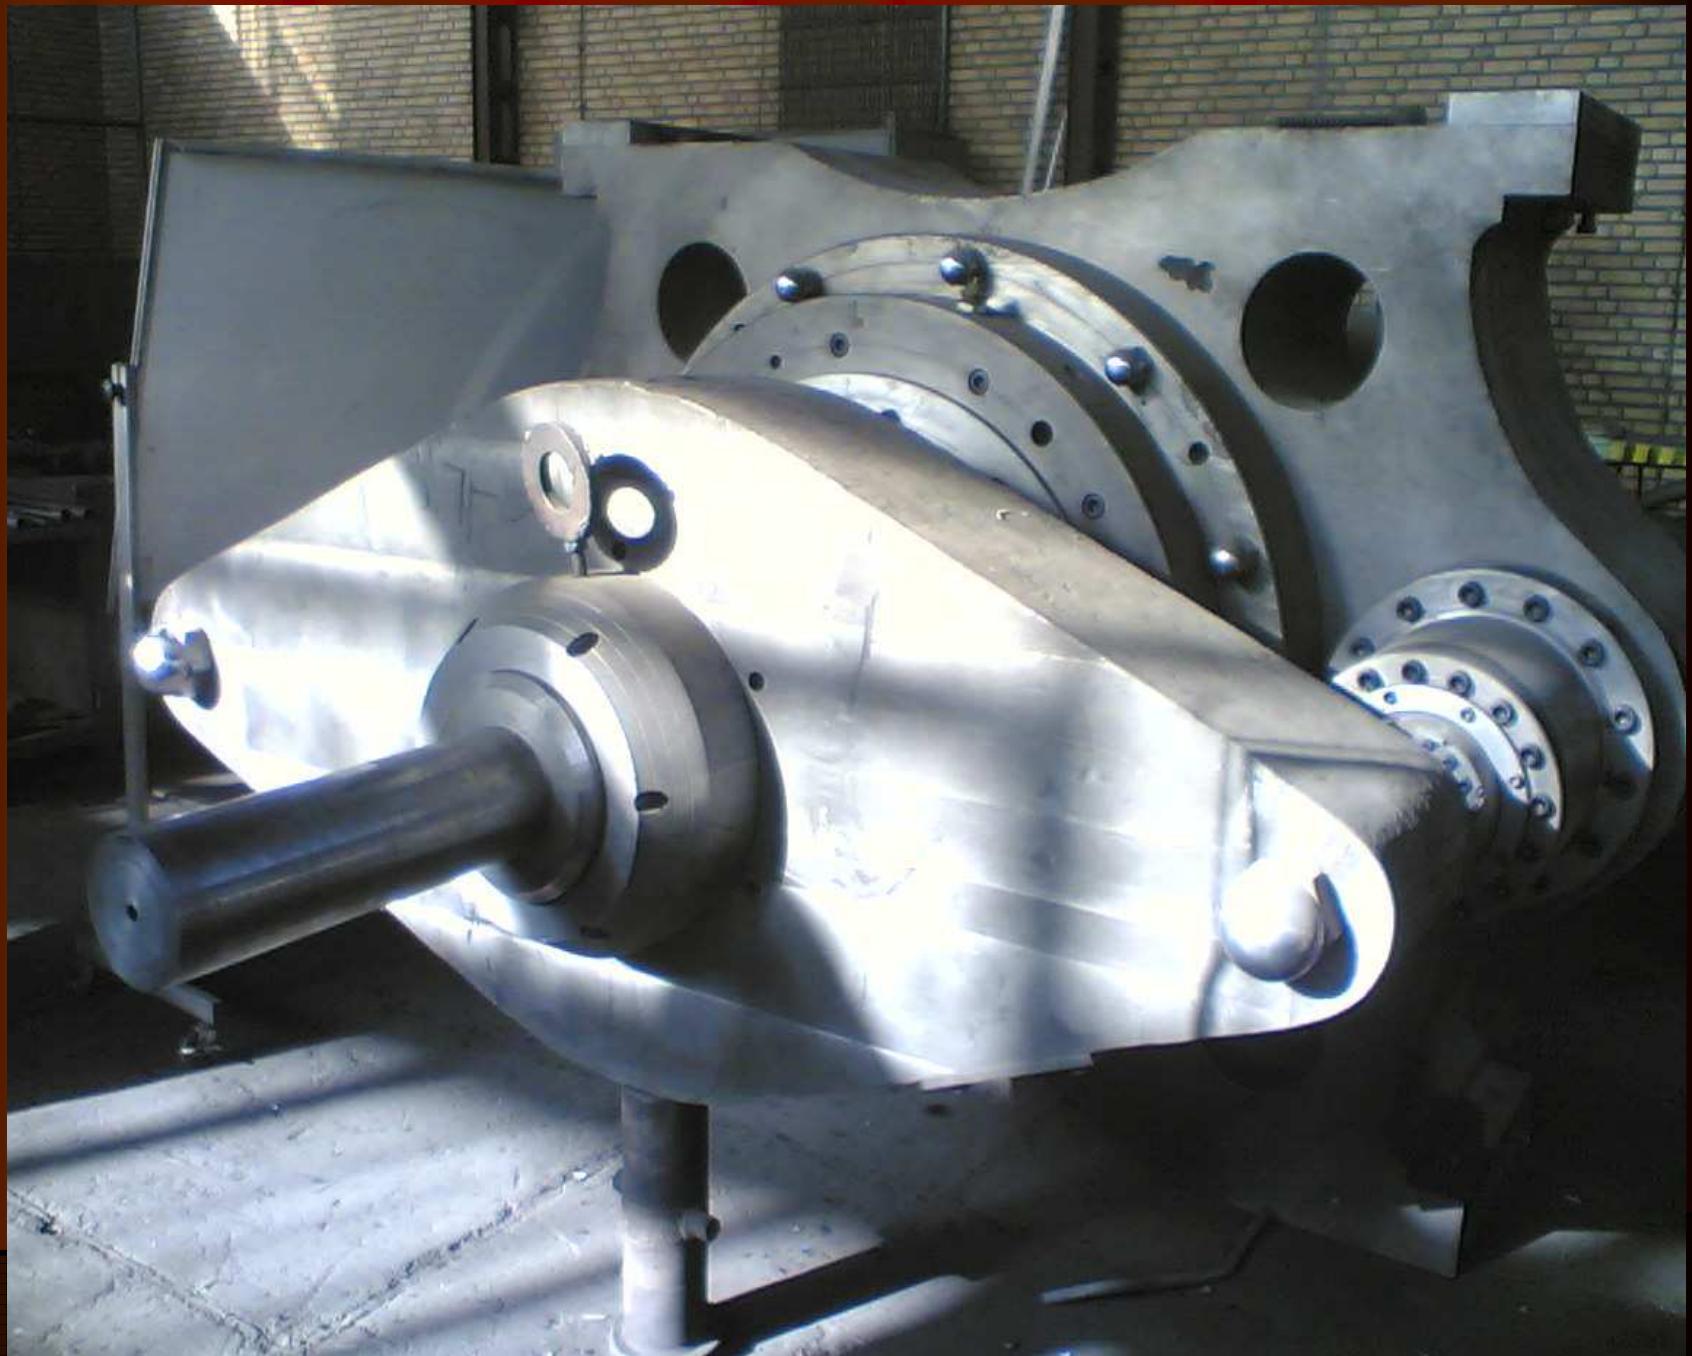

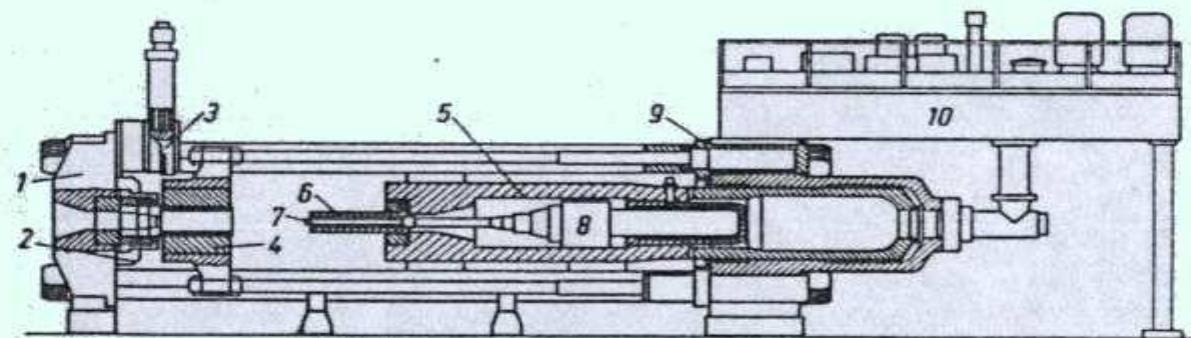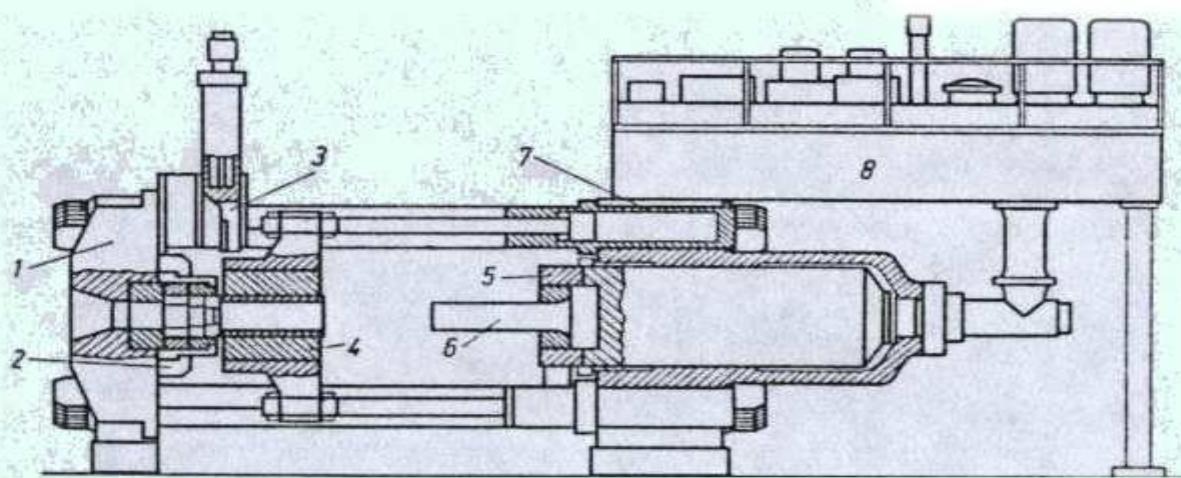

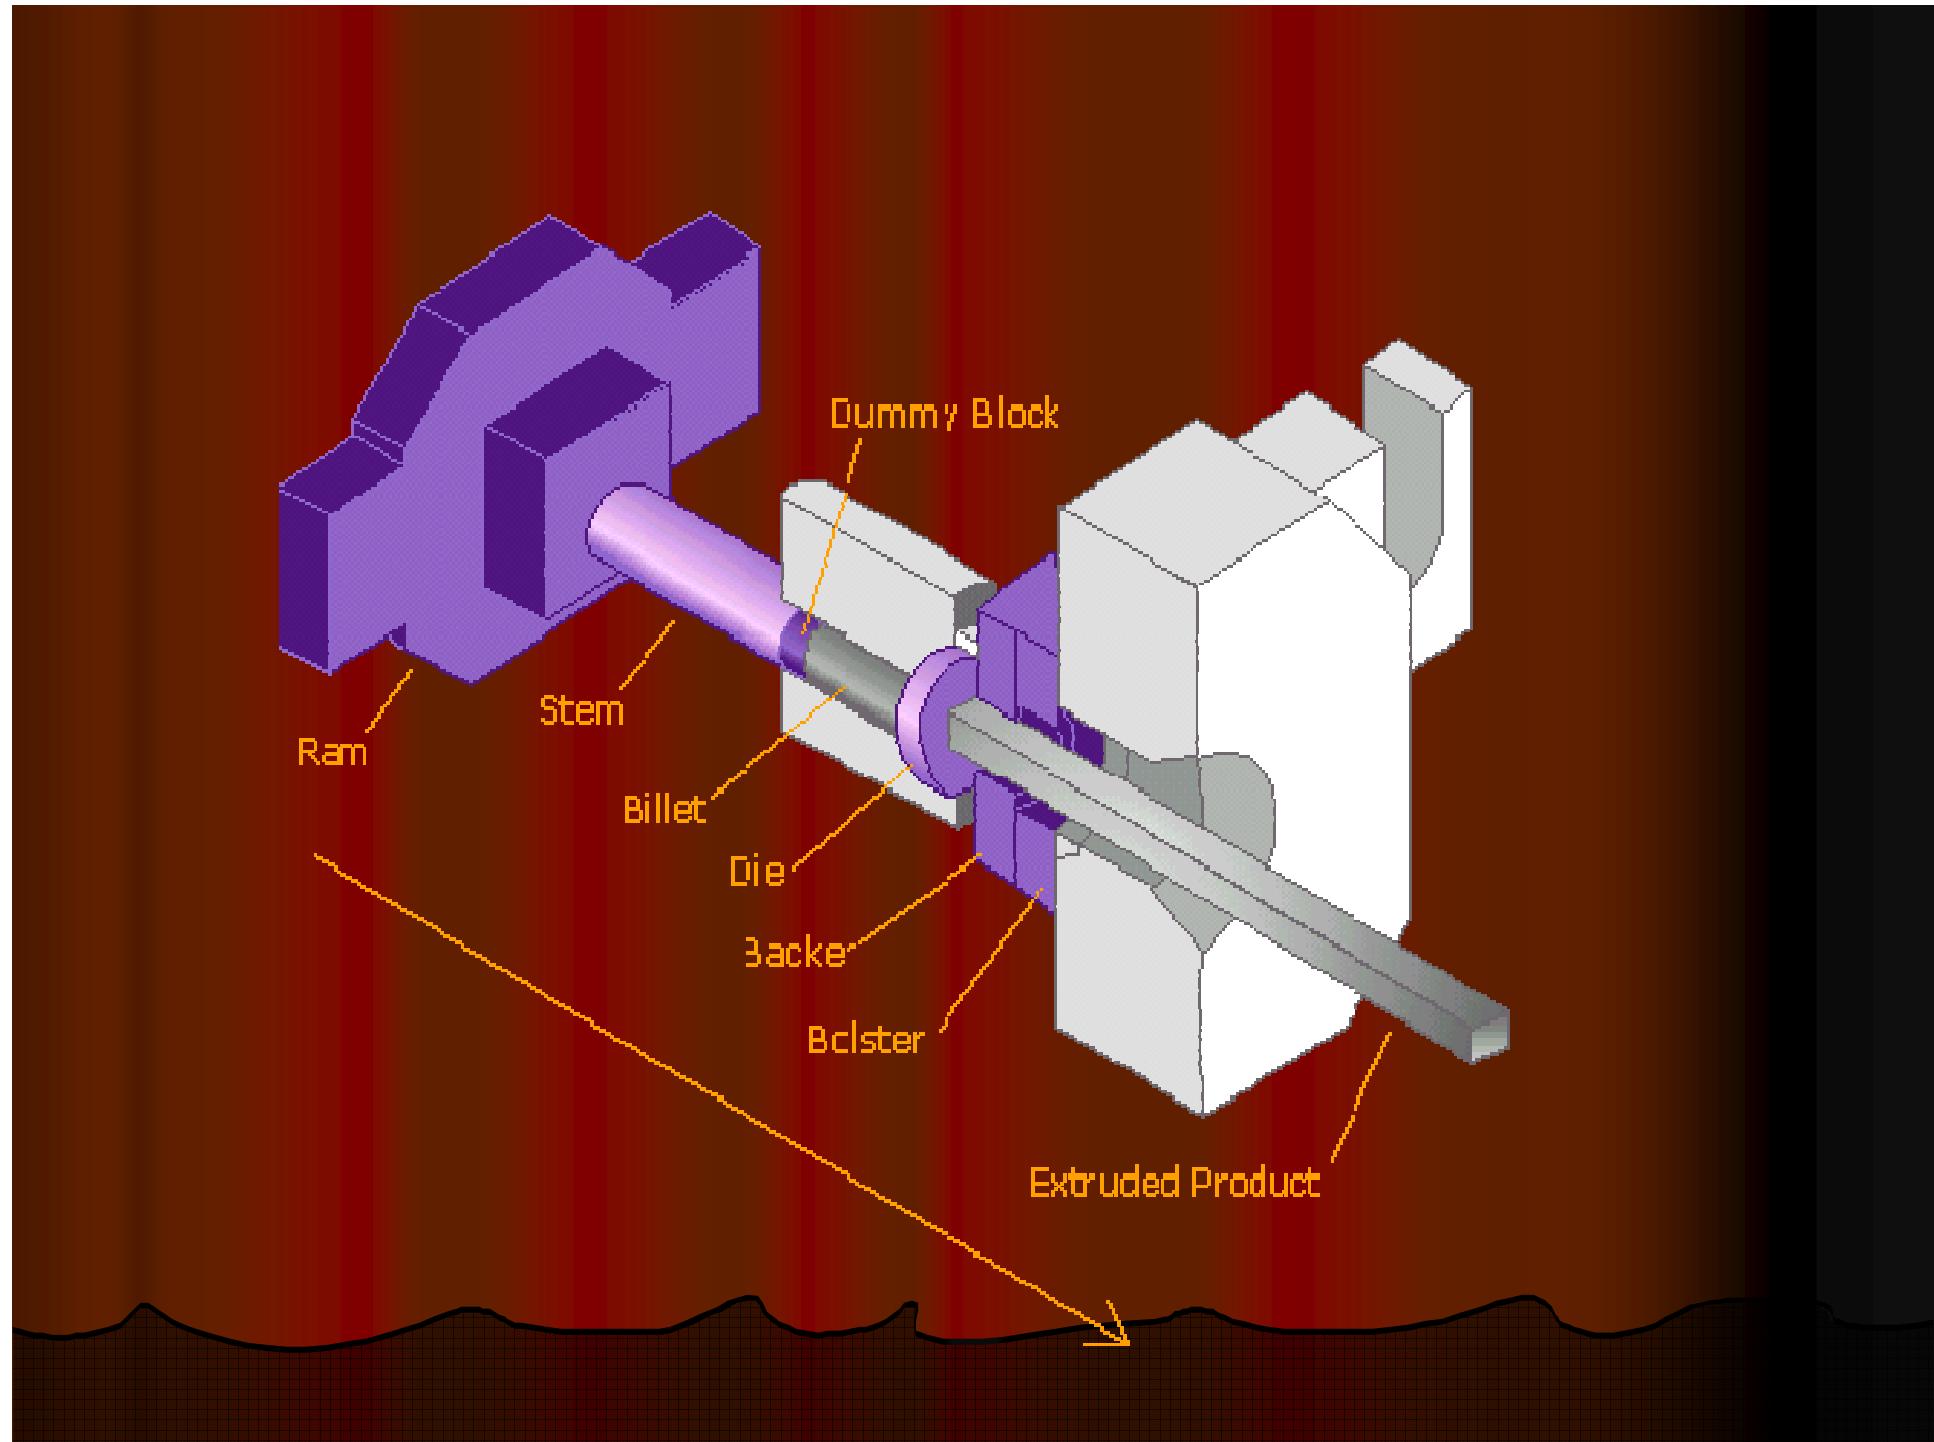



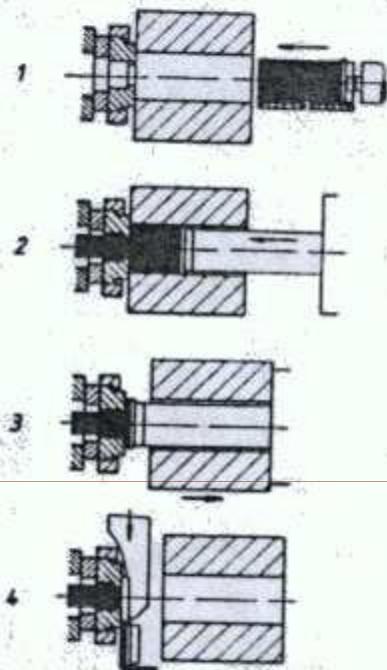

شکل ۳-۱۲ مراحل کاری در اکستروژن مستقیم.

۱ بلوك و صفحه سرستبه در پرس قرار داده
می شود، ۲ بلوك پرسکاري می شود، ۳ عقب رفتن
ماتریس، ۴ مازاد پرسکاري بریده می شود.

۵-۱۲ تغییر شکل اصلی

$$\varphi_h = \ln \frac{A_0}{A_1}$$

$$\lambda = \frac{A_0}{A_1}$$

φ_h -

A_0 mm^2 به

A_1 mm^2 به


λ -

درجه تغییر شکل اصلی

سطح مقطع پیش از تغییر شکل

سطح مقطع بعد از تغییر شکل

پلیسه پرسکاری

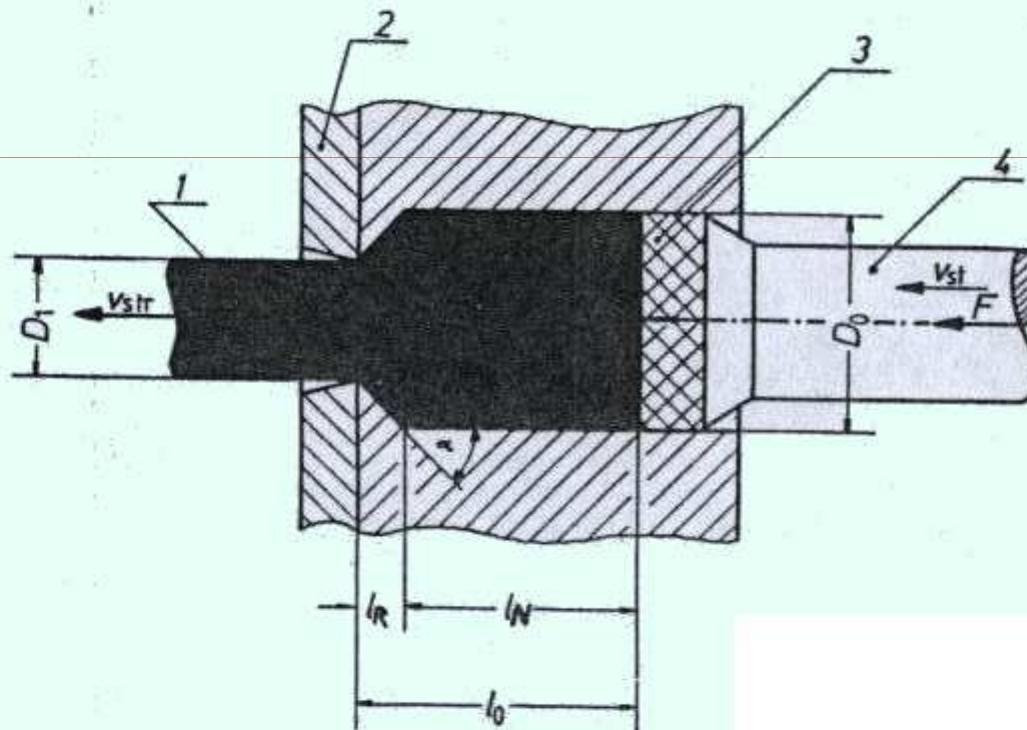

مزایا و معایب اکستروژن مستقیم:

مزایا:


- دسترسی ساده جهت خنک کاری مفتول
- کیفیت سطح خوب

معایب:

- گرمای زیاد حاصل از اصطکاک بین بلوك و ماتریس
- تغییر خواص مواد به واسطه دمای خیلی بالای ان
- سرعت پرسکاری پایین

اکستروژن غیر مستقیم:

- در این نوع جریان مواد نسبت به حرکت سمبه در جهت مخالف آن است
- در اینجا سینه پرس و ماتریس به طور همزمان حرکت پرسکاری را انجام می دهند

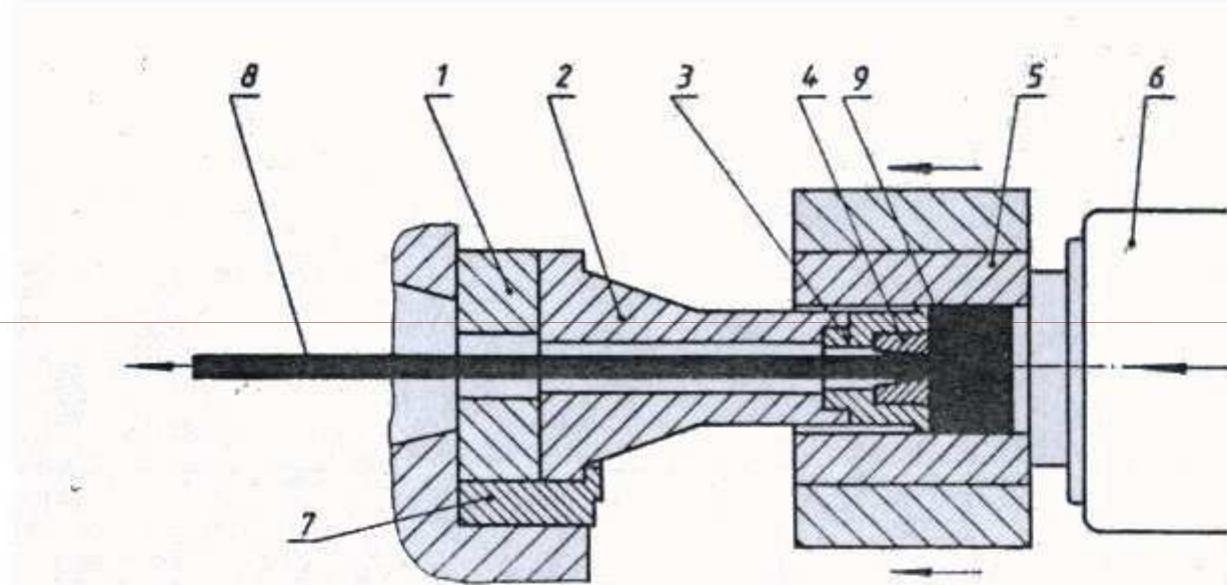

شکل ۴-۱۲ اساس اکستروژن غیر مستقیم. ۱ صفحه سر سنبه، ۲ سنبه، ۳ جلد حلقه اکستروژن، ۴ حلقه اکستروژن، ۵ ماتزیس، ۶ سنبه پرس، ۷ کشویی، ۸ مفتول اکستروژن شده، ۹ بلوک


● در اکستروژن غیر مستقیم حلقه اکستروژن روی سنبه تو خالی می‌شیند و در اینجا سینه پرس و ماتریس به طور همزمان حرکت پرسکاری را انجام میدهد. بدین وسیله در اکستروژن غیر مستقیم بین بلوك و ماتریس حرکت نسبی وجود ندارد که حرکت نسبی یکی از عیوب اکستروژن مستقیم می‌باشد. زیرا در نتیجه آن گرمای اضافه حاصل از اصطکاک ایجاد می‌شود که فقط با کاهش سرعت پرسکاری میتوان آنرا در یک حد نگه داشت.

مزایا و معایب اکستروژن غیر مستقیم :

- مزایا :
 - سرعت پرسکاری بالا
 - مقاومت تغییر شکل پایین
 - ضخامت کم قطعات پرسکاری
 - سایش کمتر در ماتریس
- معایب :
 - قطر مفتول اکسترود محدود زیرا از سمهه تو خالی عبور میکند
 - خنک کاری مفتول سخت است
 - کیفیت سطحی خوب بلوک لازم است

اکستروژن ضربه ای:

- این فرایند به صورت ضربه ای عمل کرده و در آن پرس و قالب و سنبه در حالت عمودی قرار دارند . گاهی اوقات این فرایند یکی از انواع فرایند های فورجینگ نام برده میشوند این فرایند را میتوان به سه بخش زیر تقسیم بندی کرد :
 - ۱-مستقیم
 - ۲-غیر مستقیم
 - ۳-مرکب

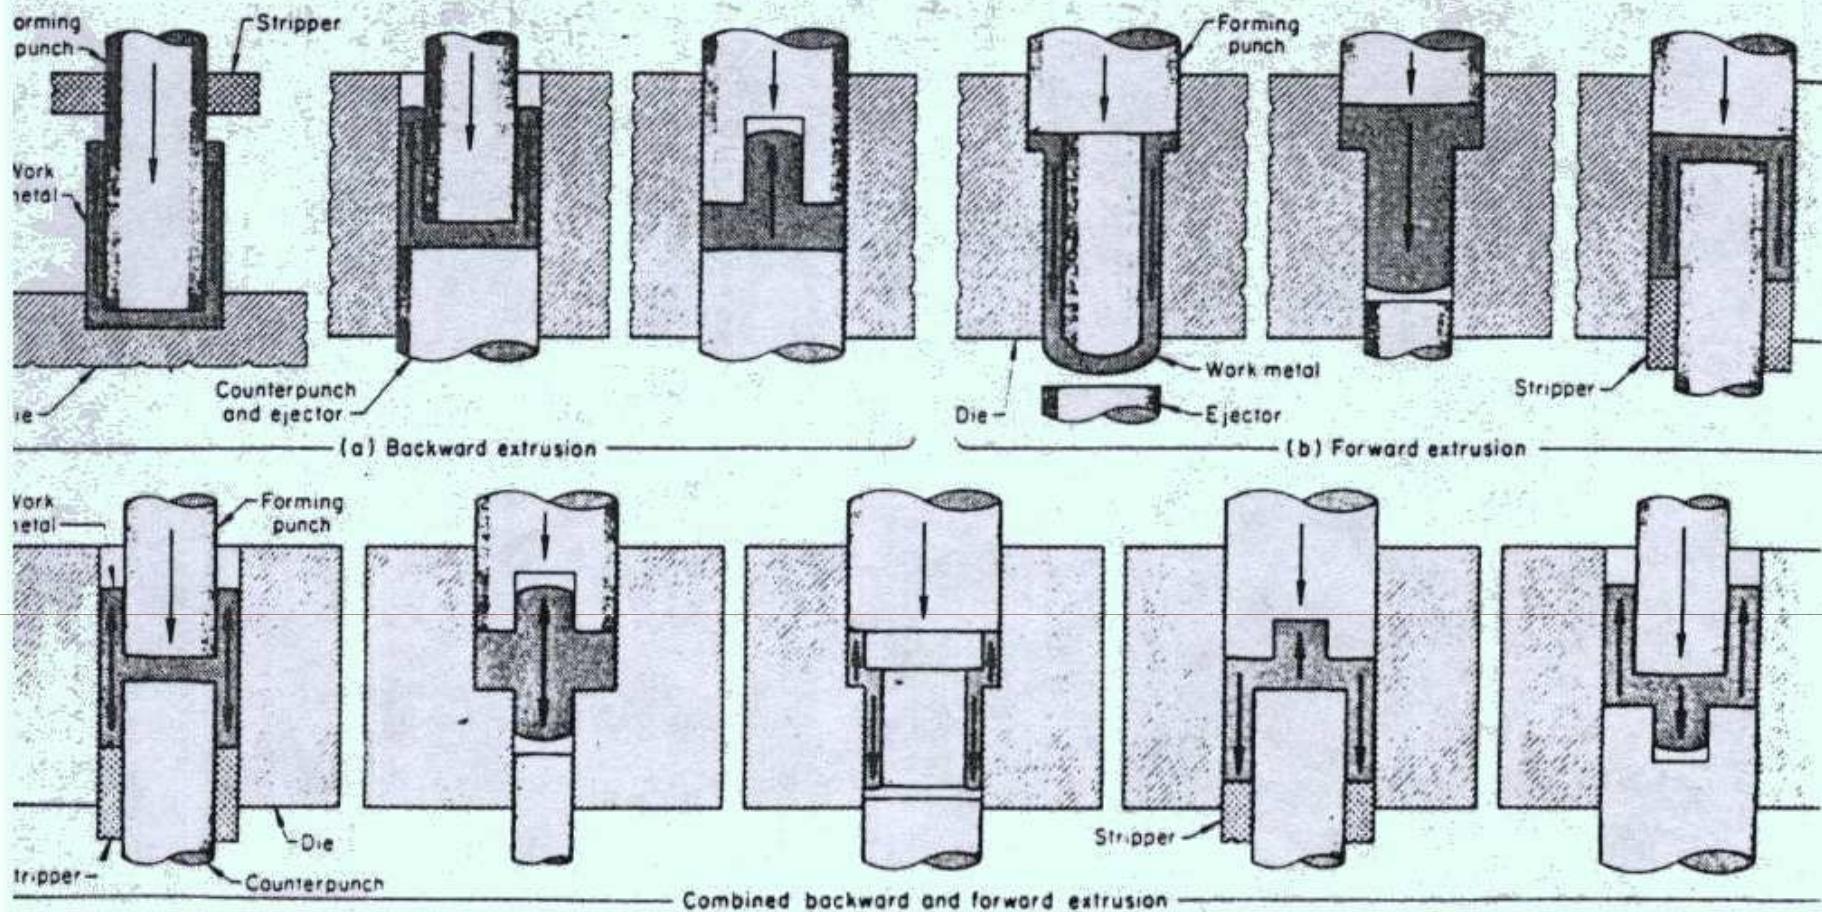

حرکت ماده در اکستروژن سرد ضربه‌ای : (a) معکوس . (b) مستقیم و

(c) ترکیبی از معکوس و مستقیم

شکل ۱-۲ نمایی از سه نوع اکستروژن ضربه‌ای (a) اکستروژن ضربه‌ای معکوس (b) اکستروژن ضربه‌ای مستقیم

(c) اکستروژن ضربه‌ای مرکب

- اکستروژن ضربه ای مستقیم: که در ان جهت جریان ماده با جهت سنبه یکسان است.
- اکستروژن ضربه ای معکوس: در اکستروژن معکوس فلز تحت اثر نیرو در جهت مخالف حرکت سنبه جریان میابد. شمشی در حفره ثابت قالب جای داده شده و بوسیله سنبه پرس فشاری بر سر ان اعمال میگردد. فلز به شکل تیوپ بین قالب و سنبه به طرف بالا حرکت کرده و هر لحظه به تناسب افزایش طول کورس سنبه ارتفاع محصول افزایش میابد.
- اکستروژن ضربه ای مرکب: که در ان جهت جریان ماده بطور همزمان بصورت مستقیم و معکوس میباشد.

امتیازات و محدودیتهای اکستروژن ضربه ای:

- الف-امتیازات:
 - صرفه جویی در مواد اولیه
 - کاهش تجهیزات ماشینکاری نهایی
 - امکان استفاده مواد با هزینه کمتر
 - کاهش هزینه انبار داری مواد
 - سادگی فرایند
 - تولید انبوه
 - بهبود خواص مکانیکی و متالوژیکی

ب-محدودیتها:

- محدودیت اقتصادی
- محدودیت نسبت طول به قطر محصول
- سرمایه بر بودن
- مناسب نبودن جهت تولید قطعات خارج از مرکز

کاربردهای اکستروژن ضربه ای:

- مهمات سازی: پوکه گلوله و توب و کلاهک موشک و
- اتومبیل سازی: مفصل پیستونها و پوسته شمعها و
- هوایپیما سازی: اجزایی چرخ هوایپیما و
- الکترونیک: پوسته هایی موتورها و ژنراتورها و
- تحویه مطبوع: مبدل هایی حرارتی و مخازن تحت فشار و
- متفرقه: قوطی هایی کمپوت و اجزایی و سایل خانگی و

انواع اکستروژن ضربه ای از لحاظ درجه حرارت :

- اکستروژن سرد : که در آن فرایند در دمای اتاق صورت می گیرد.
- اکستروژن گرم: که در آن فرایند در دمای بالاتر از دمای اتاق انجام میشود .
- اکستروژن داغ: که در آن فرایند بالای درجه حرارت تبلور مجدد انجام میشود.

مقایسه اکستروژن ضربه ای با فرایند کشش عمیق:

- برای تولید قطعات فنجانی که ته و دیواره نسبتاً ضخیمی دارند این فرایند نسبتاً اقتصادی‌تر است. در عین حال کشش عمیق ممکن است برای تولید کاپهایی با ته نازک‌تر و برابر با ضخامت دیواره و کاپهایی نازک با قطر زیاد اقتصادی‌تر باشد. با اکستروژن ضربه ای میتوان ته کاپها را به ضخامت دلخواه و به صورت پروفیل مختلف بدون توجه به ضخامت دیواره و دیگر ابعاد شکل داد. همچنین وقتی طول نمونه بزرگ‌تر از دو برابر قطر آن باشد کشش عمیق نمیتواند با این روش رقابت کند. زیرا در اکستروژن ضربه ای فلز به داخل محفظه بین سنبه و قالب فشرده میشود و در این حال تحت تنشهای فشاری است در حالی که در کشش عمیق فلز به داخل قالب کشیده شده در این حالت تحت تنشهای کششی قرار دارد و

در نتیجه تحت این سرایط امکان پارگی نمونه های جدار نازک در کشش عمیق وجود دارد در حالی که این محصول در یک مرحله توسط اکستروژن ضربه ای قابل تولید است. تلف نشدن ماده نیز این روش را مقرن بصرفه تر می کند زیرا این تلفات در کشش عمیق ممکن است به ۲۰٪ یا بیشتر نیز برسد.

میزان بالای حجم تولید و همچنین تولید قطعات با جداره ضخیم تر از دیگر امتیازات این روش بر کشش عمیق به شمار می رود.

مقایسه اکستروژن ضربه ای و ماشینکاری:

- فرایند ماشینکاری دارای اتلاف ماده ای در حدود ۶۰٪ و یا بیشتر میباشد و همچنین برای تولید قطعه نیاز به وجود مرغک و تنظیم کننده های ابزار ماشینکاری است در حالی که در اکستروژن ضربه ای پرداخت سطح بهتر و استحکام بیشتر و سرعت بیشتر و اتلاف کمتر است

مقایسه اکستروژن ضربه ای و ریخته گری :

● اکستروژن ضربه ای نسبت به ریخته گری دارای امتیازاتی نظیر دقت ابعادی بیشتر و پرداخت سطح بهتر و خواص مکانیکی بهبود یافته تر میباشد .

اگر برای یک کاربرد ویژه خواص مکانیکی پایین تر و تلرانس کمتر مشکل افرین نباشد تولید این قطعات توسط ریخته گری کم هزینه تر می باشد .

مقایسه اکستروژن ضربه ای و فورجینگ داغ:

- اکستروژن ضربه ای تلرنس های دقیقتر و کیفیت سطح بهتری را نسبت به فورجینگ داغ نتیجه میدهد در فورجینگ درجه حرارت های بالا باعث خراب شدن سریع ابزار شده که این مساله باعث کم شدن دقت ابعادی سطوح میگردد .

تعیین فشار لازم و ظر فیت پرس در اکستروژن ضربه ای:

- یکی از عوامل مهم در اکستروژن ضربه ای است زیرا طراحی سنبه و قالب و تعیین مراحل شکل دهی و همچنین انتخاب مواد به ان بستگی دارد .
- فشار مورد نیاز برای شروع عمل اکستروژن حدود ۳۰٪ بیشتر از فشار مورد نیاز در هنگام پلاستیک شدن ماده است

عوامل موثر در فشار اکستروژن:

- نوع شمش و خواص ان
- میزان کاهش سطح
- اصطکاک بین محصول و ابزار
- اندازه و شکل محصول و ابزار
- درجه حرارت ماده در حال تغییر شکل
- سرعت پرس
- نسبت طول به قطر

فشار اکستروژن در دماهای نشان داده شده Mpa

آلیاز	۲۰°C	۱۲۰°C	۴۲۵°C
1100-0	۷۲۰	۴۸۵	۱۱۰
6016-0	۹۷۰	۶۹۰	۳۴۵
2024-0	۱۷۲۵	۱۳۸۰	۶۹۰
7075-0	۲۴۱۵	۱۶۶۰	۹۰۰

جدول ۱۰-۵ تأثیرات پیشگرم کردن بر روی فشار اکستروژن برای چند آلیاز آلومینیوم

دستگاهها و تجهیزات لازم جهت اکستروژن ضربه ای:

- ۱- دستگاه برش شمش: که جهت برش شمشها به اندازه های مختلف استفاده میشود.
یک نوع از این دستگاه ها اره لنگ میباشد که در آن از یک مکانیزم لنگ و لغزنده استفاده میشود.

۲-کوره:

- در اکستروژن گرم و داغ لازم است تا درجه حرارت شمش اولیه افزایش یافته و دمای ان مثلا در فولادتا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و حتی بیشتر نیز برسد
- کوره ها را به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی می کنند ۱- کوره های با ظرفیت محدود ۲- کوره های پیوسته

کوره های با ظرفیت محدود :

- کوره های جعبه ای: این نوع بصورت جعبه ای شکل است کوره های از این نوع جهت انیل کردن و نرمالیزه کردن تمیز کردن بکار میروند.
- کوره های چاله ای : این کوره ها استوانه ای یا مکعبی شکل هستند که تخلیه و بارگذاری انها از بالای آنها صورت میگیرد.

کوره های پیوسته:

- کوره های با اتشدان گردان : مورد استفاده این کوره ها در جایی است که قطعات بطور مجزا جابجا می شوند .
- کوره های با اتش دان غلتان : که به منظور قطعات انبوه و یکسان استفاده میشود.
- کوره های هل دهنده:در این کوره ها قطعات بوسیله ضربان متوالی به جلو هل داده میشوند.
- کوره های نقاله ای :این کوره ها بصورت نوار نقاله می باشند.

۳- دستگاه انتقال شمش و محصول:

- از این دستگاه جهت انتقال شمش بریده شده به کوره و خروج از آن و قرار دادن در حفره قالب و پس از تغییر شکل انتقال به محل مورد نظر استفاده میشود .

عوامل موثر در انتخاب پرس در اکستروژن :

- نوع پرس
- ظرفیت
- اندازه
- قیمت
- حجم تولید
- میزان کاهش سطح مقطع

انواع پرسهای اکستروژن:

- پرسهای هیدرولیکی
- پرسهای مکانیکی

مزایای پرسهای هیدرولیکی:

- میتوانند ماکزیمم بار را در موقعیتهای مکانی مختلف اعمال نمایند و طول مسیر حرکت سمبه نیز قابل کنترل است
- میزان سرعت تغییر شکل فلز قابل کنترل است
- بدلیل کم بودن اثرات شوک و ضربه هزینه تعمیر و نگهداری پایین است

معایب پرسهای هیدرولیکی:

- هزینه اولیه بالاتر از پرسهای مکانیکی
- سرعت عمل پایین تر

ظرفیت و سرعت پرس:


- ماکزیمم انرژی قابل وصول برای پرسهای هیدرولیکی از ۱۲۵mn^۱ تا ۳۰۰۰ (۷۶تن) متغیر است.
- سرعت فرایند نیز بین ۰۶۲ تا ۰۴۵ mm/min قرار دارد.

قالبها:

- قالبها در اکستروژن به سه روش تولید میشوند:
 - ۱-ماشینکاری دستی
 - ۲-فرساش جرقه ای
 - ۳-مجموعه غرایعت کننده فتو الکتریک نقشه و فرز

● قالب‌های اکستروژن جزو قالب‌هایی هستند که تنش حرارتی و مکانیکی بالایی به انها وارد می‌شود



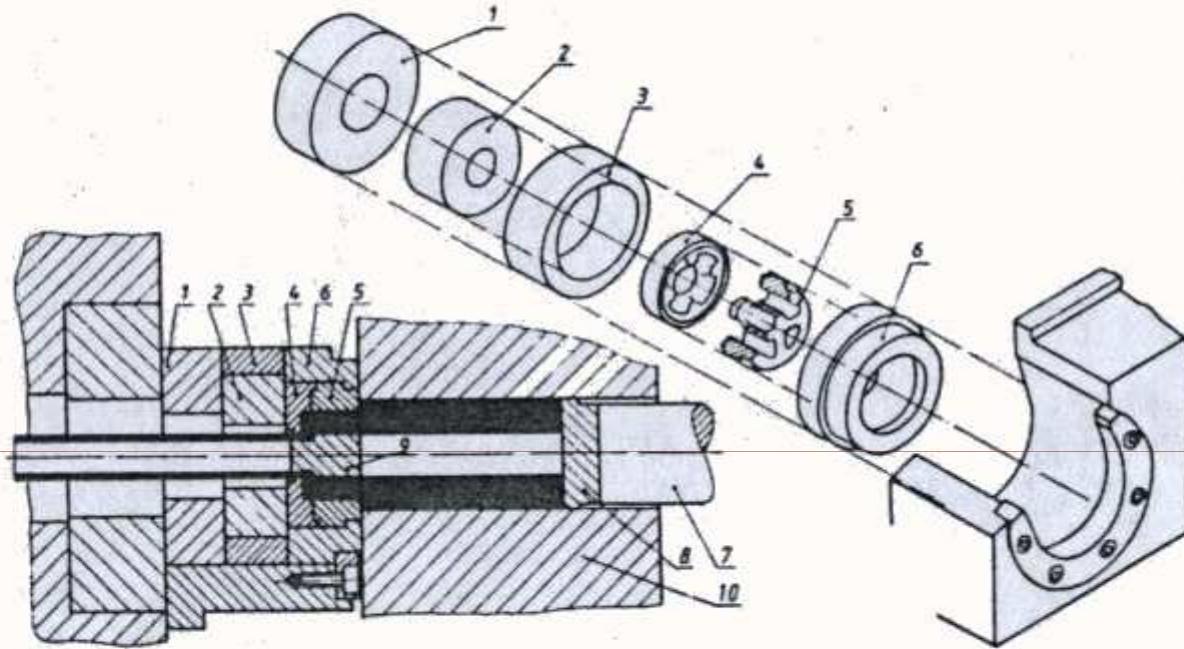

شكل ٨-١٢ اکسیترون مستقیم لوله ها. ١ صفحه پشت بند، ٢ پشت بند حلقه اکسیترود، ٣ جلد پشت بند حلقه، ٤ حلقه اکسیترود، ٥ ماتریس ١، ٦ جلد حلقه اکسیترود، ٧ سنبه، ٨ صفحه سر سنبه، ٩ درن، ١٠ ماتریس.

اکستروژن های مارپیچ دار :

- در این اکستروژن ها مواد اولیه که گرانول میباشد بوسیله مارپیچ داخلی به سمت جلو رانده میشود در هنگام انجام کار مواد اولیه توسط اصطکاک و همچنین گرمکن ها بصورت خمیری در میايد


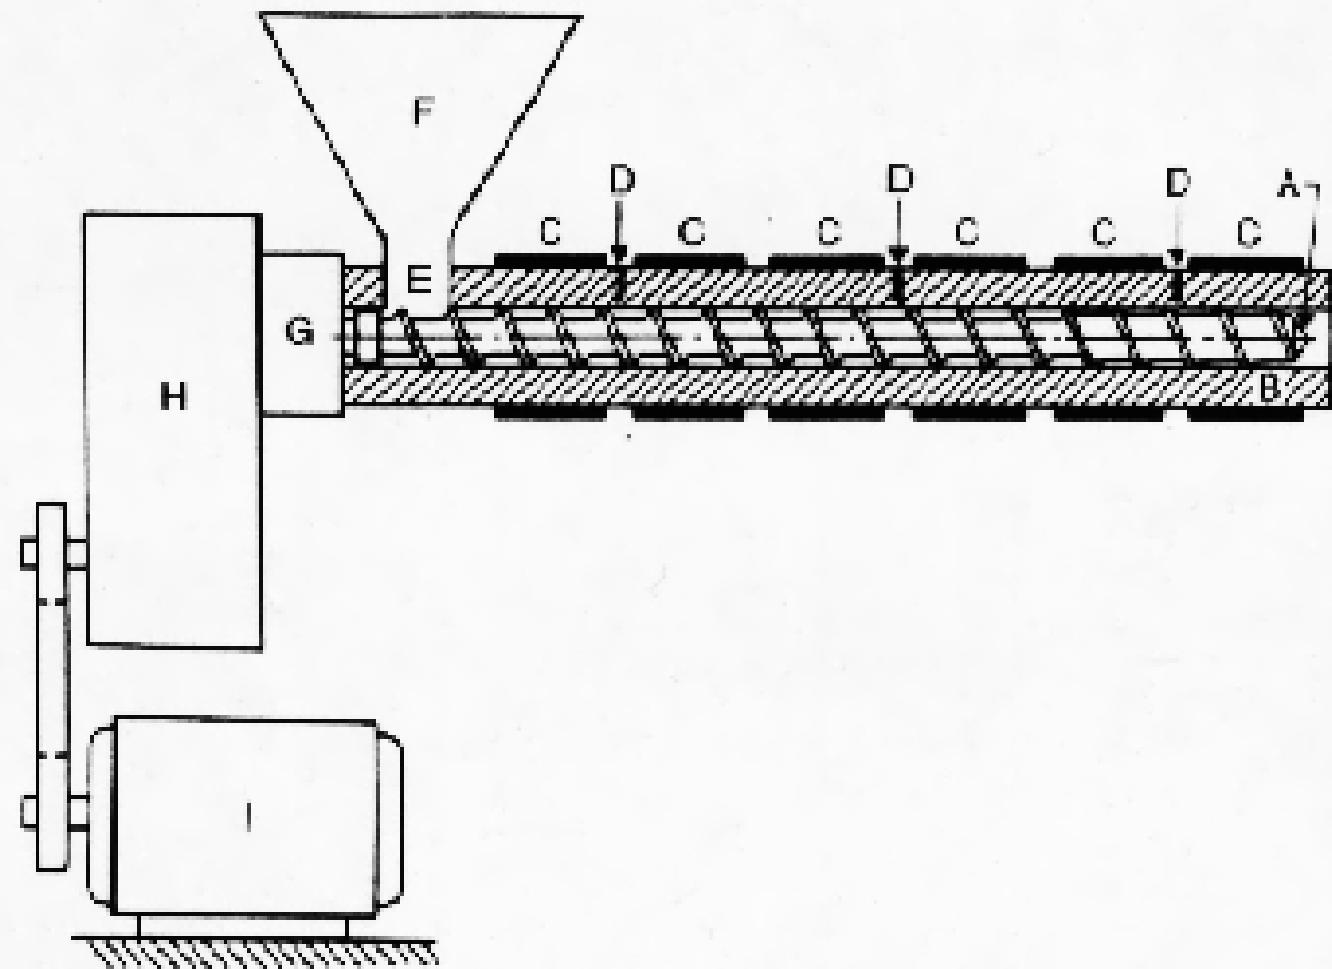



Figure 5.3. Schematic of Conventional Single-Screw Extruder (6). A: Screw. B: Barrel. C: Heater Band. D: Thermocouple Well. E: Feed Throat. F: Hopper. G: Main Thrust Bearing. H: Gear Reducing Box. I: DC Motor.

Extrusion

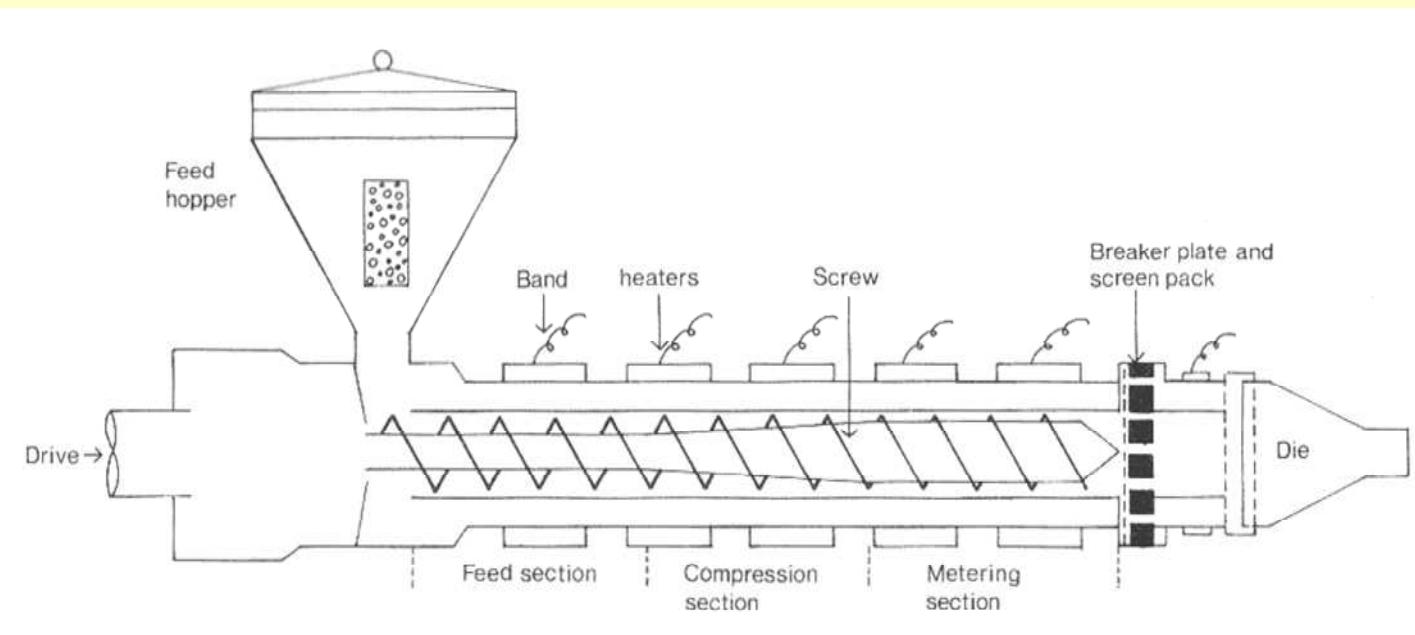


Extrusion schematic (Morton-Jones p.76)


Injection

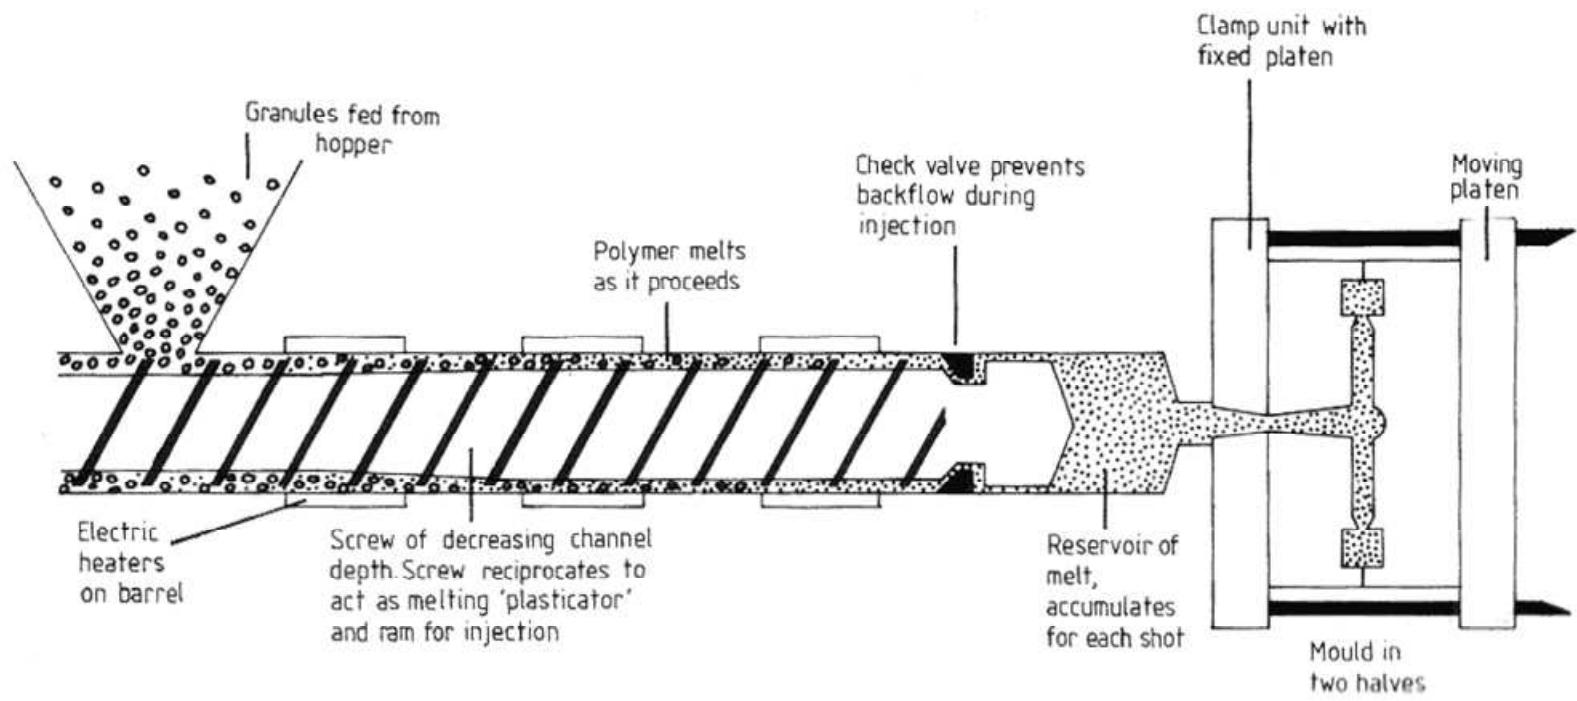

Extrusion schematic (Morton-Jones p.76)

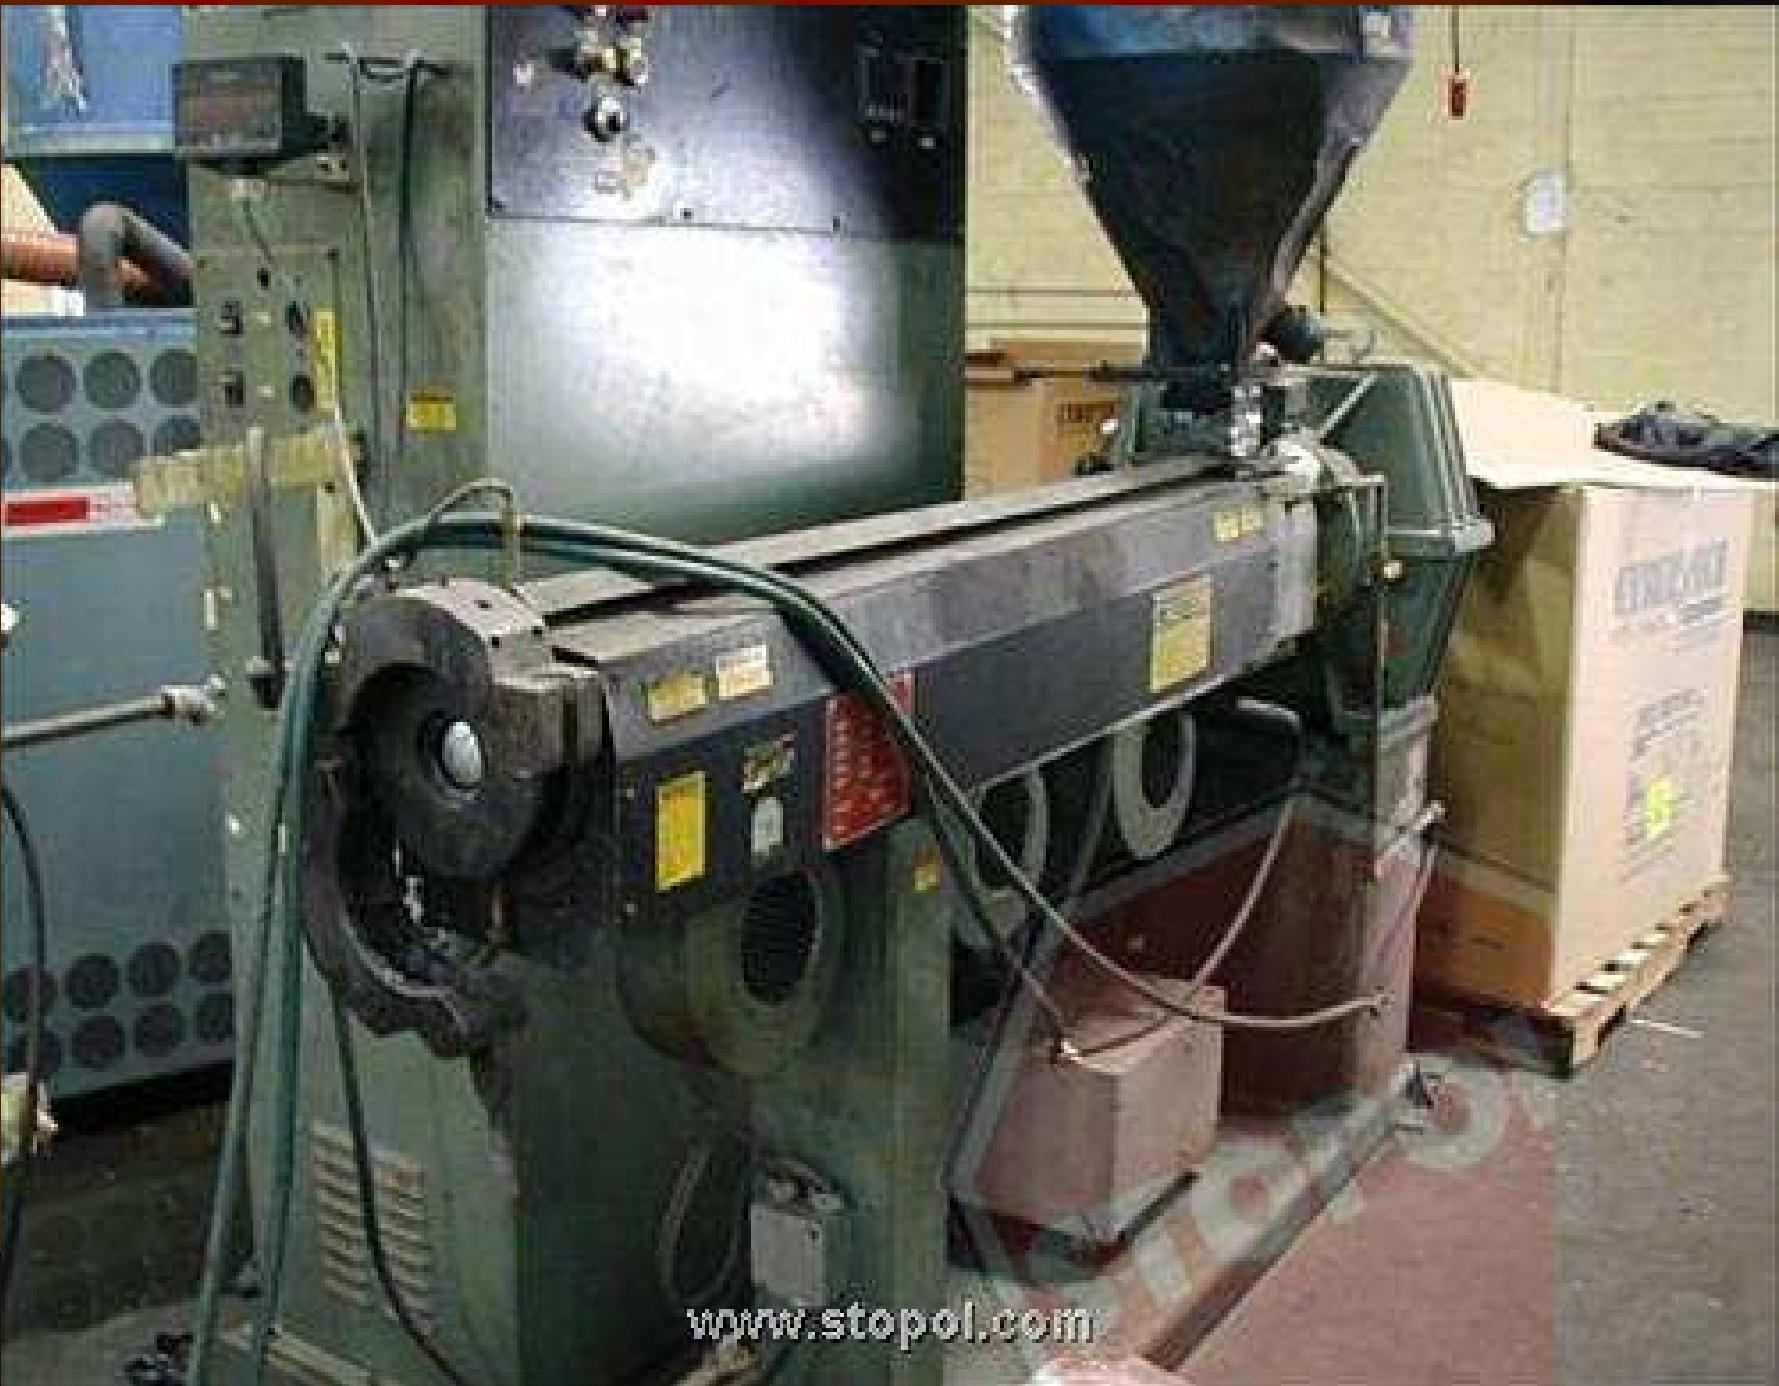

www.stopel.com

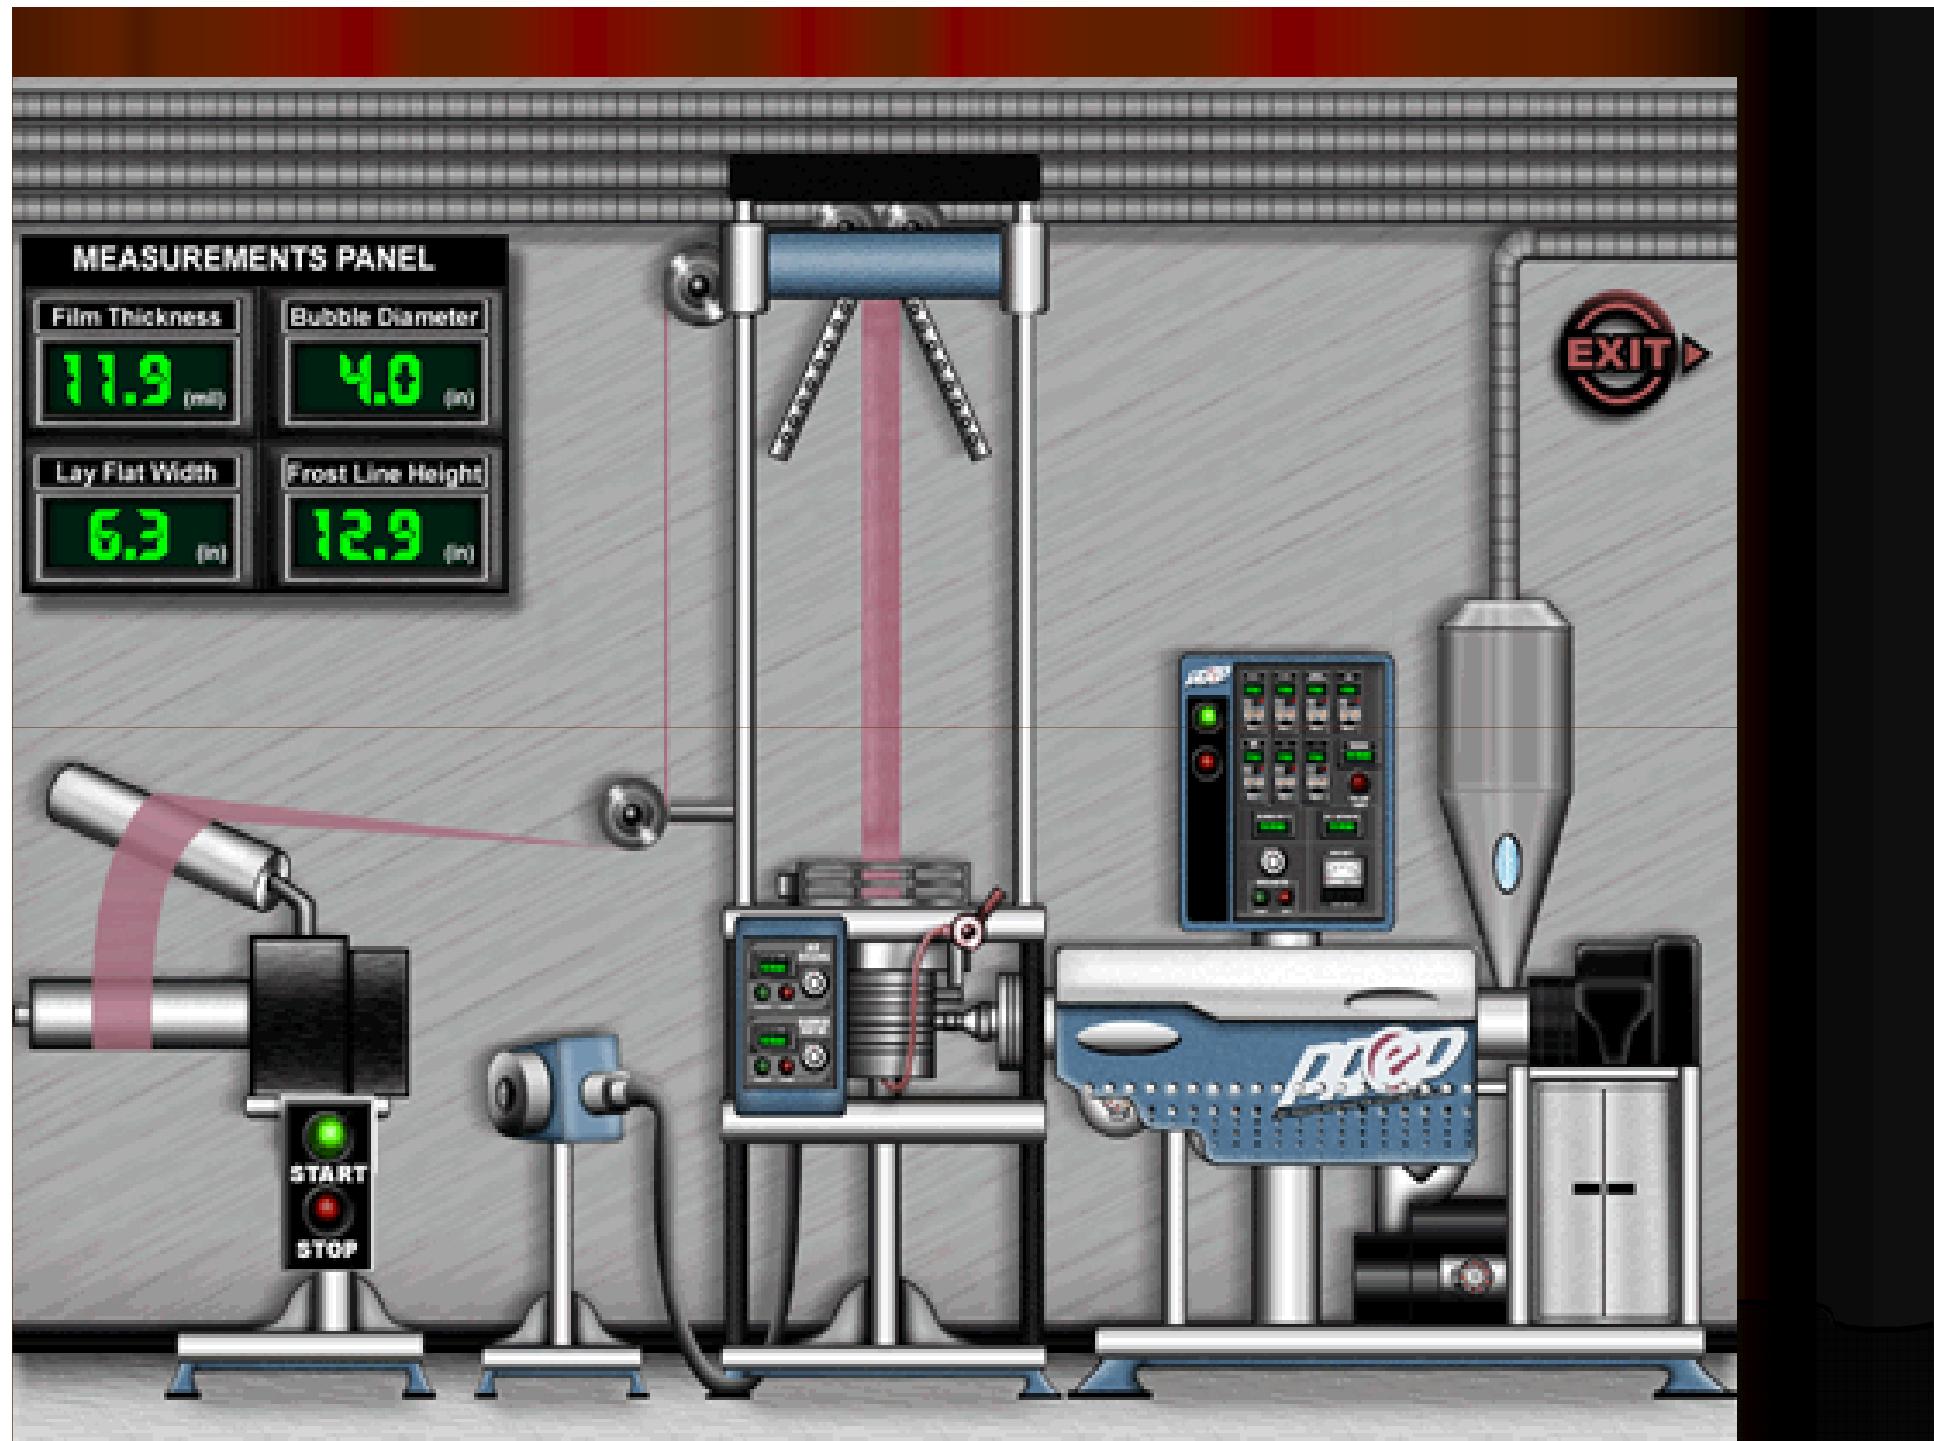



منابع:

- ۱-کتاب اکستروژن و مهندسی عملی شکل دادن
- ۲-نشریات مربوط به اکستروژن
- سایت اینترنتی www.scirus.com
- سایت اینترنتی www.stopol.com
- سایت اینترنتی www.maytec.com

تهیه کننده:

گروه نرم افزاری
خاتم تو س