

با مراجعه به وبلاگ ما از آخرین کتاب ها، نرم افزارها، مطالب آموزشی و ...
در ارتباط با مهندسی برق استفاده نمایید.

<http://powerengineering.blogfa.com>

مهندسی برق



<http://powerengineering.blogfa.com>

فصل اول

مقدمه ای بر اندازه گیری

۱-۱ اهداف آموزشی

این فصل مقدماتی، به بحث در مورد یکاهای الکتریکی، انواع مختلف استانداردها، وظایف و مشخصات ابزارهای اندازه گیری، و انواع مختلف خطاها و روش های تحلیل آن ها می پردازد. پس از به پایان رسانیدن فصل ۱، انتظار می رود که بتوانید:

۱. سه وظیفه ابزارهای اندازه گیری را بیان کنید:
۲. سه مزیت ابزارهای اندازه گیری الکتریکی برابر ابزارهای اندازه گیری الکتریکی را برشمارید.
۳. واژه های مربوط به کیفیت ابزارها را تعریف کنید:
۴. چهار طبقه از استانداردها را نام ببرید و تعریف کنید:
۵. سه جزء اساسی ابزارهای الکتریکی را نام ببرید و تعریف کنید.
۶. واژه های مربوط به خطا و تحلیل خطا را تعریف کنید.
۷. محاسبات تحلیل آماری مقدماتی را انجام دهید.

۱-۲ مقدمه

طی یک قرن ونیم اخیر، ایده های جدید بسیاری در زمینه هنر اندازه گیری کمیتهای الکتریکی وجود داشته است. در بخش عمده این دوره، تلاش اصلی، صرف تکمیل ابزار اندازه گیری عقربه ای، شامل یک مقیاس و یک عقربه متحرک شده است. در این گونه ابزارها، زاویه انحراف عقربه، تابعی از مقدار کمیتهای الکتریکی مورد اندازه گیری، و بنابراین، قابل قیاس با آن است. واژه ابزار اندازه گیری آنالوگ (قیاسی) به ابزارهای عقربه ای گفته می شود و به منظور تمایز آنها از ابزارهای کاملاً متفاوت به کار می رود که مقدار کمیتهای

مورد اندازه گیری رابه صورت رقمی(دیجیتال) نمایش می دهند. این ابزارهای اندازه گیری جدیدتر، ابزارهای اندازه گیری دیجیتال، نامیده می شوند.

۳-۱ وظایف ومشخصات ابزارهای اندازه گیری

بسیاری از ابزارهای اندازه گیری، اهداف مشترکی رادرزمینه ارائه اطلاعات در مورد کمیّت های متغیّر مورد اندازه گیری دنبال می کنند. گاهی ابزارهای اندازه گیری علاوه برنشاندگی بصری کمیّت مورد نظر، عمل ثبت دائمی آنها رانیز انجام می دهند. همچنین، برخی از ابزارهای اندازه گیری، برای کنترل یک کمیّت ،مورد استفاده قرارمی گیرند. بنابراین، می توان گفت که ابزارهای اندازه گیری، سه وظیفه اصلی را دنبال می کنند: نشاندگی،ثبت وکنترل. یک ابزارخاص، ممکن است هریک ازاین وظایف ویا همه آنها رابه طور همزمان انجام دهد. ابزارهای آزمون الکتریکی والکتریکی همه منظوره، اساساً وظایف نشاندگی وثبت را انجام می دهند. اما ابزارهای مورد استفاده در فرایندهای صنعتی، غالباً وظیفه کنترل را نیز برعهده دارند. دراین صورت، کل سیستم، یک سیستم کنترلی یا سیستم خودکار نامیده می شود.

برای اندازه گیری مقادیر کمیّت های گوناگون، روش های متعدّدی وجود دارد. برخی کمیّت های فیزیکی، به روش های مکانیکی خالص، به بهترین صورت، اندازه گیری می شوند، که مورد نمونه آن، اندازه گیری فشارگاز به وسیله فشارسنج (مانومتر) است. اما برخی کمیّت های دیگر به روش های الکتریکی اندازه گیری می شوند، که به عنوان نمونه می توان به اندازه گیری رسانندگی الکتریکی یک محلول ازطریق اندازه گیری می شوند، که به عنوان نمونه می توان به اندازه گیری رسانندگی الکتریکی یک محلول ازطریق اندازه گیری جریان، اشاره کرد. اندازه گیری های دیگری نیزبه وسیله ابزارهای

الکتریکی انجام می شود که دارای مدارهای تقویت کننده برای افزایش دامنه کمیت مورد اندازه گیری می باشند.

گرچه برخی ابزارهای الکترونیکی، از ابزارهای الکتریکی ساده، گران ترند، اما از مزایای عمده ای جهت اندازه گیری برخوردار دارند. استفاده از یک تقویت کننده الکترونیکی، ابزاری با حساسیت زیاد به وجود می آورد که قادر به اندازه گیری سیگنال (نشانک) های بسیار کوچک (کم دامنه) خواهد بود.

حساسیت بیشتر یک ابزار، امپدانس (پاگیرایی) ورودی آن را نیز افزایش داده، اثرات بارگذاری حین اندازه گیری را کاهش می دهد. مزیت سوم ابزارهای اندازه گیری الکتریکی، توانایی آنها در مونیتورینگ (پایش) سیگنال ها از راه دور است.

۴-۱ یکاهای الکتریکی

از آنجاکه ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی، کمیت های الکتریکی را اندازه می گیرند، در این فصل مقدماتی، بحثی درباره یکاهای الکتریکی خواهیم داشت. مانند هر علم کمی دیگر، قبل از بررسی کمی پارامترهای مورد اندازه گیری، دستگاهی از یکاها مورد نیاز است.

هنگام اندازه گیری های الکتریکی، شش کمیت الکتریکی در مدنظر هستند. به منظور کارکردن با این یکاها به طور کمی، لازم است دستگاهی از یکاها را در نظر بگیریم و آن را تعریف کنیم. شش کمیت مورد نظر عبارتند از: (۱) بار الکتریکی، Q ، (۲) جریان الکتریکی، I ، (۳) نیروی محرک الکتریکی یا اختلاف پتانسیل، V ، (۴) مقاومت، R ، (۵) اندوکتانس (القانایی) L ، و (۶) ظرفیت خازنی، C . در جدول ۱، فهرستی از کمیت های اصلی دستگاه MKSA یا SI به همراه تعدادی از کمیت های الکتریکی فرعی آن ها آمده است.

جدول ۱,۱ شش کمیت اصلی و چند کمیت فرعی در دستگاه SI.

ابعاد	مخف واحد	واحد	نماد	کمیت
				اصلي :
L	M	متر	L	طول
m	kg	کیلوگرم	m	جرم
t	s	ثانیه	t	زمان
T	°K	درجه کلوین	T	دما
	cd	شمع		شدت روشنایی
i	A	آمپر	I	جریان الکتریکی
				فرعی:
$l^2 m t^{-3} i^{-1}$	V	ولت	V	نیروی محرکه الکتریکی
it	C	کولن	Q	مقدار با
$ml^2 t^{-2} i^{-2}$	Ω	اهم	R	مقاومت الکتریکی
$l^{-2} m^{-1} t^4 i^2$	F	فاراد	C	ظرفیت خازنی
$l^2 m t^{-2} i^{-2}$	H	هانری	L	اندوکتانس (القا کنایی)

۱. ۵ استانداردهای اندازه گیری

هرابزار اندازه گیری، خواه الکتریکی خواه الکتریکی، باید در مرحله ساخت، براساس یک استاندارد اندازه گیری کالیبره گردد. استانداردها در قالب چهار طبقه تعریف می شوند.

استانداردهای بین المللی با توافق تعریف می شوند. این استانداردها در "اداره بین المللی اوزان و مقادیر" پاریس نگهداری می شوند و به طور متناوب، از طریق اندازه گیری های مطلق، بر حسب یکاهای اصلی فیزیکی، مورد بررسی قرار می گیرند. این استانداردها، یکاهای اندازه گیری معینی را تا صحیح ترین مقدار دستیافتنی ممکن به کمک علم و فناوری اندازه گیری، نشان می دهند.

استانداردهای اولیه در آزمایشگاه های استاندارد ملی در کشورهای مختلف نگهداری می شوند. "اداره ملی استانداردها (NBS)" در واشینگتن مسئول نگهداری استانداردهای اولیه در امریکای شمالی است. استانداردهای اولیه برای استفاده در خارج از آزمایشگاه های ملی قابل دسترس نیستند.

وظیفه اصلی این استانداردهای اولیه برای استفاده در خارج از آزمایشگاه های ملی قابل دسترس نیستند. وظیفه اصلی این استانداردها، تنظیم، بررسی و ارزیابی استانداردهای ثانوی است. استانداردهای ثانوی عبارت اند از استانداردهای مرجع اصلی مورد استفاده در آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون صنایع مربوط.

هر آزمایشگاه صنعتی کاملاً مسئول استانداردهای ثانوی خود است. هر آزمایشگاه به طور متناوب، استانداردهای ثانوی خود را جهت کالیبراسیون به آزمایشگاه استانداردهای ملی می فرستد.

استانداردهای ثانوی، پس از کالیبره شدن، به همراه گواهی دقت اندازه گیری آن ها برحسب استانداردهای اولیه، به آزمایشگاه صنعتی مربوط برگشت داده می شوند.

استانداردهای کاری، ابزارهای اصلی یک آزمایشگاه اندازه گیری هستند. از این استانداردها برای بررسی و کالیبره کردن ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در آزمایشگاه، ویلا اندازه گیری های مقایسه ای در کاربردهای صنعتی استفاده می شود.

۱ . ۶ خطا در اندازه گیری

اندازه گیری، فرایند مقایسه یک کمیت ناشناخته بایک کمیت استاندارد موردقبول است. برای این کار باید یک ابزار اندازه گیری را به دستگاه موردنظر متصل کرد و پاسخ حاصله را روی ابزار اندازه گیری مشاهده نمود. اندازه ای که از این طریق به دست می آید، معیاری کمی از آن چیزی است که مقدار واقعی نامیده می شود. از آنجا که تعریف مناسب مقدار واقعی بسیار دشوار است، در سراسر این متن، از واژه مقدار مورد انتظار استفاده می کنیم. هر اندازه گیری، تحت تأثیر چندین متغیر قرار می گیرد و بنابراین نتایج حاصله، به ندرت منعکس کننده مقدار مورد انتظار هستند. به عنوان مثال، اتصال یک ابزار اندازه گیری به یک مدار مورد نظر، همواره مدار را تحت تأثیر قرار داده (تغییر داده) و موجب می شود که مقدار اندازه گیری شده با مقدار مورد انتظار متفاوت باشد.

برخی عوامل مؤثر بر اندازه گیری، مربوط به خود ابزارهای اندازه گیری هستند. برخی دیگر از عوامل نیز به شخص کاربر ابزار، مربوط می شود. میزان انطباق یک اندازه گیری با مقدار مورد انتظار، برحسب خطای اندازه گیری بیان می گردد. خطا ممکن است به صورت مطلق و یا به صورت

درصد بیان گردد. خطای مطلق را می توان به صورت تفاضل بین مقدار مورد انتظار متغیر با مقدار اندازه گیری شده آن تعریف کرد. یا:

$$e = Y_n - X_n \quad (1,1)$$

که در آن:

e = خطای مطلق

Y_n = مقدار مورد انتظار

X_n = مقدار اندازه گیری شده

اگر بخواهیم خطا را به صورت درصد بیان کنیم، می توان گفت:

$$\text{خطای درصدی} = \frac{\text{خطای مطلق}}{\text{مقدار مورد انتظار}} \quad (100) \quad (100)$$

یا:

$$\text{خطای درصدی} = \frac{e}{Y_n} \quad (100) \quad (100)$$

با جایگزین کردن e داریم:

$$\text{خطای درصدی} = \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \quad (100) \quad (2,1)$$

اغلب مناسب است که به جای خطا، از صحت نسبی برای بیان اندازه گیری استفاده کنیم.

به عبارت دیگر:

$$A = 1 - \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \quad (3,1)$$

که در آن A صحت نسبی است.

بیان صحت به صورت صحت درصدی، a ، عبارت است از:

$$a = \%100 - \text{خطای درصدی} = A \times 100 \quad (4,1)$$

■ مثال ۱,۱ مقدار مورد انتظار ولتاژ در دوسریک مقاومت، $50V$ است، اما مقدار اندازه گیری شده آن $49V$ است. محاسبه کنید:

(الف) خطای مطلق

(ب) درصد خطا

(ج) صحت نسبی

(د) درصد صحت

————— ل. (الف) —————

$$e = Y_n - X_n = 50V - 49V = 1V$$

(ب)

$$\text{خطای درصدی} = \frac{50V - 49V}{50V} \times \%100 = \frac{1}{5} \times \%100 = \%2$$

$$-\frac{1}{5} = 1 - \%2 = \%98 \quad (ج)$$

$$A = 1 - \frac{50V - 49V}{50V} = 1$$

$$\text{خطای درصدی} = \%100 - \%2 = \%98 \quad (د)$$

$$a = \%100 -$$

$$= A \times 100 = \%98 \times 100 = \%98$$

اگر اندازه گیری صحیح باشد باید دقیق نیز باشد، یعنی صحت، دقت رانیز به همراه دارد. اما برعکس آن، لزوماً درست نیست، یعنی دقت، لزوماً نتیجه صحیح نمی دهد. دقت یک اندازه گیری، میزان نزدیکی مجموعه ای از اندازه گیری های تکراری یک متغیر را با متوسط این مجموعه اندازه گیری ها، به طرزکمی،

یا عددی، نشان می دهد. دقت از نظر ریاضی یا به طور کمی به صورت زیر قابل تعریف است.

$$\text{دقت} = 1 - \left| \frac{X_n - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right| \quad (5,1)$$

که در آن :

X_n = مقدار n امین اندازه گیری

\bar{X}_n = متوسط n دفعه اندازه گیری

■ مثال ۱، ۲ مجموعه زیر، از نتایج ۱۰ دفعه اندازه گیری در آزمایشگاه ثبت شده است. دقت اندازه گیری چهارم را محاسبه کنید.

شماره اندازه گیری n	مقدار اندازه گیری شده X_n (ولت)
۱	۹۸
۲	۱۰۲
۳	۱۰۱
۴	۹۷
۵	۱۰۰
۶	۱۰۳
۷	۹۸
۸	۱۰۶
۹	۱۰۷
۱۰	۹۹

حل: مقدار متوسط مجموعه اندازه گیری ها مساوی است با مجموعه ده مقدار اندازه گیری شده تقسیم بر ۱۰ (رجوع کنید به معادله ۱ در آزمایش ۱) که مساوی ۱۰۱/۱ خواهد بود. دقت اندازه گیری چهارم، مساوی است با:

$$\text{دقت} = 1 - \frac{X_n - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} = 1 - \frac{97 - 101/1}{101/1} = 1 - 4\% = 96\% \quad (5, 1)$$

نشانه ای از دقت یک اندازه گیری رامی توان از روی تعداد ارقام معنی داری که نتیجه، به وسیله آن بیان شده است، به دست آورد. ارقام معنی دار، حامل اطلاعات مربوط به بزرگی و دقت یک کمیت هستند و ارقام معنی دار اضافی، نشانگر دقت بیشترند.

هنگام اندازه گیری ها یا محاسبات، ماتنها ارقام معنی دار رانگه می داریم. ارقام معنی دار، ارقامی هستند (شامل صفر و ارقام تخمینی) که از ابزارهای اندازه گیری قابل اعتماد به دست آمده اند. محل ممیز، اثری بر تعداد ارقام معنی دار ندارد. اگر صفر، تنها به منظور مشخص کردن محل ممیز به کار رود، رقم معنی دار محسوب نمی شود. اما اگر این صفر واقعاً نمایشگر یک رقم خوانده شده با ابزار (یا تخمین زده شده) باشد، رقمی معنی دار خواهد بود. درحین محاسبات، ارقام بی معنی را باید کنار گذاشت. این کار، مانع نتیجه گیری های غلط می شود، زیرا استفاده از ارقام فوق العاده زیاد، تلویحاً بیانگر صحت بیشتر در مقایسه با ارقامی است که صحت واقعی رانشان می دهند.

درحین انجام محاسبات، باید قواعد زیر در مورد ارقام معنی دار رعایت شود:

۱. هنگام انجام دادن اعمال جمع و تفریق، نباید نتیجه رابه ستون های بعد از اولین ستونی که شامل یک رقم مشکوک است، گسترش داد. به عنوان یک قاعده کلی، همه ارقام ستون های سمت

راست آخرین ستونی که همه ارقام آن معنی دارند، باید کنار گذاشته شوند.

۲. هنگام انجام عملیات ضرب و تقسیم، فقط به اندازه ای ارقام معنی دار را نگه می داریم که کمیت باکمترین دقت، دارا می باشد.

۳. هنگام کنار گذاشتن ارقام بی معنی، اگر ارقام کنار گذاشته شده کمتر از نیم است، آخرین رقم نگه داشته شده تغییر نمی کند. اما اگر ارقام کنار گذاشته شده بزرگ تر یا مساوی نیم است، به آخرین رقم نگه داشته شده باید یک واحد اضافه گردد. مثال زیر این قواعد را روشن می سازد.

■ مثال ۱، ۳ (الف) ولتاژ مربوط به دو مقاومت در یک مدار سری به صورت زیر، اندازه گیری شده است:

$$V_1 = 6/31 \text{ V}$$

$$V_2 = 8/736 \text{ V}$$

ولتاژ اعمال شده مجموعه این ولتاژهاست. غالباً توصیه می شود که ابتدا مقادیر را بدون گرد کردن هر یک، جمع کنیم و سپس حاصل را به ارقام معنی دار صحیح گرد کنیم. با انجام این کار، ولتاژ اعمال شده مساوی است با:

$$E = 6/31 \text{ V} + 8/736 \text{ V} = 15/046 \text{ V}$$

با گرد کردن این عدد به همان دقتی که ولتاژ باکمترین دقت، دارا می باشد، ولتاژ اعمال شده، مساوی خواهد شد با:

$$E = 15/05 \text{ V}$$

(ب) در همان مدار سری، جریان، $0/0148 \text{ A}$ اندازه گیری می شود. با استفاده از این مقدار جریان و اُفت ولتاژها می توانیم مقدار هر مقاومت را محاسبه کنیم:

$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{6/31V}{\%148A} = 426 \Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{8/736V}{\%148A} = 590/3 \Omega$$

هر دو مقدار، با همان تعداد ارقام معنی داری بیان شده اند که مقدار با کمترین دقت استفاده شده در محاسبه دارا می باشد، و سپس، بر اساس قاعده (۳) گرد شده اند.

(ج) توان تلف شده در هر مقاومت، مساوی حاصل ضرب افت ولتاژ دوسر آن و جریان گذرنده از آن است و در نتیجه داریم:

$$P_1 = V_1 I = (6/31 V) (\%148 A) = \%93 W$$

و

$$P_2 = V_2 I = (8/736 V) (\%148 A) = 0/1293 W$$

هر دو مقدار اتلاف توان نیز با همان تعداد ارقام معنی داری بیان شده اند که مقدار با کمترین دقت استفاده شده در محاسبه دارا می باشد، و سپس، بر اساس قاعده (۳) گرد شده اند.

صح، ت و دقت اندازه گیری ها نه تنها به کیفیت ابزار اندازه گیری وابسته است، بلکه به شخص کاربر ابزار نیز بستگی دارد. اما مستقل از کیفیت دستگاه اندازه گیری و یا دقت اعمال شده به وسیله کاربر، همواره در اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مقداری خطا وجود دارد.

خطایی که به صورت کمی تشریح می شود، به صورت میزان انحراف یک قرائت یا مجموعه ای از قرائت ها، از مقدار مورد انتظار متغیر اندازه گیری شده قابل تعریف است. به طور کلی، خطاها تحت سه عنوان اصلی زیر، قابل طبقه بندی می باشند.

۱، ۲، ۱ خطاهای فاحش

به طور کلی، خطاهای فاحش، به قصور و سهل انگاری شخص کاربر، ارتباط دارند و در نتیجه مسائلی مانند قرائت نادرست از روی ابزارها، ثبت نادرست داده های آزمایش، یا به کارگیری نادرست ابزارها به وسیله کاربر بروز می کنند.

۲,۶,۱ خطاهای اسلوبند

خطاهای اسلوبند، از مشکلات خود ابزارها، آثار محیطی، یا خطاهای مشاهده بروز می کنند. هرگاه چند اندازه گیری در شرایط مشابه در مورد یک کمیت، صورت گیرد، این خطاها مجدداً تکرار می شوند.

۱. خطاهای ابزاری. این خطاها ممکن است در نتیجه اصطکاک دریا تاقانهای عقزبه متحرک، کشش نادرست فنر، کالیبراسیون نادرست و یا خراب بودن ابزارها ایجاد شوند. خطاهای ابزاری رومی توان از طریق نگهداری، به کارگیری وضبط و ربط درست ابزارها، کاهش داد.

۲. خطاهای محیطی. شرایط محیطی که ابزارها در آن مورد استفاده قرار می گیرند، ممکن است سبب بروز خطاهایی شوند. ابزارهایی را در نظر بگیرید که در محیط های نامناسب مانند دما، فشار، یا رطوبت زیاد، یا میدان های الکتروستاتیک یا الکترومغناطیسی قوی قرار گرفته اند. چنین شرایطی ممکن است آثار زیانباری ایجاد کنند، و در نتیجه، موجب بروز خطا شوند.

۳. خطاهای مشاهده ای. این خطاها، خطاهایی هستند که به وسیله مشاهده گربه وجود می آیند. شاید دو نمونه از رایج ترین این خطاها عبارت اند از: خطای مربوط به زاویه دید مشاهده گر به هنگام قرائت مقیاس سنج (خطای پارالکس)، و خطای تخمین این خطاها به هنگام قرائت از روی مقیاس سنج.

۳,۶,۱ خطاهای تصادفی

خطاهای تصادفی خطاهایی هستند که پس از کاهش اساسی خطاهای فاحش و اسلوبمند، یادست کم، توجیه آنها، همچنان باقی می ماند. به طور کلی این خطاها از انباشت یا تجمع تعداد زیادی خطای کوچک بروز می کنند، و تنها در اندازه گیری هایی که نیازمند صحت فوق العاده هستند، در نظر گرفته می شوند. چنین خطاهایی را تنها می توان به روش آماری تحلیل کرد.

چند واژه دیگر نیز که مورد بحث واقع شده و یاب به طور کلی توصیف شده اند، باید به طرز رسمی تعریف کنیم. این واژه ها و تعاریف آنها عبارت اند از:

● ابزار اندازه گیری. وسیله یا روش مورد استفاده برای تعیین مقدار فعلی کمیت مورد مشاهده.

● اندازه گیری. هنر (یا فرایند) تعیین مقدار، کمیت، میزان، یا ظرفیت، از طریق مقایسه (مستقیم یا غیرمستقیم) با استانداردهای پذیرفته شده دستگاه یگاههای مورد استفاده.

● مقدار مورد انتظار. مقدار طراحی شده، یعنی محتمل ترین مقداری که بر اساس محاسبات، انتظار اندازه گیری آن می رود.

● صحت. میزان درستی یک اندازه گیری در مقایسه با مقدار مورد انتظار یا محتمل ترین مقدار کمیت اندازه گیری.

● قدرت تفکیک. کوچک ترین تغییر در متغیر اندازه گیری شده که ابزار اندازه گیری بتواند به آن پاسخ دهد.

● دقت. معیاری برای سازگاری یا تکرارپذیری اندازه گیری ها.

■ مثال ۴,۱ جدول زیر، خروجی های یک سنجه رابرمبنای جابه جایی زاویه ای عقربه اش، برحسب درجه، درپاسخ به مجموعه ای ازجریان های ورودی یکسان نشان می دهد. بدترین مورد دقت درقرائت ها راتعیین کنید.

جابه جایی عقربه	$I_{in} (mA)$	(درجه)
۲۰/۱۰		۱۰
۲۰/۰۰		۱۰
۲۰/۲۰		۱۰
۱۹/۸۰		۱۰
۱۹/۷۰		۱۰
۲۰/۰۰		۱۰
۲۰/۳۰		۱۰
۲۰/۱۰		۱۰

حل. خروجی متوسط که از مجموع مقادیر خروجی ها وتقسیم حاصل جمع برهشت به دست می آید، مساوی ۲۰/۰۲ درجه است. اندازه گیری پنجم، از مقدار متوسط، بیشترین فاصله را دارد.

بنابراین بدترین مورد دقت عبارت است از:

$$\text{دقت} = 1 - \left| \frac{X_n - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right|$$

$$= 1 - \left| \frac{19/70 - 20/02}{20/02} \right| = 1 - 0.16 = 0.84 \quad (5, 1)$$

۱ . ۷ تحلیل آماری خطا در اندازه گیری

هنگام اندازه گیری یک کمیت فیزیکی، اندازه گیری ها، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگر مقاومت یک قطعه سیم را اندازه بگیریم، درمی یابیم که عوامل بسیاری بر مقدار مقاومت اندازه گیری شده تأثیری گذارند. برخی از این عوامل، بسیار مهم هستند در حالی که بقیه نسبتاً بی اهمیت و ناچیزند. عواملی که باید مد نظر واقع شوند عبارت اند از: نوع و خلوص ماده سازنده سیم، دمای آن، طول و سطح مقطع سیم، توزیع جریان در طول سیم، ویژگی های ساخت آن مانند ملاحظیات دمایی، و کشش سیم در هنگام اندازه گیری.

در حالت ایده آل، باید از میزان تأثیر هر پارامتر مؤثر بر اندازه گیری به طور مجزا آگاه بود تا اندازه گیری، قابل فهم و توضیح باشد. اگر یک اندازه گیری چندبار تکرار شود ممکن است به دلیل سهل انگاری آزمایشگر و یا عدم امکان ثابت نگه داشتن همه عوامل فوق، نتایج با یکدیگر متفاوت باشند.

فرض کنید آثار همه پارامترها (که خارج از کنترل ما هستند) به صورت تصادفی عمل کنند. همچنین فرض کنید که تغییرات کوچک پارامترهایی که ماسعی در ثابت نگه داشتن آنها داریم، به طرز تصادفی عمل کنند. اگر همه این تغییرات، صرفاً تصادفی باشند، آنگاه، احتمال یکسان وجود دارد که هر تغییر، به طور یکسان، مثبت یا منفی باشد. این واقعیت به ما اجازه می دهد کیفیت داده های آزمایشی خودمان را به روش آماری تعیین کنیم. ارزیابی مامبتنی بر تحلیل آماری است، در نتیجه، به ما اجازه می دهد اطلاعاتی مانند مقدار میانگین، انحراف متوسط، و انحراف معیار داده همان را به دست بیاوریم. چنین

اطلاعاتی به ما اجازه می دهد که درباره تغییرات، یا خطاهای مربوط به داده های خودمان داوری های کمی اعمال کنیم.

متوسط، مقدار نوعی (یا نماینده ترین مقدار) مجموعه ای از داده هاست. از آنجا که چنین مقادیر نوعی، گرایش دارند در حوالی مرکز داده های مرتب شده بر مبنای بزرگی، قرار گیرند، متوسط ها را معیارهای گرایش مرکزی نیز می نامند. متوسطی که بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین حسابی است که از حاصل جمع مجموعه ای از اعداد، تقسیم بر تعداد کل اجزای داده ها به دست می آید. بدین ترتیب، میانگین حسابی مجموعه n عدد x_1, x_2, \dots, x_n

رابطه صورت \bar{x} نمایش داده وبا رابطه زیر تعریف می کنند:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \quad (6,1)$$

انحراف، عبارت است از تفاضل بین هر جزء از داده ها و میانگین حسابی. انحراف x_1, x_2, \dots, x_n از میانگین حسابی آن

ها یعنی \bar{x} را با d_1, d_2, \dots, d_n نشان می دهند و به صورت زیر تعریف می کنند:

$$d_1 = x_1 - \bar{x}$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x}$$

$$d_n = x_n - \bar{x}$$

مجموعه جبری انحراف های یک مجموعه اعداد از میانگین حسابی آن ها صفر است!

■ مثال ۱, ۵ برای داده های زیر مطلوب است محاسبه:

(الف) میانگین حسابی

(ب) انحراف هر مقدار

(ج) مجموع جبری انحراف

$$x_1 = 50/1$$

$$x_2 = 49/7$$

$$x_3 = 49/6$$

$$x_4 = 50/2$$

حل. (الف) میانگین حسابی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\bar{x} = \frac{50/1 + 49/7 + 49/6 + 50/2}{4} = \frac{199/6}{4} = 49/9$$

(ب) انحراف هر مقدار از میانگین، عبارت است از:

$$d_1 = 50/1 - 49/9 = \%2$$

$$d_2 = 49/7 - 49/9 = -\%2$$

$$d_3 = 49/6 - 49/9 = -\%3$$

$$d_4 = 50/2 - 49/9 = \%3$$

(ج) مجموعه جبری انحراف ها مساوی است با:

$$d_{tot} = \%2 - \%2 - \%3 + \%3 = 0$$

میزان گستردگی داده های عددی حول مقدار متوسط، تغییرات پراکندگی داده ها نامیده می شود. یک معیار تغییرات، انحراف متوسط است. انحراف متوسط رامی توان به عنوان عبارت بیانگر دقت یک ابزار اندازه گیری به کاربرد. انحراف متوسط کم، دقیق بودن ابزار را نشان می دهد. انحراف متوسط، D ، یک مجموعه از اعداد، عبارت است از:

$$D = \frac{|d_1| + |d_2| + \dots + |d_n|}{n} \quad (7, 1)$$

این رابطه بیانگر آن است که انحراف متوسط، مساوی است با مجموع حسابی مقادیر مطلق تک تک انحراف ها تقسیم بر تعداد قرائت ها.

■ مثال ۶,۱ انحراف متوسط را برای مثال ۵,۱ محاسبه کنید.

$$D = \frac{|0/2| + |-0/2| + |-0/3| + |0/3|}{4} = \frac{1/0}{4} = 0/25 \quad \text{حل.}$$

انحراف معیار S برای یک مجموعه مقادیر، میزان تغییر مقادیر حول مقدار متوسط است.

انحراف معیار مجموعه n عدد، عبارت است از:

$$S = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}{n}} \quad (۸,۱)$$

اگر تعداد قرائت ها کم باشد ($n < 30$)، غالباً مخرج را مساوی ۱- n می گیرند

تا مقدار صحیح تری برای انحراف معیار به دست آید.

■ مثال ۷,۱ انحراف معیار داده های مثال ۵,۱ را محاسبه کنید.

$$S = \sqrt{\frac{(0/2)^2 + (0/2)^2 + (0/3)^2 + (0/3)^2}{4-1}} \quad \text{حل.}$$

$$= \frac{\sqrt{0/4 + 0/4 + 0/09 + 0/09}}{3} = \sqrt{\frac{0/26}{3}} = 0/294 \quad (۸,۱)$$

۱. ۸ خطاهای حدی

اغلب سازندگان ابزارهای اندازه گیری اعلام می کنند که هر دستگاه اندازه گیری در محدوده درصدی خاص از قرائت تمام-مقیاس صحیح است. مثلاً سازنده یک ولت سنچ معین، نمک است

بگویند که این ولت سنچ در حدود $\pm 2\%$ انحراف تمام - مقیاس صحیح است. این مشخصه، خطای حدی نامیده می شود و بدین معنی است که ضمانت می کند قرائت تمام - مقیاس، حتماً در محدوده $\pm 2\%$ قرائت کاملاً صحیح قرار می گیرد. اما در قرائت هایی که تمام - مقیاس نیستند، خطای حدی افزایش خواهد یافت. بنابراین لازم است تا حد امکان، اندازه گیری ها را نزدیک به تمام - مقیاس انجام دهیم.

■ مثال ۱,۸ مشخص شده است که یک ولت سنچ $300V$ در محدوده $\pm 2\%$ تمام - مقیاس، صحیح است. خطای حدی را به هنگامی که این ابزار برای اندازه گیری یک منبع $120V$ به کار می رود محاسبه کنید.

حل. اندازه خطای حدی مساوی است با:

$$2\% \times 300V = 6V$$

در نتیجه خطای حدی $120V$ مساوی است با:

$$\frac{6}{120} \times 100\% = 5\%$$

■ مثال ۱,۹ یک ولت سنچ ویک آمپرسنچ برای مشخص کردن توان تلف شده در یک مقاومت، به کار گرفته شده اند. هر دو ابزار برای صحت $\pm 1\%$ در انحراف تمام - مقیاس تضمین شده اند. اگر ولت سنچ، ولتاژ $80V$ را روی گستره $150V$ خود، و آمپرسنچ، $70Ma$ را در گستره $100Ma$ خود نشان دهد، خطای حدی برای محاسبه توان را به دست آورید.

حل. اندازه خطای حدی ولت سنچ، مساوی است با:

$$0.01 \times 150V = 1.5V$$

ولذا خطای حدی در $80V$ عبارت است از:

$$\frac{1/5}{80} \times \%100 = \%1/86$$

اندازه خطای حدی آمپرسنج، مساوی است با:

$$01/0 \times \%100 \text{ Ma} = 1 \text{ Ma}$$

و در نتیجه خطای حدی در 70 mA عبارت است از:


$$\frac{1}{70} \times \%100 = \%1/43$$

خطای حدی محاسبه توان، مجموع خطاهای حدی به کاررفته است. لذا:

$$\%3/29 = \%1/86 + \%1/43 = \text{خطای حدی}$$

۱. ۹ اجزای ابزارهای اندازه گیری الکتریکی

در حالت کلی یک ابزار اندازه گیری الکتریکی از سه جزء نشان داده شده در شکل ۱، ۱ تشکیل شده است.

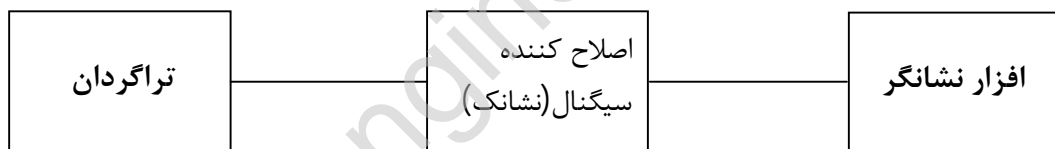

شکل ۱، ۱ اجزای یک ابزار اندازه گیری الکتریکی

تراگردان یک سیگنال (نشانک) غیر الکتریکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. بنابراین تراگردان، تنها هنگامی مورد نیاز است که کمیت مورد اندازه گیری غیر الکتریکی باشد (مانند فشار).

اصلاح گرسیگنال به منظور پردازش سیگنال الکتریکی ورودی به کار می رود تا آن را برای به کارگیری در افزاره نشانگر مناسب سازد. ممکن است سیگنال، نیاز به تقویت داشته باشد تا دامنه کافی را برای ایجاد تغییری محسوس در افزاره نشانگر به دست آورد. انواع دیگر اصلاح گرهای سیگنال، عبارت اند از: مقسم های ولتاژ که جهت کاهش (تضعیف) مقدار

سیگنال اعمال شده به افزاره نشانگر، طراحی می شوند، یا مدارهای شکل دهنده موج، مانند یکسوسازها، فیلترها (صافی ها)، یا برشگرها (چاپرها).

افزاره نشانگر برای ابزارهای همه منظوره ای مانند ولت سنج ها، جریان سنج ها، یا برشگرها، معمولاً یک سنجه نوع انحرافی است.

ابزارهای الکتریکی، ممکن است برای اندازه گیری جریان، ولتاژ، مقاومت، دما، میزان صوت، فشار، یا بسیاری از کمیت های فیزیکی دیگر مورد استفاده قرارگیرند. اما، صرف نظر از یکاهای روی مقیاس کالیبره شده سنجه نشانگر، عقربه به دلیل عبور جریان الکتریکی، در روی مقیاس منحرف می شود.

۱ . ۱۰ انتخاب، نگهداری و کاربری ابزارهای اندازه گیری

حتی بهترین ابزارهای اندازه گیری نیز ممکن است در اثر نگهداری نامناسب یا استفاده نادرست، نتایج نادرستی نشان دهند. به طور کلی توجه به چند قاعده اساسی ما را مطمئن می سازد که نتایج اندازه گیری های ابزار، قابل قبول است.

اغلب ابزارهای اندازه گیری، ابزارهای ظریف و حساس هستند و باید با دقت از آن ها استفاده شود. قبل از استفاده از ابزار، باید شما با نحوه کار آن کاملاً آشنا شوید. بهترین منبع کسب آگاهی در این مورد، دفترچه (راهنمای) دستورالعمل ها و طرزکار ابزار است که همراه همه ابزارهای جدید خریداری شده ارائه می گردد. آزمایشگاه های الکترونیک، باید این دفاتر راهنما را در پرونده هایی نگهداری کنند تا دسترسی به آن ها آسان گردد. اگر شما تاکنون با نحوه کار، مشخصات، وظایف و محدودیت های یک ابزار اندازه گیری کاملاً آشنا

نشده اید، دفترچه راهنمای آن را قبل از به کارگیری دستگاه، مطالعه کنید.

شما باید ابزاری را برای اندازه گیری انتخاب کنید که میزان صحت مورد نیاز را تأمین کند. گرچه در حالت کلی، میزان صحت بالا و قدرت تفکیک خوب همواره مطلوب هستند، اما قیمت ابزار اندازه گیری نیز با این ویژگی ها رابطه ای مستقیم دارد.

پس از انتخاب یک ابزار برای استفاده، باید آن را از نظر ظاهری بررسی کرد تا اشکالات فیزیکی ساده ای مانند شل بودن دگمه ها، جعبه آسیب دیده، خمیدگی عقربه، شل بودن دستگیره ها، و سرسیم های آزمون آسیب دیده، نداشته باشد. اگر ابزار به وسیله باتری داخلی نیز تغذیه شده باشد، قبل از استفاده از ابزار، باید وضعیت باتری نیز بررسی گردد. بسیاری از ابزارها، به وضعیت "وارسی باتری" برای همین منظور، مجهزند. در صورتی که باتری باید تعویض گردد، از سالم بودن باتری جایگزین شده و نصب مناسب آن اطمینان حاصل کنید.

قبل از اتصال ابزار به مدار، مطمئن شوید که کلید نوع کار، به درستی بر روی نشانه کارموردنظر، و کلید سلکتوری گسترده نیز بر روی نشانه گسترده مناسب، قرار داده شده باشد. در صورت وجود ابهام در مورد گستره مناسب، ابزار باید قبل از اتصال به مدار، بر روی بالاترین گستره خود قرار داده شده باشد. سپس می توان آن را بر روی گستره های پایین تر قرارداد تا تقریباً یک قرائت نیم-مقیاس حاصل شود. بهترین گستره مورد استفاده گستره ای است که بیشترین انحراف عقربه را داشته باشد.

به منظور دستیابی به صحیح ترین نتایج ممکن، ملاحظات بسیاری دیگری مانند بارگذاری مدار، تطبیق امپدانس، و پاسخ

فرکانسی، باید به هنگام استفاده از دستگاه مد نظر قرارگیرند. این مسائل و بسیاری عناوین دیگر درفصول آینده مورد بحث قرارخواهند گرفت تا خواننده، کاملاً با نظریه، طرز به کارگیری، و کاربردهای ابزارهای اندازه گیری الکتریکی اصلی آشنا شود.

۱۱ . ۱ خلاصه

واژه وسیله اندازه گیری به کلیه ابزارهای اندازه گیری، از ابزارهای آزمون ساده ای که روی میز کار بسیاری ازخانه ها یافت می شود تا ابزارهای علمی پیچیده ای که در آزمایشگاه های تحقیقاتی یا دستگاه های کنترل خودکارفرایندهای صنعتی به کار می روند، اطلاق می گردد.

همه ابزارهای اندازه گیری چند وظیفه مشترک انجام می دهند، هرچندکه برای کاربردهای خاصی ممکن است برخی از آنها بربقیه ارجح باشند. هنگام انتخاب یک ابزار اندازه گیری، باید مشخصات مربوط به کیفیت ابزار را در نظر بگیرید. اما انتخاب شما هرچه که باشد، وقوع خطا اجتناب ناپذیراست. منابع و گونه های مختلفی از خطا وجود دارند.

۱,۲ اهداف آموزشی

هدف از این فصل آشنا کردن خواننده با سنجه گردان دارسونوال، چگونگی استفاده از آن در آمپرسنج ها، ولت سنج ها، و اهم سنج ها، برخی محدودیت ها و همچنین بعضی از کاربردهای آن است. در پایان فصل ۲ باید بتوانید:


۱. ساختمان دو نوع آویز راکه درسجه گردان دارسونوال به کار می رود توضیح داده مقایسه کنید.

۲. اصول طرزکارسنجه گردان دارسونوال را بیان کنید.

۳. هدف از اتصال شنت ها به دو سرسنجه گردان را شرح دهید.
۴. هدف از سری قراردادن ضرب کننده ها باسنجه گردان را شرح دهید.
۵. واژه حساسیت راتعریف کنید.
۶. یک مدار را از لحاظ خطاهای بارگذاری ولت سنچ یا جایگذاری آمپرسنچ تحلیل کنید.
۷. ساختمان و طرزکاریک اهم سنچ مقدماتی را توضیح دهید.
۸. محاسبات لازم برای ضرب کننده ها یا شنت ها به منظور دستیابی به گستره های اندازه گیری ویژه برای ولتاژ و جریان را انجام دهید.
۹. مفاهیم مربوط به خطا را که در فصل ۱ مورد مطالعه قرار گرفتند، در مورد مدارهای فصل ۲ به کار ببرید.

۲،۲ مقدمه

تاریخ استفاده ازسنجه گردان در اندازه گیری جریان مستقیم (dc) به کشف رابطه بین جریان و مغناطیس، توسط هانس اورستد در سال ۱۸۲۰ برمی گردد. در طی نیم قرن بعد، انواع مختلفی از دستگاه هایی که در آن ها از کشف اورستد استفاده شده بود، ابداع گردیدند. در سال ۱۸۸۱ ژاکوب دارسونوال، اختراع گالوانومتر باسیم پیچ گردان را به ثبت رسانید. این ساختار اصلی ابداع شده توسط دارسونوال در سنجه های گردان امروزی به کار می رود.

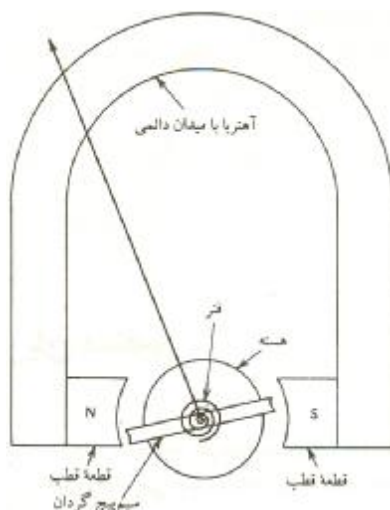


شکل ۱,۲ سنجه گردان دارسونوال.

این دستگاه سیم پیچ گردان مقدماتی، که معمولاً از آن به عنوان سنجه گردان دارسونوال یا سنجه گردان سیم پیچ متحرک و آهن ربای دائمی (pmmc) یاد می شود، در شکل ۱,۲ نشان داده شده است. مکانیسم (سازوکار) سیم پیچ گردان، معمولاً به منظور کاهش اصطکاک، برپایه دستگاه آویز سنگ و پاشنه بنامی شود. روش دیگر آویز، دستگاه آویز کشیده است که حساسیت سنجه را بالا می برد، اما گران تر است. در مقام مقایسه، جریان تمام - مقیاس نوعی در دستگاه آویز سنگ و پاشنه 50 mA است، در حالی که جریان تمام - مقیاس 2 mA برای یک دستگاه آویز کشیده کاملاً امکان پذیر است.

۳,۲ سنجه گردان دارسونوال

حتی امروزه نیز سنجه گردان دارسونوال استفاده فراوانی دارد. به همین دلیل در این فصل، به تفصیل توضیحاتی در مورد ساختمان و اصول کار آن ارائه می شود. یک نمونه تجاری سنجه گردان که بر پایه اصل اساسی موتور dc کار می کند در شکل ۲,۲ نشان داده شده است. شکل ۱,۲ یک آهن ربای دائمی نوعی شکل بادو قطب آهن نرم متصل به آن را نشان می دهد.

بین قطب های شمال و جنوب آن یک هسته استوانه ای شکل از آهن نرم قرار دارد که سیم پیچی ازسیم نازک، دور آن پیچیده شده است. این سیم نازک روی یک قاب فلزی سبک پیچیده شده است و برسنگ چنان سوار شده که می تواند به راحتی و آزادانه بچرخد. با چرخش سیم پیچ متحرک، عقربه ای که به آن متصل است بر روی صفحه مقیاس به سمت مقادیر بیشتر منحرف می شود.

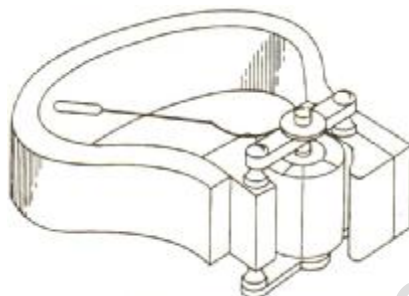


شکل ۲،۲ نمایی ازسنجه گردان دارسونوال.

جریان ازمداری که اندازه گیری ها روی آن انجام می شود به سیم پیچ های سیم پیچ گردان راه می یابد. جریان گذرنده ازسیم پیچ سبب می شود که سیم پیچ با قطب های شمال و جنوبش مانند یک آهن ربای الکتریکی عمل کند. قطب های آهن ربای الکتریکی و قطب های آهن ربای دائمی اثرمتقابل برروی یکدیگر دارند و موجب چرخش سیم پیچ می شوند. هرگاه جریان درجهت مناسب ازسیم پیچ بگذرد، عقربه روی صفحه مقیاس منحرف می شود. به همین دلیل همه سنجه های گردان dc دارای علائم پلاریته (قطبیت) هستند. باید تأکید شود که سنجه گردان دارسونوال یک ابزار حساس به جریان است. صرف نظر از یکاهایی که صفحه مقیاس با آن ها مدرج شده است (ولت، آمپرو...)، سیم پیچ گردان به میزان جریان گذرنده ازسیم ها واکنش نشان می دهد.

۲،۲ سنجه گردان دارسونوال به کاررفته درآمپرسنج DC

از آنجا که سیم پیچ های سیم پیچ گردان نشان داده شده در شکل ۲،۲ ازسیم بسیار نازک تهیه شده اند، سنجه

دارسونوال مقدماتی، در صورتی که به طرز مناسب اصلاح نگردد، دارای استفاده بسیار محدودی می باشد. یک اصلاح مطلوب، افزایش گستره جریان قابل اندازه گیری به وسیله سنجه دارسونوال مقدماتی است.

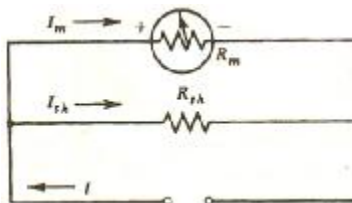

شکل ۳,۲ سنجه گردان دارسونوال به کاررفته در مداریک آمپرسنج.

این کار با قرار دادن یک مقاومت کوچک، به طور موازی با مقاومت سنجه گردان R_m ، میسر می شود. این مقاومت کوچک (R_{sh}) شنت نامیده می شود و وظیفه آن فراهم کردن مسیری برای کل جریان اندازه گیری شونده (I) به وسیله سنجه گردان است. یک مدار آمپرسنج dc در اغلب مدارها، از I_m که جریان گذرنده از سنجه گردان است، بسیار بزرگ تر است. مقاومت شنت بابه کارگیری قانون اهم در شکل ۳,۲ به دست می آید.

که در آن

$$R_{sh} = \text{مقاومت شنت}$$

$$R_m = \text{مقاومت داخلی سنجه گردان (مقاومت سیم پیچ گردان)}$$

$$I_{sh} = \text{جریان گذرنده از شنت}$$

$$I_m = \text{جریان انحراف تمام - مقیاس سنجه گردان}$$

$$I = \text{جریان انحراف تمام - مقیاس برای آمپرسنج}$$

افت ولتاژ بین دوسر سنجه گردان عبارت است از:

$$V_m = I_m = R_m$$

از آنجاکه مقاومت شنت با سنجه گردان موازی است، افت ولتاژ دوسر شنت با افت ولتاژ سنجه گردان مساوی است. بنابراین:

$$V_{sh} = V_m$$

جریان گذرنده از شنت، مساوی است با کل جریان منهای جریان گذرنده از سنجه گردان:

$$I_{sh} = I - I_m$$

با در دست داشتن ولتاژ دوسر شنت و جریان گذرنده از آن، می توانیم مقاومت شنت را تعیین کنیم.

$$R_{sh} = \frac{V_{sh}}{I_{sh}} = \frac{I_m R_m}{I_{sh}} = \frac{I_m}{I - I_m} \cdot R_m (\Omega) \quad (1, 2)$$

■ مثال ۱, ۲ اندازه مقاومت شنت لازم برای تبدیل سنجه گردان 1Ma با مقاومت داخلی 100Ω به یک آمپرسنج ۰ تا 10mA را محاسبه کنید.

$$\text{حل} \quad V_m = I_m R_m = 1\text{Ma} \times 100 \Omega = 0.1\text{V}$$

$$V_{sh} = V_m = 0.1\text{V}$$

$$= 10 \text{ MA} - 1 \text{ Ma} = 9 \text{ Ma}$$

$$I_{sh} = I - I_m$$

$$= 11/11 \Omega \quad (1, 2)$$

$$R_{sh} = \frac{V_{sh}}{I_{sh}} = \frac{0/1V}{9mA}$$

هدف از طراحی مدار شنت، آن است که بتوانیم جریان I را که n برابر جریان I_m است اندازه گیری کنیم. عدد n که عامل ضرب کننده نامیده می شود، جریان کل و جریان سنج را به صورت زیر، به یکدیگر مربوط می کند:

$$I = n I_m \quad (2, 2)$$

با جایگذاری این مقدار به جای I در رابطه (1, 2)، داریم:

$$R_{sh} = \frac{R_m I_m}{n I_m - I_m} = \frac{R_m}{n-1} \quad (\Omega) \quad (3, 2)$$

مثال 2, 2 به کارگیری روابط (2, 2) و (3, 2) را نشان می دهد.

■ مثال 2, 2 یک سنج گردان 100 mA با مقاومت داخلی 800Ω در یک آمپرسنج 0 تا 100 mA مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه مقاومت شنت مورد نیاز را پیدا کنید. حل. عامل ضرب کننده n ، نسبت 100 mA به 100 mA است. یعنی:

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{100mA}{100mA} = 1000 \quad (2, 2)$$


در نتیجه:

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{800\Omega}{1000-1} = \frac{800}{999} \approx 0/8\Omega$$

5, 2 شنت آیرتون

مقاومت شنتی که در قسمت های قبل توضیح داده شد، در آمپرسنج تک گستره به خوبی کار می کند. اما در آمپرسنج

چندگستره، شنت آیرتون یا شنت عمومی، معمولاً طرح مناسب تری است. یک مزیت شنت آیرتون آن است که امکان قرارگرفتن سنجه گردان دریک مداربدون مقاومت شنت را نمی دهد. مزیت دیگرآن، این است که می تواند بانواع گسترده ای از سنجه های گردان مورد استفاده قرارگیرد. مدارشنت آیرتون در شکل ۴,۲ نشان داده شده است.

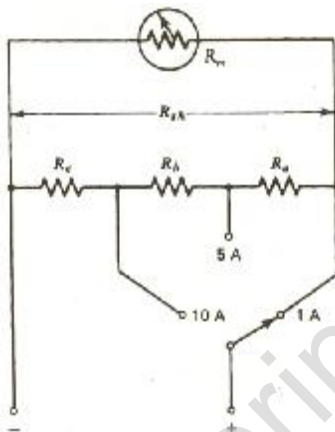

شکل ۴,۲ یک آمپرسنج با استفاده از شنت آیرتون

مقدارهریک از مقاومت های شنت، با شروع از حساس ترین گسترده و سپس ادامه آن به طرف گستره با کمترین حساسیت، محاسبه می شود. در شکل ۴,۲ حساس ترین گستره، گستره ۱ A است. مقاومت شنت با $R_{sh} = R_a + R_b + R_c$ است. در این گستره، مقاومت شنت مساوی است با R_{sh} که با توجه به رابطه (۳,۲) قابل محاسبه است.

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1}$$

معادلات لازم برای محاسبه مقادیر شنت های R_a ، R_b و R_c از روی

شکل ۵,۲ قابل تعمیم است. از آنجا که مقاومت $R_b + R_c$ با


موازی $R_m + R_a$ است و ولتاژهای دو سر شاخه های موازی باید

مساوی باشند، داریم:

$$V_{R_b} + R_c = V_{R_a} + R_m$$

برحسب مقاومت ها و جریان ها می توان نوشت:

$$(R_b + R_c)(I_2 - I_m) = I_m(R_a + R_m)$$

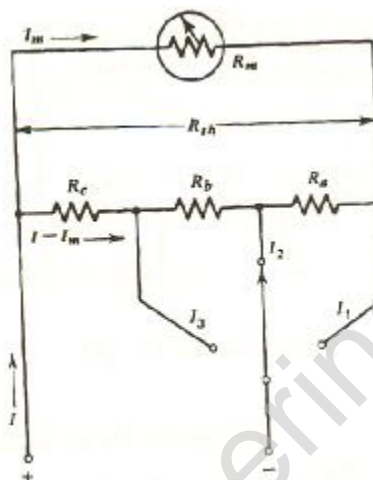

شکل ۵،۲ محاسبه مقاومت ها در شنت آیرتون.

یا:

$$I_2(R_b + R_c) - I_m(R_b - R_c) = I_m[R_{sh} - (R_b + R_c) + R_m]$$

باضرب کردن درجملات طرف راست داریم:

$$I_2(R_b + R_c) - I_m(R_b - R_c) = I_m R_{sh} - I_m(R_b + R_c) + I_m R_m$$

که به صورت زیرقابل بازنویسی است:

$$R_b + R_c = \frac{I_m(R_{sh} + R_m)}{I_2} (\Omega) \quad (۴,۲)$$

باتوجه به اینکه قبلاً مقاومت کل شنت، R_{sh} ، رابه دست آورده


ایم، اکنون می توان R_a راتعیین کرد:

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c)(\Omega) \quad (5,2)$$

جریان I ، جریان بیشینه برای گستره ای است که آمپرسنج برای آن میزان شده است. بنابراین، مقاومت R_c با استفاده از رابطه زیر به دست می آید:

$$R_c = \frac{I_m(R_{sh} + R_m)}{I_3}(\Omega) \quad (6,2)$$

تنها تفاوت بین دو معامله $(4,2)$ و $(6,2)$ ، جریان های I_2 و I_3 هستند که در هر مورد، جریان بیشینه برای گستره ای است که مقدارشنت برای آن محاسبه می گردد.

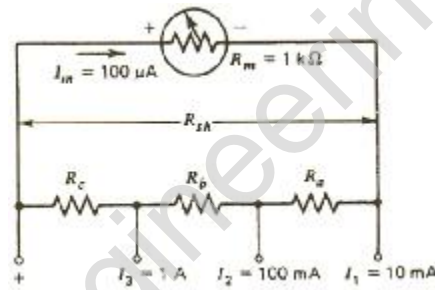

شکل ۶،۲ مدارشنت آیرتون.

حال، مقاومت R_b به صورت زیرقابل محاسبه است:

$$R_b = (R_b + R_c) - R_c(\Omega) \quad (7,2)$$

■ مثال ۳،۲ مقاومت های شنت مدارنشان داده شده در شکل ۶،۲ را محاسبه کنید.

حل . مقاومت شنت کل از رابطه زیر به دست می آید.

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{1k\Omega}{100-1} = \frac{1k\Omega}{99} = 10/1\Omega \quad (2,2)$$

این شنت برای گستره ۱۰ Ma است. هرگاه سنجه برای گستره ۱۰۰Ma میزان شده باشد مقاومت های R_b و R_c شنت خواهند بود. مقاومت شنت کل در این حالت از رابطه زیر به دست می آید.

$$R_b + R_c = \frac{I_m(R_{sh} + R_m)}{I_2} = \frac{(100mA)(10/1\Omega + 1K\Omega)}{100mA} = 1/01\Omega \quad (۴,۲)$$

مقاومت R_c که در گستره ۱A مقاومت شنت است، از همان معادله به دست می آید، ولی در اینجا I مساوی ۱A خواهد بود.

$$R_c = \frac{I_m(R_{sh} + R_m)}{I_3} = \frac{(100mA)(10/1\Omega + 1K\Omega)}{1A} = 1/101\Omega \quad (۶,۲)$$

مقاومت R_b از معادله (۷,۲) به دست می آید.

$$R_b = (R_b + R_c) - R_c = 1/01\Omega - R_c = 1/01\Omega - 0/101\Omega = 0/90\Omega$$

مقاومت R_a نیز عبارت است از:

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c) = 10/1\Omega - (0/909\Omega + 0/101\Omega) = 9/09\Omega \quad (۵,۲)$$

و ارسی می کنیم،

$$R_{sh} = R_a + R_b + R_c = 9/09\Omega - 0/909\Omega + 0/101\Omega = 10/1\Omega$$

۶,۲ سنجه گردان دارسونوال به کاررفته در ولت سنج DC

با اتصال سری یک ضرب کننده R_s به سنجه گردان دارسونوال به صورتی که در شکل ۷,۲ نشان داده شده است، این دستگاه می تواند به یک ولت سنج dc تبدیل شود. هدف از ضرب کننده، افزایش گستره ولتاژ قابل اندازه گیری و محدود کردن جریان گذرنده از دستگاه اندازه گیری دارسونوال به جریان بیشینه انحراف تمام-مقیاس است. برای پیدا کردن مقدار ضرب کننده می توانیم ابتدا حساسیت S سنجه گردان راتعیین

کنیم. این حساسیت، بامعکوس کردن انحراف تمام-مقیاس، به صورت زیر، به دست می آید:


$$\text{حساسیت} = \frac{1}{I_{fs}} (\Omega/V) \quad (۸,۲)$$

یکاهای مربوط به حساسیت در معامله (۸,۲) اهم برولت است که از رابطه زیر قابل مشاهده است.

$$\text{حساسیت} = \frac{1}{\text{آمپر}} = \frac{1}{\frac{\text{ولت}}{\text{اهم}}} = \frac{\text{اهم}}{\text{ولت}}$$

اندازه گیری های ولتاژبا قرار دادن ولت سنچ بین دو سرمقاومت موردنظر صورت می گیرد. اثر این کار آن است که کل مقاومت (داخلی) ولت سنچ به صورت موازی بامقاومت مدار قرار می گیرد و بنابراین بهتر است که مقاومت ولت سنچ از مقاومت مدار، بسیار بزرگ تر باشد. از آنجا که سنجه های گردان متفاوتی در ولت سنچ های گوناگون به کار می روند و چون، مقدار ضرب کننده برای هر گستره متفاوت می باشد، بیان مقاومت کل به عنوان یک مقدار نامی دستگاه مشکل است. مقدار نامی حساسیت دستگاه، اطلاعات معنی دارتری را می توان در اختیار کاربر قرار دهد. این مقدار نامی که معمولاً روی سنجه چاپ می شود، مقاومت دستگاه را برای گستره یک ولتی بیان می کند. برای تعیین مقاومت کلی که ولت سنچ در یک مدار از خود نشان می دهد، حساسیت را در گستره ضرب می کنیم (مثال ۵,۲ را ببینید).

■ مثال ۴,۲ حساسیت یک سنجه 100 mA را که به عنوان یک ولت سنچ dc مورد استفاده قرار می گیرد، محاسبه کنید.

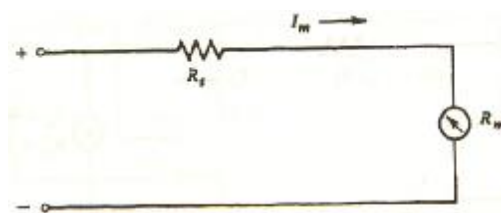

شکل ۷،۲ سنجه گردان دارسونوال به کاررفته درولت سنج dc.

حل. حساسیت به صورت زیرمحاسبه می شود:

$$S \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{100mA} = 10 \frac{K\Omega}{V}$$

یکاهای حساسیت، مقدارمقاومت ضرب کننده را برای گستره یک ولتی بیان می کند. برای محاسبه مقدار ضرب کننده درموردگستره های ولتاژ بزرگ تراز یک ولت، کافی است حساسیت رادر گستره ضرب کرده مقاومت داخلی سنجه گردان را از آن کم کنیم، یا

مقاومت داخلی- (گستره) (۹،۲)

$$R_s = (S \times$$

■ مثال ۵،۲ مقدارمقاومت ضرب کننده گستره ۵۰V یک ولت سنج dc راکه از یک سنجه گردان ۵۰۰mA با مقاومت داخلی ۱KΩ استفاده می کند به دست آورید.

حل. حساسیت سنجه گردان ۵۰۰mA شکل ۸،۲ عبارت است از:

$$S = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{500mA} = 2 \frac{K\Omega}{V} \quad (۸،۲)$$


حال، مقدارضرب کننده R_s باضرب کردن حساسیت درگستره وکم کردن مقاومت داخلی سنجه گردان، محاسبه می شود:

$$R_s = S \times \text{گستره} - R_m = 2 \frac{K\Omega}{V} \times 50V - 1K\Omega = 100K\Omega - 1K\Omega = 99K\Omega \quad (۹،۲)$$


چنانکه مثال ۶,۲ نشان می دهد، با اضافه کردن یک کلیدگردان می توان از یک سنجه گردان برای چندگستره ولتاژ dc استفاده کرد.

■ مثال ۶,۲ مقادیر مقاومت های ضرب کننده را برای ولت سنجه dc چند گستره نشان داده شده در شکل ۹,۲ به دست آورید. حل حساسیت سنجه گردان به صورت زیر محاسبه می شود.

$$S = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{50mA} = 20 \frac{K\Omega}{V} \quad (۸,۲)$$

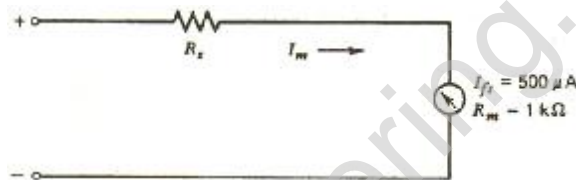

شکل ۸,۲ مدار ولت سنجه dc مقدماتی.

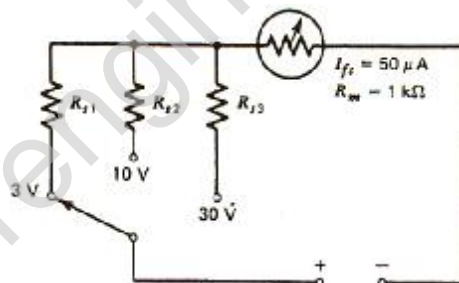

شکل ۹,۲ مدار ولت سنجه چندگستره.

حال، مقادیر مقاومت های ضرب کننده را می توان به ترتیب زیر محاسبه کرد:

(الف) درگستره ۳V:

$$R_{s1} = S \times \text{گستره} - R_m = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 3V - 1K\Omega = 59K\Omega \quad (۹,۲)$$

(ب) درگستره ۱۰V:

$$R_{s2} = S \times \text{گستره} - R_m = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 10V - 1K\Omega = 199K\Omega \quad (۹,۲)$$


(ج) درگستره ۳۰V:

$$R_{s3} = S \times \text{گستره} - R_m = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 30V - 1K\Omega = 599K\Omega \quad (۹,۲)$$

مداری که معمولاً برای ولت سنج های dc چندگستره تجاری مورد استفاده قرار می گیرد در شکل ۱۰,۲ نشان داده شده است. در این مدار، مقاومت های ضرب کننده به صورت سری (متوالی) به یکدیگر متصل شده اند و به وسیله ساکتور گستره، مقدار مقاومت مناسب را با دستگاه اندازه گیری گردان سری می کنند. مزیت این مدار، آن است که همه مقاومت های ضرب کننده، بجز اولین مقاومت

(R_a)، مقادیر استاندارد دارند و می توان آنها را به صورت تجاری با تولرانس دقیق تهیه کرد.

■ مثال ۷,۲ مقادیر مقاومت های ضرب کننده را در مورد مدار ولت سنج dc چند گستره ارائه شده در شکل ۱۰,۲ محاسبه کنید.

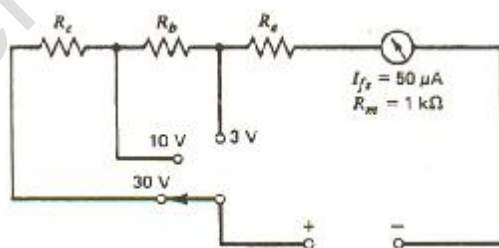

شکل ۱۰,۲ نمونه تجاری یک ولت سنج چندگستره.

حل. حساسیت سنجه گردان، به صورت زیر محاسبه می شود:

$$S = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{50mA} = 20 \frac{K\Omega}{V}$$

مقادیر مقاومت های ضرب کننده را می توان به ترتیب زیر محاسبه کرد:

(الف) درگستره ۳V:

$$R_a = S \times \text{گستره} - R_m = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 3V - 1K\Omega = 59K\Omega$$

(ب) درگستره ۱۰V:

$$R_b = S \times \text{گستره} - (R_a + R_m) = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 10V - 60K\Omega = 140K\Omega$$

(ج) درگستره ۳۰V:

$$R_c = S \times \text{گستره} - (R_a + R_b + R_m) = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 30V - 200K\Omega = 400K\Omega$$

۷,۲ آثار بارگذاری ولت سنچ

هنگامی که یک ولت سنچ برای اندازه گیری ولتاژ دوسریک جزء مدار به کار می رود، خود مدار ولت سنچ با آن جزء مدار، موازی می شود. از آنجا که مقاومت ترکیب موازی دو مقاومت، از تک تک آن مقاومت ها، به تنهایی کمتر است، مقاومت دیده شده به وسیله منبع، در زمانی که ولت سنچ وصل است، از هنگامی که ولت سنچ وصل نیست، کمتر است. بنابراین ولتاژ دوسر آن جزء، هنگام اتصال ولت سنچ، کمتر است. کم شدن ولتاژ، بسته به میزان حساسیت ولت سنچ مورد استفاده، ممکن است قابل چشم پوشی و یا محسوس باشد. این اثر، اثر بارگذاری ولت سنچ، نامیده می شود که طی مثال های زیر توصیف خواهد شد. خطای حاصله، خطای بارگذاری نامیده می شود.

■ مثال ۸,۲ برای اندازه گیری ولتاژ دوسر مقاومت R_B در مدار شکل ۱۱,۲، ازدو ولت سنچ متفاوت استفاده شده است.

این سنجه ها عبارت اند از:

سنجه A $10V =$ گستره و $R_m = 0/2k\Omega$ و $S = 1K\Omega/V$

سنجه B $10V =$ گستره و $R_m = 1/5k\Omega$ و $S = 20K\Omega/V$

مطلوب است محاسبه:

(الف) ولتاژ دوسر R_B بدون اینکه سنجه به آن وصل شده باشد.

(ب) ولتاژ دوسر R_B زمانی که از سنجه A استفاده شده باشد.

(ج) ولتاژ دوسر R_B زمانی که از سنجه B استفاده شده باشد.

(د) خطا در قرائت ولت سنجهها.

حل. (الف) ولتاژ دوسر مقاومت R_B بدون اتصال به سنجه از معادله تقسیم ولتاژ



شکل ۱۱،۲ مدار مثال ۸،۲ برای نشان دادن اثر بارگذاری ولت سنج.

به دست می آید:

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} = 30V \times \frac{5K\Omega}{25K\Omega + 5K\Omega} = 5V$$

(ب) با سنجه A شروع می کنیم. مقاومت کلی که این دستگاه در مدار از خود نشان می دهد عبارت است از:

$$R_{T_A} = S \times \text{گستره} = 1 \frac{K\Omega}{V} \times 10V = 10K\Omega$$

مقاومت ترکیب موازی R_B و سنجه A مساوی است با :

$$R_{e1} = \frac{R_B \times R_{T_A}}{R_B + R_{T_A}} = \frac{5K\Omega \times 10K\Omega}{5K\Omega + 10K\Omega} = 3/33K\Omega$$

بنابراین قرائت ولتاژ حاصله از سنجه A که به وسیله مقسم ولتاژ به دست می آید، عبارت است از :

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_a} = 30V \times \frac{3/33K\Omega}{3/33K\Omega + 25K\Omega} = 3/53V$$

(ج) مقاومت کلی که سنجه B در مدار از خود نشان می دهد مسلوی است با :

$$R_{T_B} = S \times \text{گستره} = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 10V = 200K\Omega$$

مقاومت ترکیب موازی R_B و سنجه B عبارت است از :

$$R_{e2} = \frac{R_B \times R_{T_B}}{R_B + R_{T_B}} = \frac{5K\Omega \times 200K\Omega}{5K\Omega + 200K\Omega} = 4/88K\Omega$$

بنابراین قرائت ولتاژ حاصله از سنجه B که با استفاده از مقسم ولتاژ به دست می آید، مساوی است با :

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_A} = 30V \times \frac{4/88K\Omega}{4/88K\Omega + 25K\Omega} = 4/9V$$

(د)

$$A \text{ خطای ولت سنج} = \frac{5V - 3/53V}{5V} \times \%100 = \%29/4$$

$$\text{خطای ولت سنج B} = \frac{5V - 4/9V}{5V} \times \%100 = \%2$$

درمثال ۸,۲ توجه کنید که هرچند مقدار خوانده شده از سنجه B به مقدار واقعی بسیار نزدیک است، اما باز هم این ولت سنج به دلیل بارگذاری روی مدار، ۲٪ خطا وارد می کند. باید روشن باشد که در مدارهای الکترونیکی، معمولاً شامل مقاومت های بسیار پُر اهرم، سنجه های ولت، اهم، میلی آمپر، (VOM) تجاری همچنان اثر بارگذاری خواهند داشت. معمولاً، حساسیت چنین ابزارهای اندازه گیری، دست کم، $20 K\Omega/V$ است. ابزارهای با حساسیت کمتر، معمولاً برای اکثر کارهای الکترونیکی رضایت بخش نیستند.

همچنین، چنانکه درمثال ۹,۲ نشان داده می شود، هرگاه VOM برای اندازه گیری ولتاژ به کار می رود، اثر بارگذاری ولت سنج روی مدار، با استفاده از بالاترین گستره ممکن، کمینه می شود.

■ مثال ۹,۲ قرائت ولتاژ و درصد خطای هر قرائت به دست آمده از یک ولت سنج در گستره های زیر را بیابید:

(الف) در گستره ۳V.

(ب) در گستره ۱۰V.

(ج) در گستره ۳۰V.

ابزار مورد استفاده دارای حساسیت $20 K\Omega/V$ است و به

دوسر مقاومت R_B در شکل ۱۲,۲ وصل می شود.

حل. افت ولتاژ دوسر R_B ، بدون اتصال ولت سنج به آن، عبارت است از:

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} = 30V \times \frac{4K\Omega}{36K\Omega + 4K\Omega} = 3V$$

(الف) درگستره $3V$:

$$R_T = S \times \text{گستره} = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 3V = 60K\Omega$$

$$R_{eq1} = \frac{R_T R_B}{R_T + R_B} = \frac{60K\Omega \times 4K\Omega}{60K\Omega + 4K\Omega} = 3/75K\Omega$$



شکل ۱۲،۲ مدارمثال ۹،۲ برای نشان دادن اثرات بارگذاری ولت سنج روی گستره های مختلف.

قرائت ولت سنج عبارت است از:

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_A} = 30V \times \frac{3/75K\Omega}{3/75K\Omega + 36K\Omega} = 2/8V$$

درصدخطا درگستره $3V$ مساوی است با:

$$\text{درصدخطا} = \frac{3V - 2/8V}{3V} \times 100\% = 6/66\%$$

(ب) درگستره $10V$:

$$R_T = 20 \frac{K\Omega}{V} \times 10V = 200K\Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{R_T R_B}{R_T + R_B} = \frac{200K\Omega \times 4K\Omega}{200K\Omega + 4K\Omega} = 3/92K\Omega$$

قرائت ولت سنج عبارت است از:

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_{eq2}}{R_{eq2} + R_A} = 30V \times \frac{3/92K\Omega}{3/92K\Omega + 36K\Omega} = 2/95V$$

درصدخطا در گستره ۱۰V مساوی است با:

$$\text{درصدخطا} = \frac{3V - 2/95V}{3V} \times 100\% = 1/66\%$$

(ج) در گستره ۳۰V:

$$R_T = \frac{20K\Omega}{V} \times 30V = 600K\Omega$$

$$R_{eq3} = \frac{R_T R_B}{R_T + R_B} = \frac{600K\Omega \times 4K\Omega}{600K\Omega + 4K\Omega} = 3/97K\Omega$$

قرائت ولت سنج عبارت است از:

$$V_{R_B} = E \cdot \frac{R_{eq3}}{R_{eq3} + R_A} = 30V \times \frac{3/97K\Omega}{3/97K\Omega + 36K\Omega} = 2/98V$$

درصدخطا در گستره ۳۰V مساوی است با:

$$\text{درصدخطا} = \frac{3V - 2/98V}{3V} \times 100\% = 0/66\%$$

از مثال ۹،۲ مطالب زیر را فرامی گیریم. پایین ترین درصدخطای بارگذاری مربوط به گستره ۳۰V است. اما ولتاژ

اندازه گیری شده تنها ۱۰٪ انحراف تمام-مقیاس را ایجاد می کند، درحالی که در گستره ۱۰V ولتاژبه دست آمده تقریباً یک سوم انحراف تمام-مقیاس باخطای کمتر از ۲٪ رابه وجود می آورد. قرائت حاصله در گستره ۱۰V قابل قبول است و کمتر در معرض خطاهای فاحش (بخش ۱، ۶) واقع می شود. درصد خطای فوق الذکر در گستره ۱۰V کمتر از درصد میانگین خطای یک سنجه گردان داریسونسوال با تولید انبوه است.

با آزمایش وتغییر گستره بالاترمی توان تعیین کرد که آیا ولت سنج خطای محسوسی وارد می کند یا خیر. اگر قرائت ولت سنج تغییری نکرد، سنج اثر بارگذاری محسوسی بر مدار ندارد. هرگاه اثر بارگذاری مشاهده شد، گستره مربوط به انحراف بیشینه و دقیق ترین اندازه گیری را انتخاب کنید (بخش ۱، ۶).

۸،۲ آثار جایگذاری آمپرسنج

یکی از منابع خطا در اندازه گیری که معمولاً از آن چشم پوشی می شود، خطای ناشی از جایگذاری آمپرسنج در مدار برای قرائت جریان آن است. همه آمپرسنج ها دارای یک مقاومت داخلی هستند که مقدار آن ممکن است از یک مقدار کوچک، برای آمپرسنجی که قابلیت اندازه گیری جریان در حد آمپر را دارد، تا مقدار قابل توجهه $1K\Omega$ یا بیشتر، برای میکرو آمپرسنج ها، تغییر کند. جایگذاری آمپرسنج در مدار همواره مقاومت مدار را افزایش می دهد و در نتیجه جریان مدار کم می کند.

خطای ناشی از سنج به رابطه بین مقدار مقاومت در مدار اصلی و مقدار آن در آمپرسنج بستگی دارد.

به مدار سری (متوالی) نشان داده شده در شکل ۱۳، ۲ که در آن،


جریانی از مقاومت R_1 می گذرد توجه کنید. جریان

مورد انتظار I_e ، مربوط به حالتی است که آمپرسنج در مدار

قرار ندارد. اکنون فرض کنید مطابق شکل ۱۴،۲، آمپرسنجی برای اندازه گیری جریان در مدار قرار گیرد. در این صورت اندازه جریان، بر اثر مقاومت سنجه اضافه شده، یعنی R_m ، به مقدار I_m کاهش می یابد.

اگر بخواهیم رابطه بین I_m و I_e را به دست آوریم می توانیم از قضیه تونن استفاده کنیم. مدار شکل ۱۴،۲ به صورت یک مدار هم ارز تونن شامل یک منبع ولتاژ ساده بایک مقاومت ساده است. هرگاه در پایانه های خروجی X و Y اتصال کوتاه ایجاد شود، جریان مورد انتظار، مساوی است با

$$I_e = \frac{E}{R_1} \quad (10,2)$$

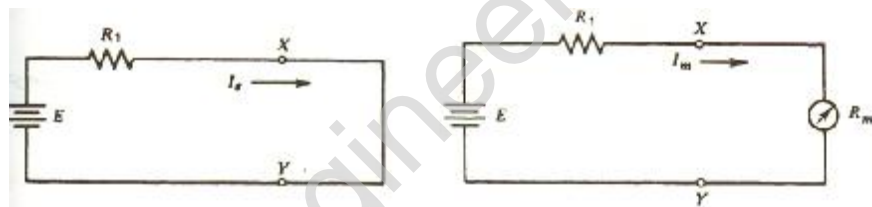

شکل ۱۳،۲ مقدار جریان مورد انتظار در مدار سری ۱۴-۲ مدار سری با آمپرسنج

جایگذاری سنجه به طرز سری (متوالی) با R_1 باعث می شود که جریان به مقدار زیر کاهش یابد:

$$I_m = \frac{E}{R_1 + R_m} \quad (11,2)$$

از تقسیم معادله (۱۱،۲) بر معادله (۱۰،۲) عبارت زیر به دست می آید:


$$\frac{I_m}{I_e} = \frac{R_1}{R_1 + R_m} \quad (12,2)$$

معادله (۱۲،۲) بسیار مفید است، زیرا در صورت در دست داشتن مقدار مقاومت هم ارتونن و مقاومت آمپرسنج، امکان محاسبه خطای ناشی از جایگذاری آمپرسنج، فراهم می شود.


■ مثال ۱۰،۲ یک سنج جریان با مقاومت داخلی 78Ω برای اندازه گیری جریان گذرنده از مقاومت R_c در مدار شکل ۱۵،۲ به کار می رود. درصد خطای قرائت ناشی از جایگذاری آمپرسنج را به دست آورید.

حل. سنج جریان بین نقاط X و Y شکل اجمالی ۱۶،۲ وصل می شود. در صورتی که از پایانه های X و Y به سوی عقب مدار نگاه کنیم، می توانیم مقاومت هم ارتونن را به صورت زیر بیان کنیم.

$$R_{Th} = R_c + \frac{R_a R_b}{R_a + R_b} = 1k\Omega + 0/5k\Omega = 1/5k\Omega$$

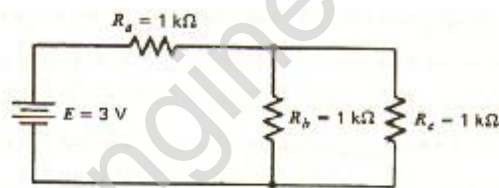

شکل ۱۵،۲ مدار سری - موازی مثال ۱۰،۲.

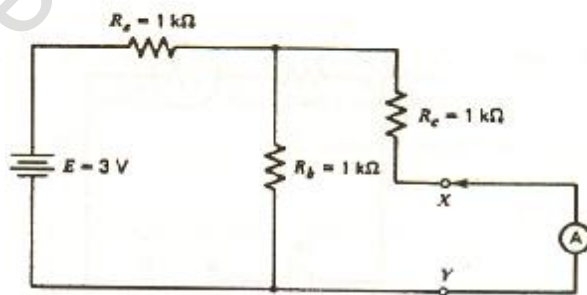

شکل ۱۶،۲ مدار نشان دهنده جایگذاری آمپرسنج.

بنابراین نسبت جریان سنج به جریان مورد انتظار، مساوی است با:

$$\frac{I_m}{I_e} = \frac{R_1}{R_1 + R_m} = \frac{1/5K\Omega}{1/5K\Omega + 78\Omega} = 0/95 \quad (۱۲,۲)$$

با حاصل آن برای I_m داریم:

$$I_m = 0/95 I_e$$

جریان گذرنده از سنجه ۹۵٪ جریان موردانتظار است، بنابراین جایگذاری سنجه جریان در مدار، ۵٪ خطا ایجاد کرده است. می توان عبارتی برای درصدخطای مربوط به جاگذاری آمپرسنچ، به صورت زیر، نوشت.

$$= (1 - \frac{I_m}{I_e}) \times \%100 = \%5$$

۹,۲ اهم سنچ


سنجه گردان دارسونوال مقدماتی رامی توان با اتصال به یک باتری ویک مقاومت نیزمورد استفاده قرار دادتایک اهم سنچ ساده، مانند آنچه در شکل ۱۷,۲ آمده است فراهم شود. اگر نقاط X و Y به یکدیگر متصل شوند، مدار سری ساده ای داریم که در آن، از سنجه گردان، جریانی ناشی از منبع ولتاژ E می گذرد. اندازه این جریان را مقاومت های R_Z و R_m محدود

می کند. توجه کنید که در شکل ۱۷,۲ مقاومت R_Z شامل یک قسمت ثابت ویک قسمت متغیر است که علت آن درانتهای این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت. اتصال نقاط X و Y، معادل اتصال کوتاه کردن پروب های (گمانه) اهم سنچ برای صفرکردن آن قبل از استفاده است. این اقدام یک مرحله عملی عادی در کارکردن با اهم سنچ است. پس از آنکه X و Y به یکدیگر متصل شدند، قسمت


متغیر مقاومت R_Z به گونه ای تنظیم می شود که دقیقاً یک انحراف تمام - مقیاس روی سنجه گردان حاصل گردد.

اندازه جریان گذرنده از سنجه گردان با استفاده از قانندن اهم، قابل تعیین است:

$$I_{fs} = \frac{E}{R_Z + R_m} \quad (۱۳,۲)$$

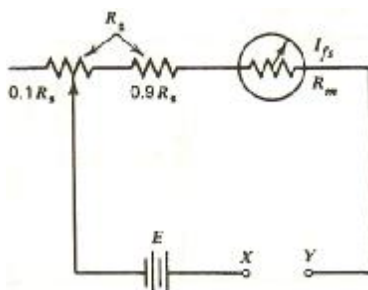

شکل ۱۷,۲ مدار اهم سنج مقدماتی.

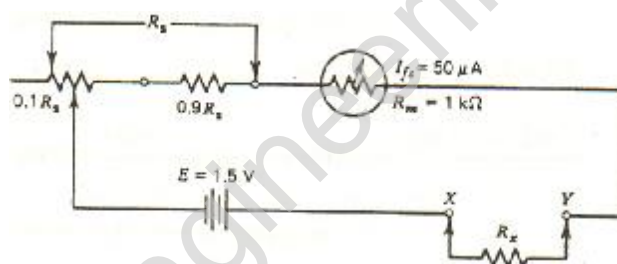

شکل ۱۸,۲ مدار اهم سنج مقدماتی با اتصال مقاومت مجهول R_x به پروب (گمانه) ها.

برای تعیین مقدار مقاومت مجهول R_x ، آن را بین نقاط X و Y شکل ۱۷,۲ متصل می کنیم که در شکل ۱۸,۲ مشخص است. اکنون جریان مدار، عبارت است از:

$$I = \frac{E}{R_Z + R_m + R_X}$$

به علت اضافه شدن مقاومت R_x ، جریان I از جریان تمام-

مقیاس I_{fs} کمتر است. نسبت جریان I به جریان تمام - مقیاس I_{fs} ،

مساوی است بانسبت مقاومت های مدار و می توان آن را به صورت زیر بیان کرد:

$$\frac{I}{I_{fs}} = \frac{E|(R_Z + R_m + R_X)}{E|(R_Z + R_m)} = \frac{R_Z + R_m}{R_Z + R_m + R_X}$$

اگر P نسبت جریان I به جریان تمام - مقیاس I_{fs} را نشان دهد، می توان گفت:

$$P = \frac{I}{I_{fs}} = \frac{R_Z + R_m}{R_Z + R_m + R_X} \quad (۱۴,۲)$$

برای علامت گذاری صفحه اهم سنج جهت تعیین مقدار مقاومت مورد اندازه گیری، معادله (۱۴,۲) بسیار مفید است. مثال زیر استفاده از معادله (۱۴,۲) را نشان می دهد.

■ مثال ۱۱,۲ یک سنج گردان با جریان تمام - مقیاس 1Ma در مداریک اهم سنج مورد استفاده قرار می گیرد. سنج گردان دارای مقاومت داخلی، R_m ، مساوی 100Ω است، و از یک باتری 3V در مدار اهم سنج استفاده می شود. صفحه سنج را برای قرائت مقدار مقاومت، علامت گذاری کنید.

حل. مقدار R_Z ، که جریان را به جریان تمام - مقیاس محدود می کند، به صورت زیر محاسبه می شود.

$$R_Z = \frac{E}{I_{fs}} - R_m = \frac{3\text{V}}{1\text{mA}} - 100\Omega = 2/9\text{K}\Omega$$

مقدار R_X با ۲۰٪ انحراف تمام - مقیاس، مساوی است با:

$$R_X = \frac{(R_Z + R_m)}{P} - (R_Z + R_m)$$

$$= \frac{2/9K\Omega + 0/1K\Omega}{0/2} - (2/9K\Omega + 0/1K\Omega) = \frac{3K\Omega}{0/2} - 3K\Omega = 12K\Omega$$

مقدار R_X با ۴۰٪ انحراف تمام - مقیاس، مساوی است با :

$$R_X = \frac{(R_Z + R_m)}{P} - (R_Z + R_m) = \frac{3K\Omega}{0/4} - 3K\Omega = 4/5K\Omega$$

مقدار R_X با ۵۰٪ انحراف تمام - مقیاس مساوی است با :

$$R_X = \frac{(R_Z + R_m)}{P} - (R_Z + R_m) = \frac{3K\Omega}{0/5} - 3K\Omega = 3K\Omega$$

مقدار R_X با ۷۵٪ انحراف تمام - مقیاس، مساوی است با :

$$R_X = \frac{(R_Z + R_m)}{P} - (R_Z + R_m) = \frac{3K\Omega}{0/75} - 3K\Omega = 1K\Omega$$

داده ها در جدول ۱،۲ گردآوری شده اند. با استفاده از این داده ها از جدول ۱،۲ می توان مقیاس اهم سنج را رسم کرد که در شکل ۱۹،۲ آمده است.

جدول ۱،۲ مقیاس اهم سنج مثال ۱،۲.

R ($K\Omega$)	R_X ($K\Omega$)	$R_Z + R_m$ ($K\Omega$)	
۱۲		۳	۲۰
۴/۵		۳	۴۰
۳		۳	۵۰

۱


۳

۷۵

۰

۳

۱۰۰

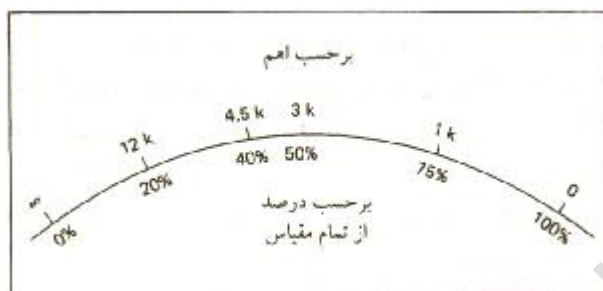

شکل ۱۹,۲ مقیاس اهم سنج که مشخصه های غیرخطی رانشان می دهد.

دو واقعیت جالب و مهم از مشاهده مقیاس اهم سنج شکل ۱۹,۲ و داده های جدول ۱,۲ برداشت می شود. نخست آنکه مقیاس اهم سنج، شدیداً غیرخطی است. این وضعیت، ناشی از مقاومت داخلی بسیار بزرگ اهم سنج است. دوم آنکه در انحراف نیم-مقیاس، مقدار مقاومت R_X مساوی است با مقاومت داخلی اهم سنج. می توان یک مقاومت متغیر را به گمانه های اهم سنج متصل، و آن را چنان تنظیم کرد که انحراف نیم-مقیاس عقربه حاصل شود. آنگاه این مقاومت متغیر را از اهم سنج جدا کرده اندازه می گیرند. مقدار این مقاومت، همان مقاومت داخلی اهم سنج است.

■ مثال ۱۲,۲ در یک اهم سنج از یک باتری ۱/۵ ولتی و یک سنجه گردان 50 mA استفاده می شود.

مطلوب است محاسبه:

(الف) مقدار R_Z لازم.

(ب) مقدار R_X ای که در مدار شکل ۲، ۲۴، انحراف نیم - مقیاس به وجود می آورد.

حل. (الف) مقدار مناسب R_Z به صورت زیر محاسبه می شود:

$$R_Z = \frac{E}{I_{fs}} - R_m = \frac{1/5V}{50mA} - 1K\Omega = 29K\Omega$$

(ب) در انحراف نیم - مقیاس، R_X با مقاومت داخلی اهم سنج، مساوی است و بنابراین:

$$R_X = R_Z + R_m = 30K\Omega$$

در مثال ۲، ۱۱، مقدار مقاومتی که متناظر ۲۰٪ انحراف تمام - مقیاس بود، $12K\Omega$

محاسبه گردید. اکنون، فرض کنید یک مقاومت $97K\Omega$ را به مدار اهم سنج متصل کرده ایم. جریان حاصله مساوی است با:

$$I = \frac{E}{R_X + R_Z + R_m} = \frac{3V}{100K\Omega} = 30mA$$

این مقدار جریان، سبب می شود که عقربه به ۳٪ تمام - مقیاس، انحراف داشته باشد. روشن است که مقاومت های بزرگ تر، انحراف کم تری به وجود می آورند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک مقاومت $100K\Omega$ تقریباً مقاومت بیشینه ای است که به وسیله اهم سنج خاص شکل ۲، ۱۹، و با هم میزان صحت، قابل اندازه گیری است. قسمت متغیر مقاومت R_Z غالباً وسیله ای برای جبران فرسودگی باتری تلقی می گردد. اما شما باید از نتایج این اقدام آگاه باشید. به محاسبات زیر توجه کنید:

■ مثال ۲، ۱۳ یک اهم سنج با استفاده از یک سنجه گردان $1Ma$ و یک پیل $1/5$ ولتی طراحی شده است. اگر ولتاژ پیل در اثر فرسودگی پیل به $1/3V$ کاهش یابد، خطای حاصله در وسط گستره مقیاس اهم سنج را محاسبه کنید.
حل.

$$R_{in} = \frac{E}{I} = \frac{1/5V}{1mA} = 1/5K\Omega$$

بنابراین مقیاس اهم سنج باید در وسط گستره با $1/5K\Omega$ مدرج شود. مقاومت خارجی $1/5K\Omega$ سبب می شود که عقربه انحراف نیم-مقیاس داشته باشد. هرگاه ولتاژ پیل به $1/3V$ کاهش یابد و اهم سنج با کاهش مقدار R_Z برای انحراف تمام-مقیاس تنظیم شود، مقاومت داخلی کل اهم سنج، مساوی است با

$$R_{in} = \frac{E}{I} = \frac{1/3V}{1mA} = 1/3K\Omega$$


اکنون اگر یک مقاومت $1/3K\Omega$ با این اهم اندازه گیری شود، انتظار داریم که انحرافی کمتر از نیم-مقیاس داشته باشیم. اما عقربه روی نیم-مقیاس می رود که درجه $1/5K\Omega$ را نشان می دهد. فرسودگی پیل، موجب قرائت نادرست می شود. درصد خطای مربوط به این قرائت عبارت است از:

$$\text{درصد خطا} = \frac{1/5K\Omega - 1/3K\Omega}{1/5K\Omega} \times 100\% = 13/3\%$$

به منظور از جلوگیری از صفر شدن اهم سنج در شرایطی که باتری به میزان قابل ملاحظه ای فرسوده شده است، قسمت متغیر R_Z معمولاً به مقدار بیشینه 10% کل مقدار R_Z محدود می گردد (شکل های ۲، ۱۷ و ۲، ۲۰ را ببینید).

۱۰,۲ اهم سنج های چند گستره

مدار اهم سنجی که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت، قادر به اندازه گیری مقاومت در گستره وسیعی از مقادیر نیست. لذا ما باید به نحوی بحث خود را تعمیم دهیم که اهم سنج های چند گستره را نیز دربرگیرد.

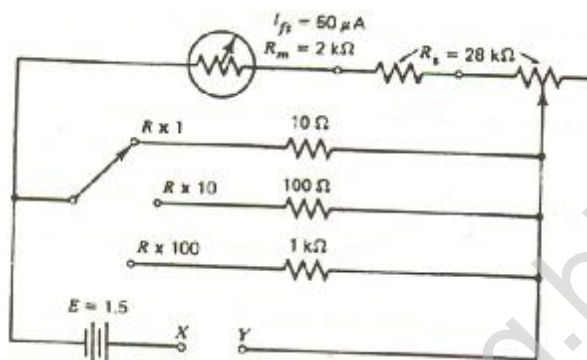

شکل ۱۰,۲ اهم سنج چند گستره .

یک راه برای ساختن اهم سنج چند گستره در شکل ۱۰,۲ نشان داده شده است. در این ابزار، از یک سنجه گردان 50mA مقدماتی با مقاومت داخلی $2\text{K}\Omega$ استفاده می شود. یک مقاومت اضافی $28\text{K}\Omega$ توسط R_Z به دست آمده که مشتمل بر یک مقاومت ثابت و یک پتانسیومتر صفرکننده است. R_Z برای محدود کردن جریان گذرنده از سنجه گردان به 50mA ، در شرایطی که گمانه های متصل به X و Y (که در شکل نشان داده نشده اند) اتصال کوتاه شوند، ضروری است. چنانکه مشاهده می شود هرگاه ابزار روی گستره $R \times 1$ باشد یک مقاومت 10Ω با سنجه گردان موازی می شود. در نتیجه، مقاومت داخلی اهم سنج روی گستره $R \times 1$ مساوی 10Ω موازی با $30\text{K}\Omega$ است، که تقریباً همان 10Ω است. یعنی عقربه هنگامی که مقاومت 10Ω بین X و Y قرارگیرد، به اندازه نیم-مقیاس، منحرف می شود.

هرگاه ابزار روی گستره $R \times 10$ قرار داده شود، مقاومت کل اهم سنج، مساوی 100Ω موازی با $30K\Omega$ است که در اینجا مقدار تقریبی آن 100Ω است. بنابراین، هرگاه مقاومت 100Ω بین گمانه ها وصل شود عقربه به اندازه نیم - مقیاس منحرف می شود. نیم - مقیاس (روی صفحه مدرج) با 10Ω نشان داده می شود. بنابراین مقدار مقاومت با ضرب کردن قرائت در ضریب گستره، یعنی ۱۰، تعیین می شود که مقدار نیم - مقیاس 100Ω را به وجود می آورد ($R \times 10$).

هرگاه اهم سنج ما روی گستره $R \times 100$ قرار داده شود، مقاومت کل ابزار، $1K\Omega$ موازی با $30K\Omega$ است که در اینجا مقدار تقریبی آن $1K\Omega$ است. در نتیجه، هرگاه گمانه ها را به دوسریک مقاومت $1K\Omega$ متصل کنیم، عقربه انحراف نیم - مقیاس خواهد داشت. این انحراف، مقدار ۱۰ را برای قرائت نیم - مقیاس به مامی دهد که با ضرب کردن در ۱۰، مقدار $1K\Omega$ برای مقاومت مابه دست می آید.

■ مثال ۱۴،۲ (الف) در شکل ۲،۱، هرگاه یک مقاومت 20Ω در گستره $R \times 1$ بین پایانه های X و Y اندازه گیری شود، جریان گذرنده از دستگاه اندازه گیری، I_m ، را به دست آورید.

(ب) نشان دهید که اگر یک

مقاومت 200Ω در گستره $R \times 10$ اندازه گیری


شود، همین مقدار جریان از سنج می گذرد.

(ج) نشان دهید که اگر یک مقاومت $2K\Omega$ در گستره

$R \times 100$ اندازه گیری

شود، باز هم همین مقدار جریان از دستگاه می

گذرد.

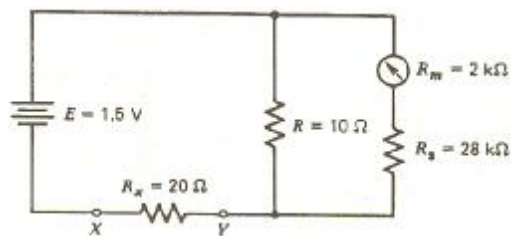

شکل ۲۱،۲ مدار مثال ۱۴،۲ در گستره $R \times 1$ اهم سنج.

حل. (الف) هرگاه اهم سنج روی گستره $R \times 1$ قرار داده شود، مدار به صورت نشان داده شده در شکل ۲،۲ است. ولتاژ دوسرمقاومت های موازی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

$$V = 1/5V \times \frac{10\Omega}{10\Omega + 20\Omega} = 0/5V$$

جریان گذرنده از سنج گردان، مساوی است با:

$$I_m = \frac{0/5V}{30K\Omega} = 16/6mA$$

(ب) هرگاه اهم سنج روی گستره $R \times 10$ قرار داده شود،

مدار به صورت شکل

۲۲،۲ است. ولتاژ دوسرمقاومت های موازی مساوی

است با:


$$V = 1/5V \times \frac{100\Omega}{100\Omega + 200\Omega} = 0/5V$$

جریان گذرنده از سنج گردان، مساوی است با:


$$I_m = \frac{0.5V}{30K\Omega} = 16.6\mu A$$

(ج) هرگاه اهم سنج روی گستره $R \times 100$ قرار داده شود، مدار به صورت شکل ۲۳،۲ است. ولتاژ دو سر مقاومت های موازی، مساوی است با:

$$V = 1.5V \times \frac{1\Omega}{1\Omega + 2\Omega} = 0.5V$$

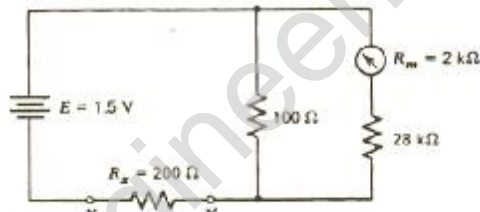

شکل ۲۲،۲ اهم سنج در گستره $R \times 100$.

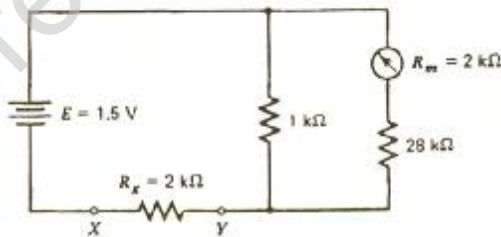

شکل ۲۳،۲ اهم سنج در گستره $R \times 100$.

جریان گذرنده از سنج گردان به صورت زیر محاسبه می شود:

$$I_m = \frac{0.5V}{30K\Omega} = 16.6\mu A$$

چنانکه مشاهده می شود جریان گذرنده ازسنجه گردان درهمه حالات مثال ۲، ۱۴، همان $16/6mA$ است. این بدان معناست که صفحه دستگاه به ازای $۳۳/۲\%$ انحراف تمام- مقیاس، با 20Ω علامت گذاری (مدرج) شده است.

هرگاه اهم سنج روی گستره $R \times 1$ باشد قرائت 20Ω ضربدر ضریب ۱، نشان دهنده آن است که مقاومت مجهول مساوی 20Ω است. هرگاه اهم سنج، روی گستره $R \times 10$ باشد، قرائت 20Ω ضربدر ضریب ۱۰، به معنای آن است که مقاومت مجهول مساوی 200Ω است. به طور مشابه، هرگاه اهم سنج، روی گستره $R \times 100$ باشد قرائت 20Ω ضربدر ضریب ۱۰۰، بیانگر مقدار $2K\Omega$ برای مقاومت مجهول است. نکته مهم آن است که توجه کنیم یک اهم سنج گستره ممکن است برای همه گستره ها، مقیاس یکتا داشته باشد.

۱۱،۲ مالتی متر (چندسنجه)

تاکنون در فصل ۲، آمپرسنج، ولت سنج و اهم سنج مورد بحث قرار گرفته اند. همه این ابزارها یک چیز مشترک دارند. درهمه آن ها ازسنجه گردان دارسونوال حساس به جریان یکسان، استفاده می شود بنابراین، منطقی به نظرمی رسد که با آرایش مناسب کلید قطع و وصل، سه مدار را در یک ابزار تنها تلفیق نماییم. مالتی متر (چندسنجه) یا ولت- اهم- میلی آمپرسنج (VOM) چنین ابزاری است. این وسیله، یک ابزار سنجش همه منظوره است که مدارهای لازم برای اندازه گیری ولتاژ dc یا ac، جریان مستقیم و یا مقاومت را داراست.

یک VOM تجاری نوعی با کیفیت آزمایشگاهی، معمولاً با استفاده از یک سنجه گردان مقدماتی $50mA$ طراحی می شود. سیمپسون، مدل ۲۶۰ (نشان داده شده در شکل ۲، ۲۴) یک VOM همه منظوره نوعی

است. در این ابزار، از یک سنجه گردان $50mA$ استفاده می شود و بنابراین درگستره های ولتاژ dc ، دارای حساسیت است. این وسیله قادر به اندازه گیری درگستره بسیار وسیعی است و چنانکه در جدول ۲،۲ ملاحظه می شود، دارای ۲۲ گستره برای اندازه گیری ولتاژ، جریان و مقاومت است و گستره های اضافی دیگری نیز برای اندازه گیری ولتاژ خروجی فرکانس صوتی و میزان صدا دارد.

جدول ۲،۲ گستره های اندازه گیری سیمپون، مدل ۲۶۰.

جریان مستقیم $0/50mA, 0-1/10/100/500mA, 0-10A$

ولتاژ dc $0-250mV, 0-2/6/10/50/250/1000/5000V$

ولتاژ ac $0-2/5/100/50/250/1000/5000V$

$R \times 1, R \times 100, R \times 10000$

اهم

شکل ۲۴،۲ vom نمونه با کیفیت آزمایشگاهی (سیمپسون، مدل

۲۶۰).

۱۲،۲ کالیبره کردن ابزارهای اندازه گیری DC

اگرچه فنون عملی کالیبره کردن ابزارهایی که از سنجه گردان دارسونوال استفاده می کنند در فصول بعدی خواهند آمد، اما از آنجا که ابزارهای dc را در این فصل مورد بحث قرار داده ایم، این عنوان را در اینجا معرفی می کنیم.

کالیبره کردن به این معناست که ابزار مورد نظر را باید ابزار استاندارد مقایسه کرده میزان صحت آن را تعیین کنیم.

می توانیم ولت سنج dc را بایکی از استانداردهای توضیح داده شده در بخش ۱، ۵، یا بایک پتانسیومتر توصیف شده در بخش ۳، ۴ مقایسه کرده آن را کالیبره کنیم. می توان ازمذار نشان داده شده در شکل ۲، ۲۵ برای کالیبره کردن ولت سنج dc استفاده کرد، بدین ترتیب که قرائت ولت سنج آزمون، V ، با قرائت ولتاژ حاصل از ابزار استاندارد، m ، مقایسه می شود.

آمپرسنج dc معمولاً به وسیله یک مقاومت استاندارد R_S و یک ولت سنج استاندارد، یا یک پتانسیومتر m کالیبره می شود. می توان ازمذار نشان داده شده در شکل ۲، ۲۶ برای کالیبره کردن آمپرسنج استفاده کرد. قرائت آمپرسنج آزمون، A ، با جریان محاسبه شده طبق قانون اهم با استفاده از



شکل ۲۵، ۲ مدار کالیبره کردن ولت سنج dc.



شکل ۲۶، ۲ مدار کالیبره کردن یک آمپرسنج dc.

ولتاژ دو سر مقاومت استاندارد معلوم که ولت سنج استاندارد m به دست می دهد، مقایسه می شود. مدار اهم سنج طراحی شده بر پایه سنج گردان دارسونوال، معمولاً ابزاری با صحت متوسط تلقی می گردد. صحت چنین ابزاری با اندازه گیری چند مقاومت استاندارد متفاوت و توجه به مقادیر قرائت شده، قابل بررسی است. اما در صورتی که اندازه

گیری ها دقیق مقاومت ها ضروری باشد، اندازه گیری مقاومت از نوع مقایسه ای با استفاده از یک پل، مناسب تر است. (فصل ۵ رادرموردپل ها ببینید).

۱۳,۲ موارد کاربرد

اساسی ترین کاربردهای ابزارهای اندازه گیری طراحی شده برپایه سنج گردان دارسونوال، ازنم های این ابزارها، ولت سنج، آمپرسنج و اهم سنج، مشخص می شود. اما منظور از این بخش، نشان دادن برخی کاربردهای این ابزارهاست که ممکن است کاملاً واضح نباشد. این کاربردها انعطاف پذیری (چندکاره بودن) ابزارها را به شما نشان می دهند و شما را در تطبیق ابزارها با نیازهایتان یاری می کنند.

۱,۱۳,۲ آزمونهای نشت خازن های الکتrolیتی

از یک سنج جریان، می توان برای اندازه گیری جریان نشتی خازن های الکتrolیتی استفاده کرد. جریان نشتی به ولتاژ نامی خازن و مقدار ظرفیت خازن بستگی دارد. ولتاژ اعمال شده به خازن باید به ولتاژ dc نامی خازن نزدیک باشد. پس از آنکه خازن، تا ولتاژ منبع تغذیه پُرشد، در حالت ایده آل، باید گذرجریان متوقف گردد، اما به دلیل جریان نشتی خازن، جریان کوچکی همچنان باقی می ماند.



شکل ۲۷,۲ مداری برای تعیین جریان نشتی یک خازن

الکتrolیتی.

به دلیل نحوه طراحی خازن های الکتrolیتی، این خازن ها جریان نشتی نسبتاً زیادی دارند. علی القاعده، جریان نشتی قابل برای خازن های الکتrolیتی، هنگامی که در مدار شکل ۲۷,۲ مورد آزمون واقع شوند، عبارت است از:

۱. خازن های باولتاژنامی ۳۰۰V یا بیشتر: ۰/۵Ma.
۲. خازن های باولتاژنامی ۱۰۰V تا ۳۰۰V، ۰/۲Ma.
۳. خازن های باولتاژنامی کم تر از ۱۰۰V: ۰/۱Ma.

۲، ۱۳، ۲ آزمون های نشت خازن های غیرالکتrolیت

ولت سنج را می توان برای واری جریانی نشتی بین جوشن های خازن های غیرالکتrolیت (کاغذ، ترکیب قالب ریزی شده، میکا و . . .) به کاربرد. نشتی یک خازن را می توان برحسب مقاومت معادل خازن، تبیین کرد. اگر، همان طور که در شکل ۲، ۲۸ نشان داده شده است، یک ولتاژ dc به دوسریک مدارسری، شامل خازن مشکوک به نشت و یک ولت سنج dc اعمال کنیم، ولتاژ اعمال شده، به نسبت مقاومت معادل خازن (پس از پرشدن) سری شده با مقاومت ورودی ولت سنج، در دوطرفه این شبکه مقسم ولتاژ، تقسیم خواهد شد. بنابراین همه ولتاژ اعمال شده در دوسرخازن ظاهر خواهد شد. اگر خازن دارای نشتی باشد، به دلیل گذرجریان، ولتاژی روی ولت سنج خوانده خواهد شد. مقاومت معادلی که خازن از خود نشان می دهد، به صورت زیر محاسبه می شود.

$$R = R_{in} \frac{E - V}{V} (\Omega) \quad (15, 2)$$

 
که در آن:

R = مقاومت معادل خازن، Ω

R_{in} = مقاومت ورودی ولت سنج، Ω

E = ولتاژ dc اعمال شده، ولت

V = قرائت ولت سنج، ولت



شکل ۲۸،۲ مداری برای تعیین جریان ناشی یک خازن غیرالکتrolیت.

مقاومت معادی dc یک خازن غیرالکتrolیت، باید از مرتبه $100\ m\Omega$ یا بیشتر باشد.

بنابراین اگر مقاومت معادل آن کمتر از حدود $80\ m\Omega$ به دست آید، آن خازن باید مظنون تلقی گردد.

۳،۱۳،۲ استفاده از اهم سنج جهت واری پیوستگی

یکی از کاربردهای مهم اهم سنج، واری پیوستگی در مورد اجزایی مثل لامپ یا فیوزبه هنگام رفع عیب است. رشته قطع شده دریک لامپ یا یک فیوز سوخته، یک اتصال کلید، یا یک سیم پیچ، ممکن است دربار واری های چشمی، قابل قبول به نظر برسد، اما واقعاً معیوب باشد. واری پیوستگی به وسیله اهم سنج مشخص خواهد کرد که آیا واقعاً "قطعی" وجود دارد یا خیر.


واری هخای پیوستگی رامی توان در مورد سیم های آزمون، گمانه های اسیلوسکوپ (نوسان نما)، کابل های هم محور، کابل های چندرشته، سیم های dc و بسیاری وسایل دیگر، اعمال کرد. واری پیوستگی به وسیله اهم سنج باتنظیم کلید مقاومت اهم سنج روی مقیاس مناسب و قرار دادن گمانه های آزمون روی دونقطه ای که پیوستگی بین آن ها واری می شود، طبق شکل ۲۹،۲، عملی می گردد. قرائت تمام - مقیاس روی اهم سنج نشان دهنده پیوستگی است.

۴،۱۳،۲ استفاده از اهم سنج برای واری دیوهای نیمه

رسانا


اهم سنج غالباً برای واری سریع دیوهای نیمه رسانا مورد استفاده قرار می گیرد. غالباً این سوال مطرح می شود که کدام یک از پایه های (علامت گذاری نشده) دیود، آند است و کدام یک کاتد. اهم سنج می تواند به راحتی به این

سؤال، پاسخ دهد. اگرسیم مثبت اهم سنج به آند(ماده نوع P) دیود متصل شود و پایانه مشترک اهم سنج به کاتد(ماده نوع n) وصل گردد، اهم سنج باید مقاومت(بایاس) مستقیم نسبتاً کوچکی نشان دهد. اگرسیم های اهم سنج برعکس متصل شوند، اهم سنج باید مقاومت (بایاس) معکوس بزرگی نشان دهد. این اندازه گیری ها در شکل ۲۰،۲ نشان داده شده اند. این آزمون، یک دیود خوب و یک دیود خراب را نیز از یکدیگر تشخیص می دهد. دریک دیود سالم، نسبت مقاومت معکوس به مقاومت مستقیم، بزرگ است، درحالی که دریک دیود معیوب، این نسبت، کوچک است.

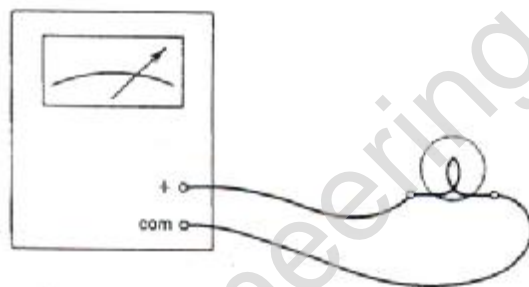

شکل ۲۹،۲ واری پیوستگی در مورد رشته لامپ.

شکل ۲۹،۲ واری پیوستگی در مورد رشته لامپ.

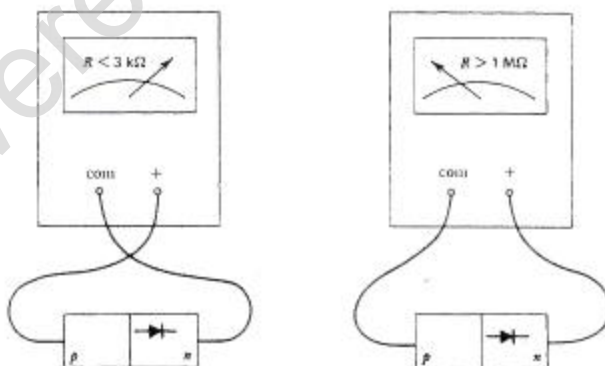

شکل ۳۰،۲ واری یک دیود نیمه رسانا در شرایط بایاس مستقیم و معکوس.

شکل ۳۰،۲ واری یک دیود نیمه رسانا در شرایط بایاس مستقیم

و معکوس

سنجه گردان دارسونوال مقدماتی، یک دستگاہ حساس به جریان است که به طور مستقیم تنها قادر به اندازه گیری جریان بسیار کوچک است. میزان مفید بودن وسیله به عنوان یک دستگاہ اندازه گیری، به طرز قابل ملاحظه ای بامدارهای خارجی مناسب افزایش می یابد. جریان های بزرگ با اضافه کردن شنت ها قابل اندازه گیری می شوند. ولتاژها با اضافه کردن ضرب کننده ها قابل اندازه گیری هستند. مقاومت رانیز با اضافه کردن یک باتری ویک شبکه مقاومت، می توان اندازه گرفت.

همه آمپرسنج ها و ولت سنج ها در هر مدار مورد اندازه گیری، مقداری خطا خواهند داشت زیرا سنجه، با استفاده از یک ولت سنج با حساسیت $20K\Omega/V$ یا بیش تر، کم می شود. اغلب مالتی متر (چندسنجه) های تجاری با کیفیت آزمایشگاهی دارای این مقدار حساسیت یا بیش تر از آن هستند.

با مراجعه به وبلاگ ما از آخرین کتاب ها، نرم افزارها، مطالب آموزشی و ...
در ارتباط با مهندسی برق استفاده نمایید.

<http://powerengineering.blogfa.com>

مهندسی برق



<http://powerengineering.blogfa.com>