

# ماشین DC :

موتور: تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی (گشتاور تولید شده)  
 ژنراتور: تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی (ولتاژ ایجاد شده)

$$E_{ar} = \frac{\Phi \omega_m Z P}{2\pi a} = \frac{\Phi \cdot N \cdot n \cdot P}{2 \cdot a \cdot 60} = \frac{\Phi \cdot Z \cdot n \cdot P}{a \cdot 60}$$



در حالت ژنراتوری:

$\omega_m = n \cdot \frac{2\pi}{60}$   
 تعداد دور در دقیقه:  $n$       تعداد دور کلامفا:  $N$       تعداد قطب‌ها:  $Z$

$\Rightarrow E_{ar} = K_a \Phi \omega_m$

- تغییرات ولتاژ آرمیچر
- (1) تغییر شار با ثابت نگه داشتن سرعت آرمیچر
  - (2) تغییر سرعت آرمیچر با ثابت نگه داشتن شار
  - (3) تغییر هر دو پارامتر شار و سرعت

## گشتاور تولید شده در موتورها:

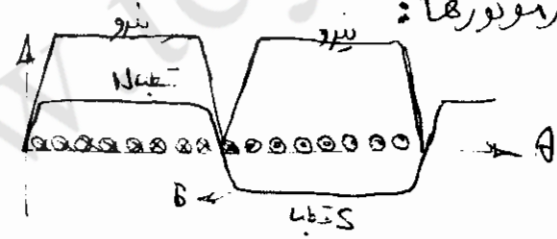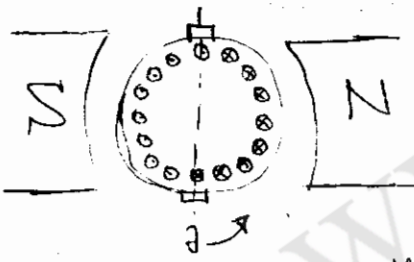

$$F_c = B \cdot l \cdot i$$

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$   
 جریان هادی      طول هادی      چگالی شار

$$\Rightarrow F = B_{ar} \cdot I_c \cdot l \cdot Z$$

$$\tau = B_{ar} \cdot I_c \cdot l \cdot Z \cdot r$$

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$   
 شعاع ماسه هوایی      شارزیم قطب      طول هادی

$$\Phi = B_{ar} \cdot \tau_p \cdot l$$

$\downarrow$                        $\downarrow$   
 شارزیم قطب      طول هادی

$$\tau_p = \frac{2\pi r}{P} \quad \Phi = B_{ar} \cdot \frac{2\pi r \cdot l}{P} \quad B_{ar} = \frac{\Phi P}{2\pi r l}$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi} \Phi I_c Z P \quad \tau = \frac{1}{2\pi} \Phi I_a Z \frac{P}{a} \quad (I_a = a I_c)$$

$$\tau = K_a \Phi \cdot I_a \quad K_a = \frac{Z P}{2\pi a}$$

میان ارمیچر شارژر قطبها

- کنترل گشتاور
- 1) ثابت نگه داشتن جریان ارمیچر و تغییر ولتاژ
  - 2) تغییر جریان ارمیچر و ثابت نگه داشتن شارژ
  - 3) تغییر هر دو پارامتر.

مثال: ماشین DC، 4 قطب با استعاع متوسط و طول موثر ارمیچر برابر با 12.5 cm و 2.5 cm مفروض است. قطبها ماشین / 75 محیط ارمیچر را پوشش میدهند. سه نیچی ارمیچر از 33 کلاف 7 دوری در 330 تسایر جای گرفته اند. جفای شار متوسط زیر هر قطب 0.76 T می باشد. اتر سه نیچی ارمیچر از نوع حلقوی باشد یا مجاور تحت سرعت 1000 rpm و ولتاژ القا شده ماشین را محاسبه نمایید.  
اگر جریان ارمیچر 400 آمپر باشد، ضریب معاسه جریان کلافها گشتاور الکتریکی و مکانیکی و توان حاصله را محاسبه نماید. با فرض سه نیچی موجی معادیر بالا را محاسبه نماید.

$$k = \frac{PN}{\pi a} = \frac{4 \times 33 \times 7}{\pi \times 4} = 73.5 \quad \text{سطح کفشل قطب} = A_p = \frac{2\pi \times 10 \times 12.5 \times 0.25 \times 0.75}{4}$$

$$A_p = 36.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad \Phi = A_p B = 0.028 \text{ wb}$$

$$E_{av} = k \Phi \omega_m = 73.5 \times 0.028 \times \frac{1000}{60} \times 2\pi = 215.3 \text{ V}$$

$$I = \frac{I_a}{a} = \frac{400}{4} = 100 \text{ A} \quad \tau = k \Phi I_a = 73.5 \times 0.028 \times 400 = 823.5 \text{ Nm}$$

$$P_{av} = E_{av} I_a = 860 \text{ kW}$$

معنی توان تبدیلی است.

\* در سه نیچی موجی یا مجاور اتر همان سه نیچی که مثلاً در موجی است در مجاور استفاده نشود. دقتی عادی همان باشد در توان حاصله نباید تغییر کند زیرا جریان در یکی نصف و ولتاژ دو برابر می شود و بالعکس.



تعدادل توان جریان ماشین های DC: سرعت مکانیکی چرخش روتور

$$\left. \begin{array}{l} \text{توان حاصله} \\ \text{(توان مفید انتقالی)} \end{array} \right\} \begin{array}{l} P_m = \tau \omega_r \\ P_e = E_a I_a \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{توان مکانیکی ورودی: } \tau, \omega \\ \text{توان الکتریکی خروجی: } E_a, I_a \end{array}$$

$$\Rightarrow P_m = P_e \Rightarrow \tau \omega_r = E_a I_a = K_a \Phi \omega_r I_a \Rightarrow \tau = K_a \Phi I_a$$

# رانندمان حریماتسین های الکتریکی :


- 1- طراحی (به کارگیری عالی مناسب)
- 2- در کارکرد (انرژی و مصرف آن، بهینه سازی مصرف انرژی)

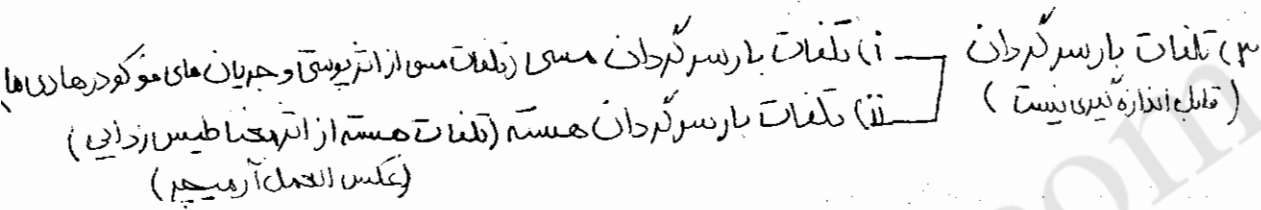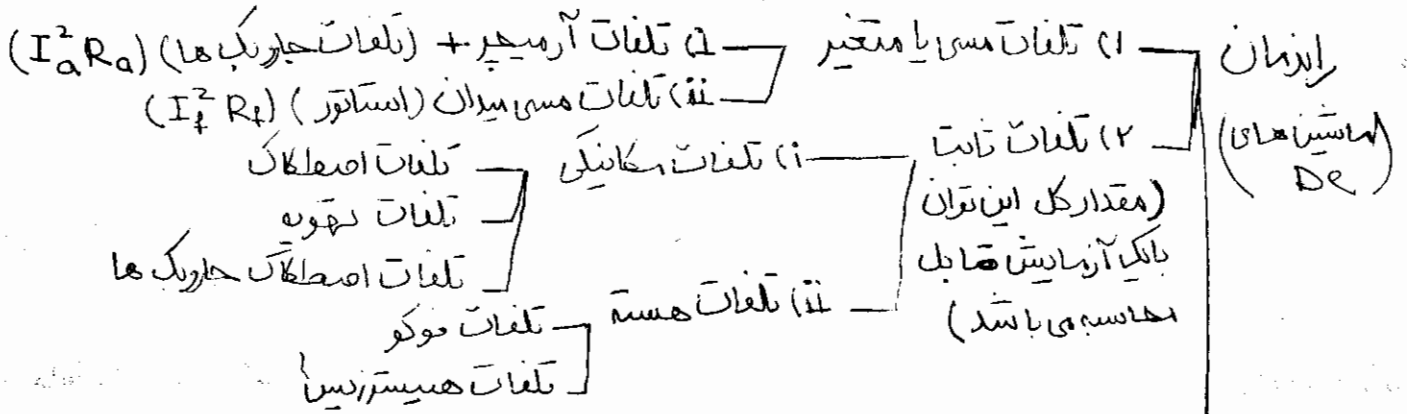

اثر یوسسی: عبور جریان با افزایش بالا، سطح مقطع سیم کاهش می یابد چون الکترون ها مقابل دارند که به یوسسی های انتقال یابند پس مقاومت های افزایش پیدا می کند برای اندازه گیری این قسمت باید تمام جاروبک ها را در نظر گرفت.

\* تلفات بار سرگردان: یک درصد توان خروجی ماشین است.

## عکس العمل آرمیچر

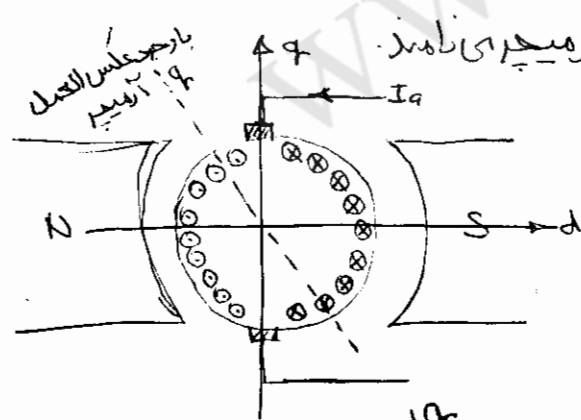

$mmt$  تولید شده در اثر عبور جریان از آرمیچر را عکس العمل آرمیچر می نامند.



\* جهت  $mmt$  تولید شده در راستای محور  $\phi$  یا محور جاروبک ها می باشد.

## اثرات عکس العمل آرمیچر:

- 1) جابجایی محور خنثی (محور خنثی محور جاروبک ها است)
  - \* ولتاژ القای شده کلاف زیر این محور صفر می باشد.
  - و نتیجتاً به وجود آمدن ولتاژ القایی در کلاف زیر کمرتا سیون (کمرتا سیون در این حالت نامناسب است)
  - صورتی می آید، جرقه زدن و سوختن جاروبک ها


۲) معنا طیس زردانی میدان هسته : (ضربدری)  
 باعث کاهش متوسط چگالی شار در سطح قطب می شود.

هسته بالای قطب افزایش شار ایجاد می کند چون ماشین در قسمت زانوی مستقیم است پس این افزایش باعث به اشتباع زمین می نشود ولی قسمت پایینی قطب دارای کاهش شار می شود پس به شدت زیادی از چگالی شار آن کاسته می شود و در کل می توان گفت که این کار باعث معنا طیس زردانی می شود.

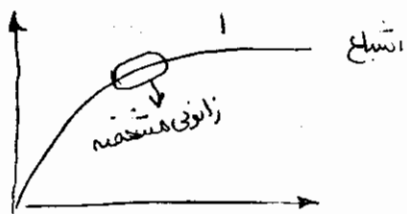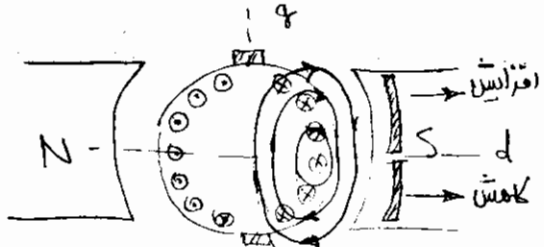


### حقیقاً کجای عکس العمل آرمیچر:

۱) قطبهای فرعی: روی محور  $\phi$  و سیم پیچ آن با آرمیچر سری می شود (سیم های منظور) تا به ازای اثر عکس العمل آرمیچر  $m\phi$  برابر و جهت مخالف در  $\phi$  (محور  $\phi$ ) ایجاد کند.

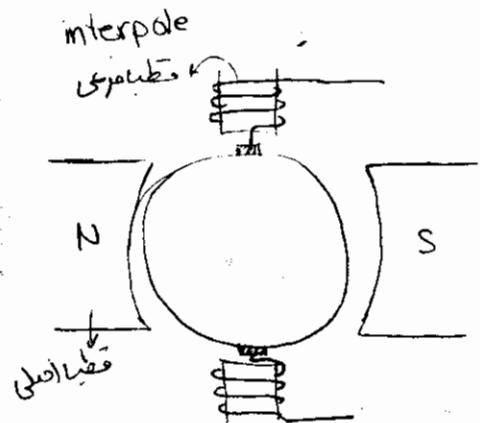

۲) سیم پیچ های جریان کشنده: سیم هایی در داخل سیم های سطح قطب اصلی با جریان های سری شده با آرمیچر ولی در جهت خلاف هادی های آرمیچر

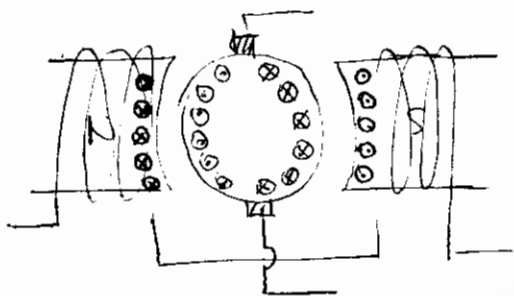

\* محاسبات و فرمول هادی های سیم پیچ های جریان کشنده:

$$AT_{cw} = AT_a \times \frac{\text{کمان قطب}}{\text{گام قطب}}$$

$$AT_a = \frac{Z I_a}{2 \phi p}$$

برای هر قطب

چگالی شار قطب فرعی

\* فرمول برای قطبهای فرعی:

$$AT_i = AT_a + \frac{B_i}{\mu_0} l_{g_i}$$

آمبر دور قطب فرعی

طول خاصه هوایی قطب فرعی

روش های تحریک ماشین های DC: (تحریک: تغذیه سیم پیچ استاتور)

۱) از نظر تغذیه (از طریق رناتر (سیم پیچ استاتور دارای تعداد دور زیاد، منظور کم) (سیم پیچ موازی استاتور) (از طریق جریان (سیم پیچ استاتور دارای تعداد دور کم و منظور زیاد) (سیم پیچ سری)

۲) از نظر نوع اتصال به آرمیچر

i) تحریک مستقل (از منبع جداگانه تغذیه می شود)



ii) تحریک خودی (از آرمیچر تغذیه می شود)

iii) تحریک کمپوز (که هم سری و هم موازی در یک سیم پیچ موازی در

سیمیته وجود خواهد داشت)

### مدار معادل ماشین DC:

> در حالت پایداری:

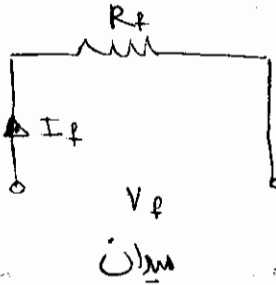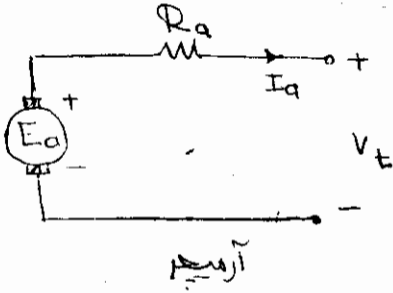

> در رزنا تورها:

$$V_t = E_a - I_a R_a \quad E_a > V_t$$

$$P_{mech} = E_a I_a$$

توان مکانیکی = توان تبدیلی الکتریکی

$$P_{out} = V_t I_a$$

توان خروجی

$$E_a I_a - V_t I_a = I_a^2 R_a$$

تلفات مسی آرمیچر

$$P_{mech} = P_{mech, loss} + P_{mech, out}$$

تلفات چرخشی + تلفات مسی آرمیچر

> در موتورها:

$$V_t = E_a + I_a R_a \quad V_t > E_a$$

$$P_{mech} = E_a I_a = \text{توان تبدیلی الکتریکی}$$

$$P_i = V_t I_a$$

توان ورودی

$$P_o = P_{mech} - (E_a I_a) = \text{توان نشت} = \text{توان خروجی مکانیکی خالص}$$

$$V_t I_a - E_a I_a = I_a^2 R_a$$

تلفات مسی آرمیچر

انواع تحریک ها:

۱) تحریک های خودی

تحریک مستقل (ماشین با آهن ربای دائم از نوع تحریک مستقل است)


۲) تحریک سری ← کلیتاً - تعداد دور یک

تحریک موازی ← بازگ - تعداد دور زیاد


۳) تحریک کمپوز

مدارهای ماشین‌های DC از نظر تحریک:


(1) تحریک خودی موازی:

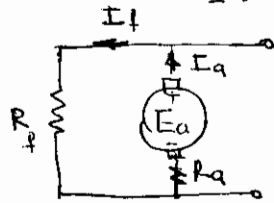



(2) تحریک خودی سری:

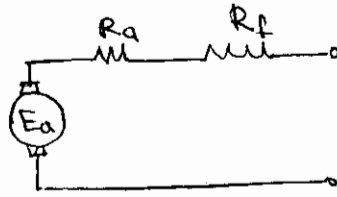

(3) تحریک مستقل (تحریک جداگانه):

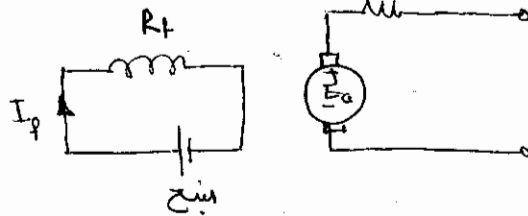


(4) تحریک کمپوند (ترکیبی):

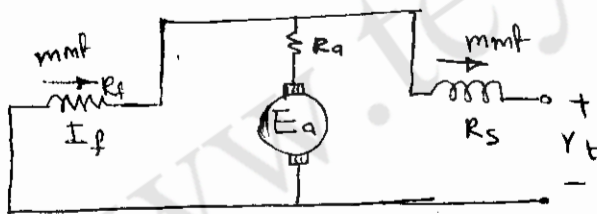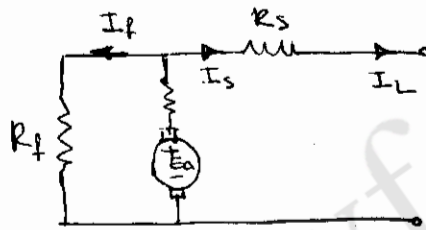

کمپوندها:  
 (1) کمپوند اضافی  
 (mmf اصلی و mmf  
 در یک جهت)

(2) کمپوند کمضایی

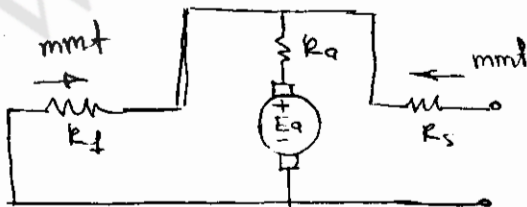

+ : برای حالت موتور

- : برای حالت ژنراتوری



$$\begin{cases} V_a = E_a \pm I_a R_a \\ V_a = E_a \pm I_a (R_a + R_s) \\ I_L = I_a \pm I_f \end{cases}$$

$I_a > I_L$  : در ژنراتورها

$I_a < I_L$  : در موتورها



منحنی معنای طیس شوونگی ژنراتور - نسبت :

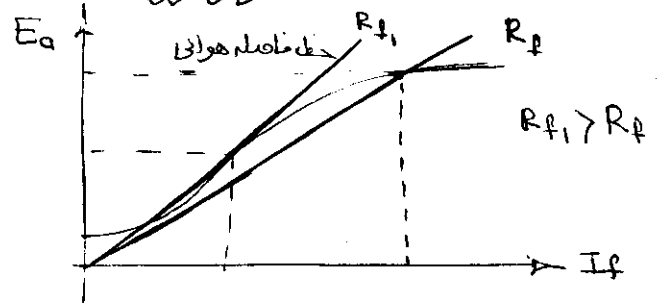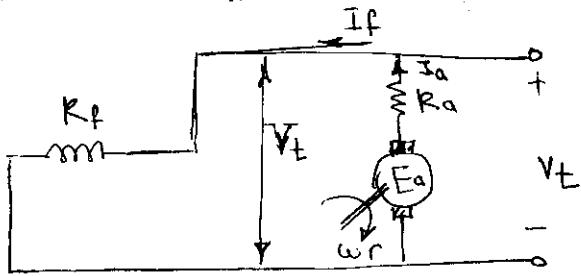

$$E_a \approx V_t \quad ; \quad V_t = I_f R_f \quad \frac{E_a}{I_f} = \frac{V_t}{I_f} = R_f$$

\* اگر خط  $R_f$  را رسم می‌کنید با افزایش  $R_f$  ، خطی که روی خط حاصله هوایی قرار می‌گیرد به این مقاومت معادمت بحرانی ماشین گویند.

(۱) پس ماند معنای طیس ماشین

(۲) از پس ماند معنای طیس تحت سرعت ثابت ماشین ولتاژ در آرمیچر القای شود.

(۳) ولتاژ ایجاد شده جریان کوچکی را در میدان سبب می‌شود

(۴) تقویت شارژر قطب را افزایش ولتاژ آرمیچر را خواهم داشت.

(۵) افزایش جریان میدان و تقویت شارژر قطب را ادامه بده تا رسیدن به نقطه پایدار ماشین.

مقاومت بحرانی :


مانند معنای طیس است که می‌تواند ولتاژ آرمیچر را نسبت به حالت پس ماند افزایش دهد در غیر اینصورت تقویت شارژر قطبها امکان نداشته.

شرایط تولید ولتاژ در ماشین DC نسبت :

(۱) دارا بودن پس ماند معنای طیس .

(۲) اتصال میدان و آرمیچر حاوری باید انجام گیرد که حاصل از جریان  $I_f$  پس ماند معنای طیس را تقویت کند.

(۳) عدم اتصال جاروبکها به تیغه‌های مسی.

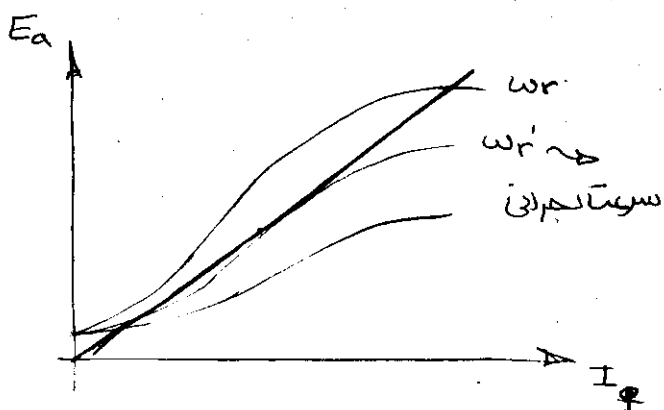

تحت سرعت کمتر با همان مقاومت میدان .

سرعت بحرانی : اگر سرعت را کمتر کنید ، به



سرعت خاصی که می‌تواند min ولتاژ آرمیچر را

ایجاد کند ، سرعت کمتر از این سرعت بحرانی باعث

عدم تولید ولتاژ یا اختلال در تولید ولتاژ خواهد شد.



# محنای مختلطیس شوژدی سری:

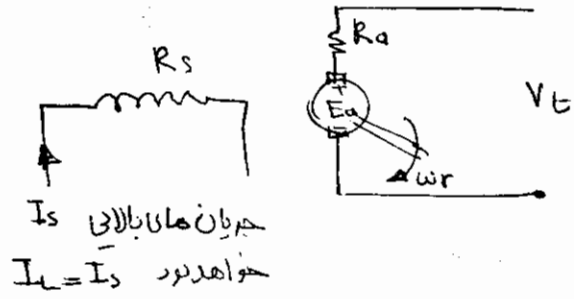
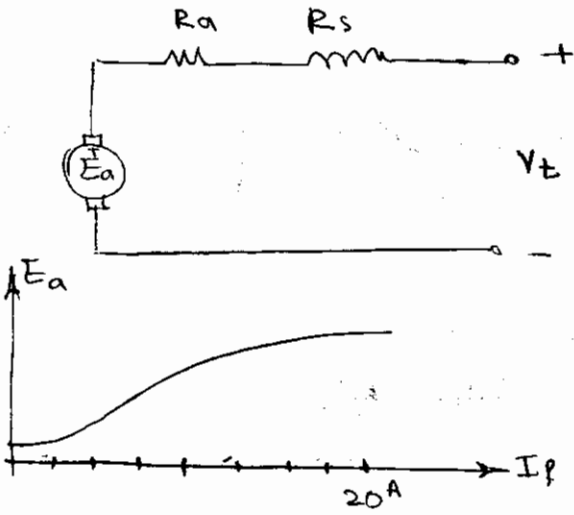


## ژنراتورهای DC:

محنای مشخصه های بار داری: محنای ولتاژ-ترمینال بر حسب جریان خط خروجی خواهد بود.



### ۱) ژنراتور بخریک مستقل:

تحت سوبت ثابت و جریان میدان ثابت ولتاژ خروجی را نسبت به جریان بار رسدی کنی.

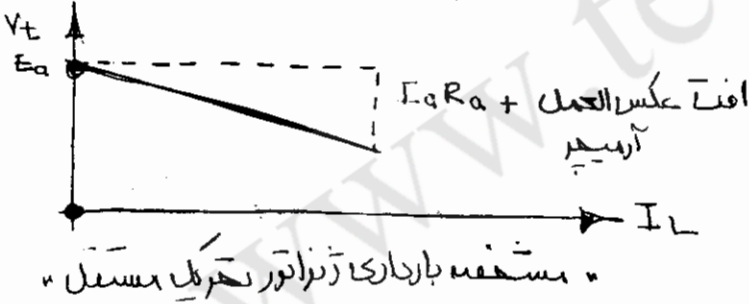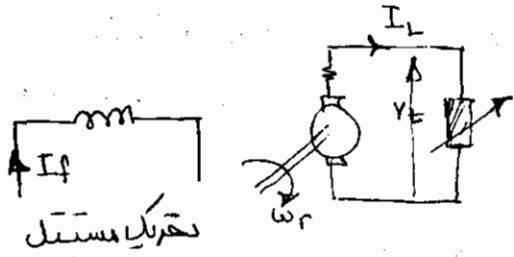


التر از عکس العمل آرپیچ صرف نظر کنی  
 محنای خطی می شود ولی التر عکس العمل  
 آرپیچ را در نظر بگیریم محنای غیر خطی می شود.

### ژنراتور مراری:

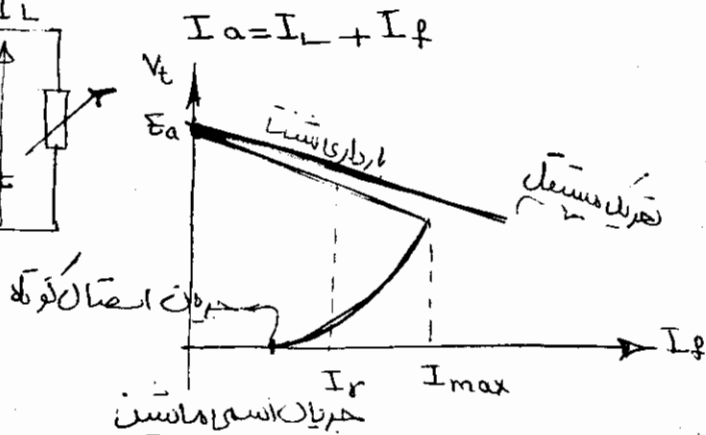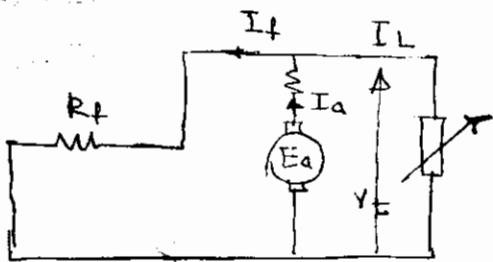

# تخمین مشخصه بارگذاری ماشین DC تحت آزمایشهای معنایست سردی:

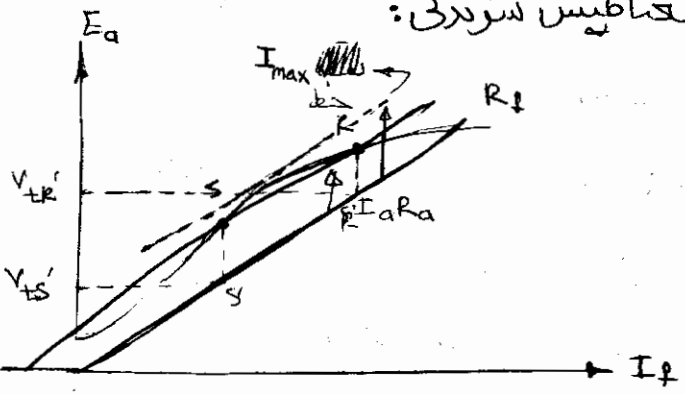

$$I_a = I_L + I_f \quad ; \quad E_a = V_t + I_a R_a$$

$$V_t = I_f R_f$$


تحت هر جریان آرمیچر افت آرمیچر را روی خط  $R_f$  به صورت خطی موازی با آن رسم کرده و نقطه ولتاژ بارگذاری را بدست آورد.

خطی که تنها یک نقطه مشخصه با اساسی شود  $I_{max}$  است.

جریان اتصال کوتاه: ولتاژ تستمانند

$$I_{sc} R_a = \text{ولتاژ تستمانند}$$

$$I_{sc} = \frac{\text{ولتاژ تستمانند}}{R_a}$$

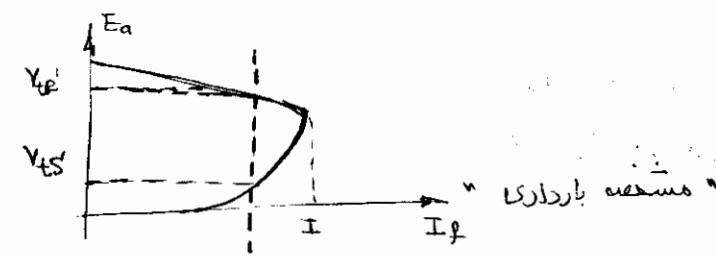

مثال: برای موتور تست نام مشخصه معنایست سردی زیر تحت مقاومت میدانی برابر با 354.5 اهم نسبت:  
 الف) ولتاژ نرمیال در جریان آرمیچر برابر با  $25^A$  ، ب) ماکزیمم جریان آرمیچر و ولتاژ نرمیال مربوطه.  
 ج) جریان اتصال کوتاه آرمیچر جایی که مقاومت آرمیچر  $0.5^r$  باشد.


مشخصه بارگذاری

$I_f$	0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
$E_a = V_{o.c}$	7.5	93	135	165	186	202	215

## رژیم‌های کپیوند (ترکیبی):


از نظر تحریک (۱) کپیوند اضافی  
 (۲) کپیوند نقصانی

از نظر مدار (۱) کپیوند تست بلند  
 (۲) کپیوند تست کوتاه

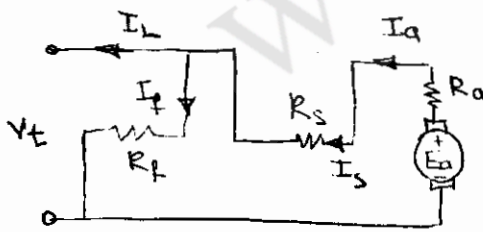

$$I_s = I_a$$

( $R_p$  بعد از  $R_s$  و  $R_a$  است)

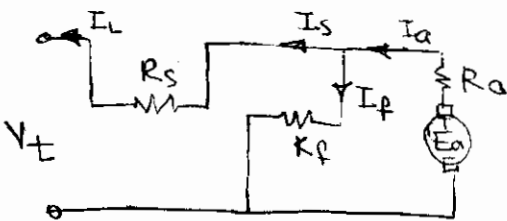


$$I_s = I_a - I_f$$

( $R_p$  قبل از  $R_s$  است)

# مشخصه های بار چاری ژنراتور کمپوند :

1) ژنراتور کمپوند تخت : می توانیم میدان سری را طوری تنظیم کنیم که افت آرمیچر را جبران کند یعنی به ازای جریان های متفاوت ولتاژ خروجی ثابتی خواهیم داشت.

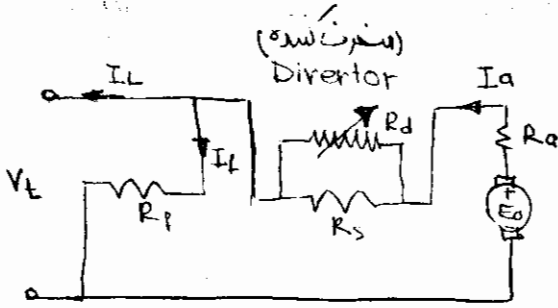




ژنراتور ولتاژ ثابت در خروجی می باشد.

نحوه تنظیم ژنراتور تخت : 1) میدان سری به صورت اضافی باید نسبت شود.

2) در حالت تخت ( $R_d = 0$ ) ولتاژ بی باری ثابت شود.

3) بار کامل ماشین را از راه ای دهیم و افت ناشی از عکس العمل آرمیچر و افت امی آرمیچر را افزایش مقاومت  $R_d$  جبران می کنیم تا ولتاژ تخت و ولتاژ بی باری ماشین گردد.


4) در هر جریان دینامی از بار با ثابت نگه داشتن مقدار  $R_d$  ولتاژ خروجی ثابت خواهد ماند.

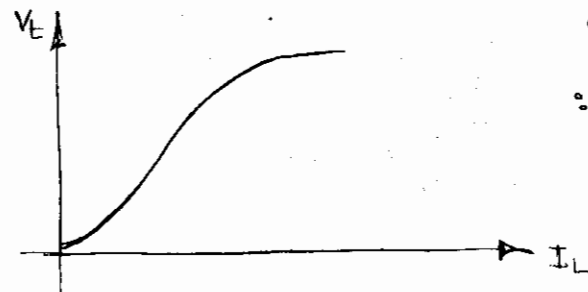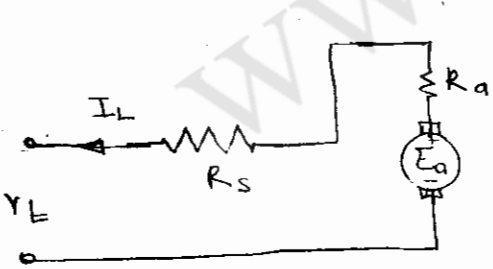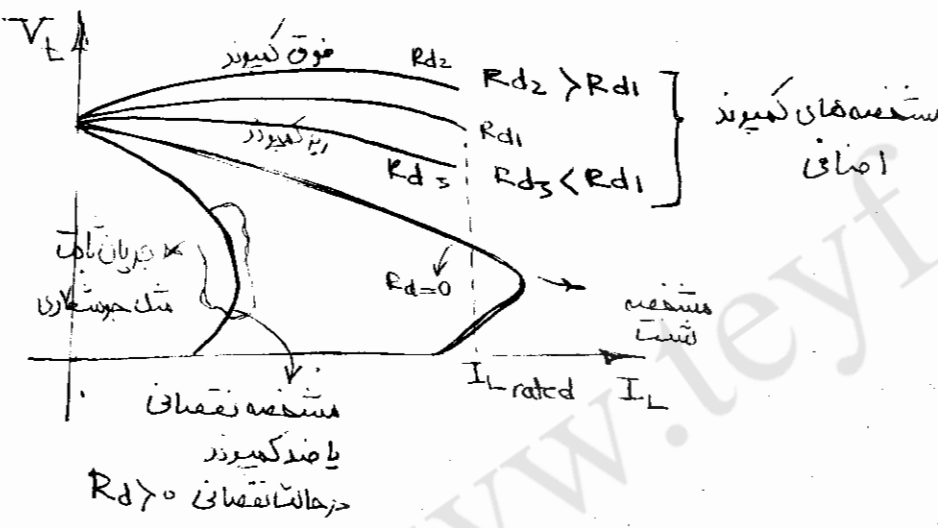

ژنراتور سری :  
مشخصه بار چاری :

مثال : ژنراتور کمپوندی با توان  $100 \text{ kW}$  با ولتاژ اسمی  $200 \text{ V}$  دارای مقاومت معادل  $0.03 \Omega$  در مدار آرمیچر و مقاومت میدان سری برابر با  $0.004 \Omega$  می باشد تعداد دور سه بیج میدان اصلی  $1200 \text{ rpm}$  برای هر قطب و سه بیج میدان سری دارای  $5 \text{ rpm}$  در هر قطب می باشد. مشخصی بخاطر شیب شیبندگی میدان موازی تخت سرعت  $1000 \text{ rpm}$  قرار زیم است. در صورتیکه این ژنراتور به صورت اضافی نسبت شود. مطلوبست محاسبه ولتاژ ترمینال تخت جریان اسمی در صورتیکه جریان میدان موازی  $5 \text{ A}$  و سرعت  $950 \text{ rpm}$  باشد. از اثر عکس العمل آرمیچر صرف نظر شده و مدار شیب بلند در نظر گرفته شود.

$I_{fca}$	0	1	2.2	3.3	4.2	5.3	7.1
$E_{acr}$	11	53	100	167	200	215	229.5

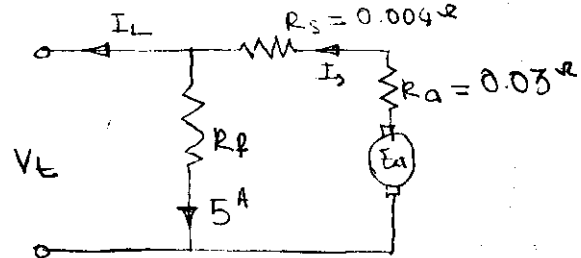

حل:  $I_L = \frac{100000}{200} = 500^A$   
 $I_s = I_L + I_f = 500 + 5 = 505^A$   
 $I_{eq} = I_f + \frac{N_s}{N_f} I_s = 5 + \frac{5}{1200} \cdot 505 = 7.1^A$

\* جریان معادل کیپوند:  $I_{eq} = I_f \pm \frac{N_s}{N_f} I_s$  (اضافی، - منفی)


تغییرات 1000 rpm  $E_a = 222.5 \Rightarrow$  تغییرات 950 rpm  $E_a = \frac{950}{1000} \cdot 222.5 = 211.38^V$

$V_t = E_a - I_a(R_s + R_a) \Rightarrow V_t = 194.21^V$

انواع موتورهای DC:

کاربردهای کنترل مطرح باشند  
 (i) کنترل سرعت  
 (ii) کنترل موقعیت

انواع موتورهای DC:

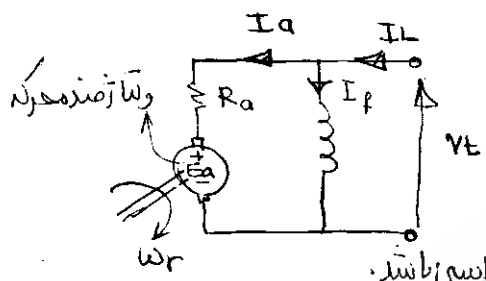

(1) موتور شست (موتور تقریباً ایستاده):  
 در هنگام راه اندازی  $\omega = 0$  و  $E_a = 0$   
 (هنگام راه اندازی) بسیار بزرگ است  $I_a = \frac{V_t}{R_a}$   
 پس برای کنترل جریان راه اندازی ولتاژ اعمالی باید به مراتب کمتر از ولتاژ اسی باشد.

$\Rightarrow I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}$

1-1) موتورهای آهنربای دائم

(2) موتور سری:

(3) موتور کیپوند:


موتور شست:  $E_a = k_n N \Phi$  و  $T_e = k_t I_a \Phi$ ;  $N = k_N \frac{E_a}{\Phi}$   
 (ولتاژ اسی)  $\omega_r$  rpm

\* روابط مهم موجود در ماشینها

برای کنترل سرعت ارمیچر  
 (i) کنترل  $E_a \leftarrow$  کنترل  $V_t$  (با  $V_t$  و توان  $E_a$  رابطه دارد)  
 (ii) کنترل  $\Phi \leftarrow$  کنترل  $I_f$  (با  $I_f$  یا استریمتر همراه  $I_f$ )

$E_a = V_t - I_a(R_a + R_s)$  و  $I_{feq} = I_f \pm \frac{N_s}{N_f} I_s$

مبارعتاب:

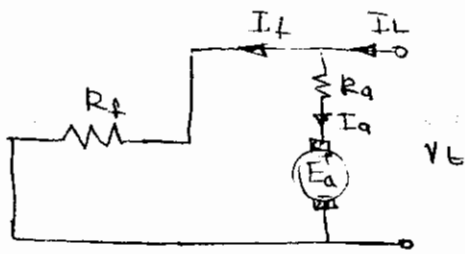

$$E_a = V_t - I_a R_a$$


$$N = K_N \frac{E_a}{\Phi} = K_N \frac{(V_t - I_a R_a)}{\Phi}$$

$$\tau_e = K_t \Phi I_a$$

مشخصه های موتور شتاب :

مشخصه سرعت :


مشخصه گشتاور :

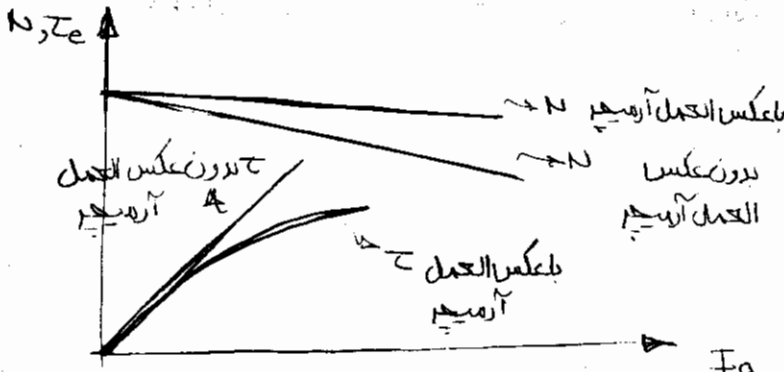

در حالت سرعت های Ia ،  $\tau_e = \frac{K_t}{K_N} N$  قرار دهیم :

$$N = \frac{K_N V_t}{\Phi} - \left( \frac{K_N R_a}{K_t \Phi^2} \right) \tau_e$$

در هر موتور اگر با افزایش  $\tau_e$  سرعت کاهش پیدا کند مشخصه شتاب داریم .

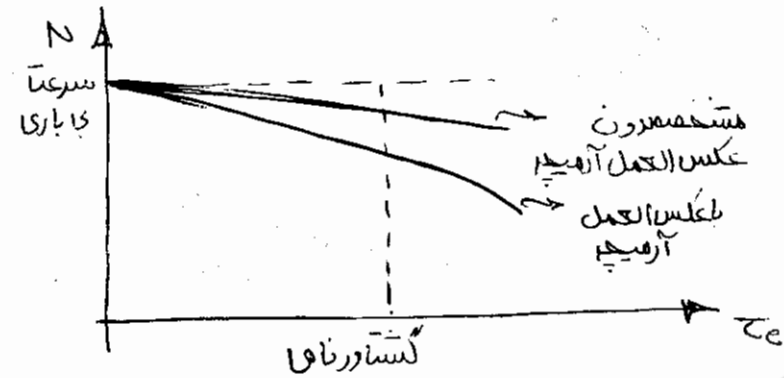


مثال: موتور شتابی با توان 8 kW ، ولتاژ 230 V ، با مقاومت 0.7 اهم و ولتاژ 250 V در سرعت 1250 rpm کاری اندوخته می شود با 1.6 A از آر میچ می گذرد . گشتاور باری به محور ماشین اضافه شده تا جرم آن آر میچ 40 A افزایش پیدا کند در سرعت ماشین به 1150 rpm ، کاهش پیدا می کند . مطلوب است محاسبه کاهش شارژیم و طبق از اثر عکس العمل آر میچ .

$$\Phi = K_N \frac{(V_t - I_a R_a)}{N} \quad \Phi_{NL} = K_N \frac{(250 - 1.6 \times 0.7)}{1250} = 0.2 K_N$$

$$\Phi_L = K_N \left( \frac{250 - 40 \times 0.7}{1150} \right) = 0.193 K_N$$

$$\text{کاهش شارژیم} = \frac{0.2 - 0.193}{0.2} = 3.5\%$$

مثال: موتور شتابی با ولتاژ اسمی 250 V ، مقاومت اهمی میدان 150 اهم و آر میچ 0.6 اهم در حالتی باری نسبت شارژ کامل ، در سرعت 1000 rpm ، با جریان آر میچ 5 A کاری اندوخته می شود . اگر این موتور باری را با گشتاور 100 N.m بچرخاند ، جریان آر میچ و سرعت ماشین را محاسبه نماید . اگر موتور توانی برابر با 10 kW در سرعت 1200 rpm نیاز داشته باشد ، مقدار مقاومت اضافی که به صورت سری با مدار میدان باید قرار بگیرد را محاسبه نماید . از اثر عکس العمل آر میچ و اشباع هسته صرف نظر کرد .

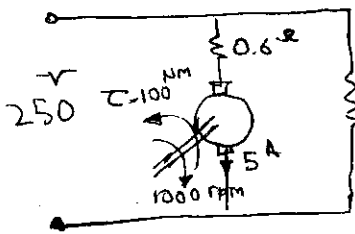

$I_a = ?$  ,  $N = ?$   $E_a = k\Phi\omega_n = k'\omega_n$  ①

$T_e = k\Phi I_a = k' I_a$  ②

①  $250 - 5 \times 0.6 = k' \cdot \frac{2\pi \times 1000}{60} \Rightarrow k' = 2.36$


② بارگذاری  $I_a = \frac{100}{2.36} = 42.4 \text{ A}$

سرعت بارگذاری  $\omega_m = \frac{E_a}{k'} = \frac{250 - 42.4 \times 0.6}{2.36} = 95.15 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 909 \text{ rpm}$

ب) 49<sup>ه</sup> (جواب مسأله)

موتور آهن ریای دانه:



موتور تحریک مستقیم (د) شنت  
 شنت آهن ریای دانه

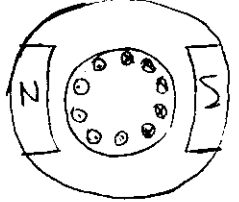


طراحی آهن ریای دانه (برای ماشین های DC):

( $M_r = 8000$ )

آهن نرم: مواد فرو مغناطیسی با پهنای ضعیف یا که با استاندارد ضریب نفوذ پذیری نسبی مغناطیسی خیلی بالا  
 آهن سخت: مواد فرو مغناطیسی با پهنای زیاد یا که ضریب نفوذ پذیری نزدیک به هوا ( $\mu_0$ ) ( $M_{rmax} = 5$ )

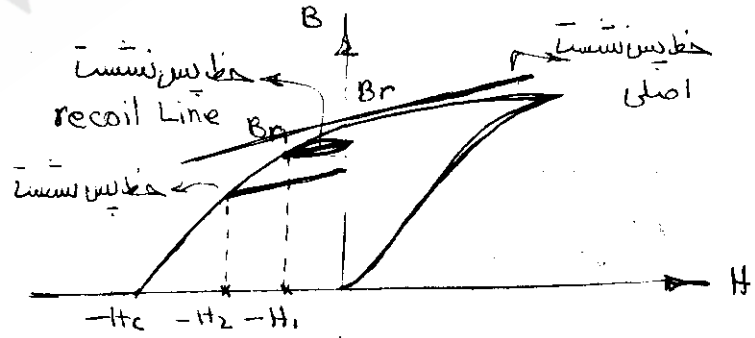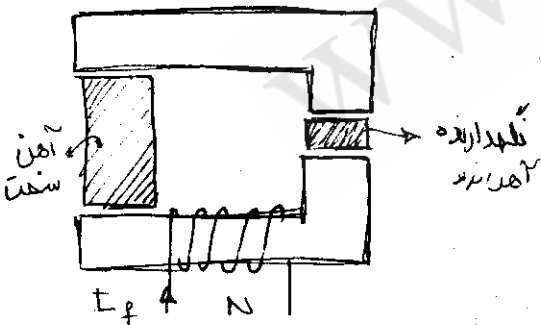

\* برای اطمینان کردن میدان منفی دنگد آرنده را برداشته و جریان سیم پیچ را معکوس کنید.

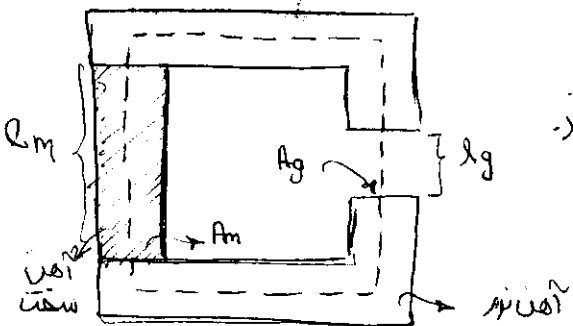


فرصیات: 1) mmf روی آهن نرم متابک صرف نظر کردن است.

2) اختلاف شار وجود داشته و شار در شتخا هم مغز باشد.

قانون مدار آهن  
 $H_m l_m + H_g l_g = 0 \Rightarrow H_m = -\frac{l_g}{l_m} H_g$   
 $H_g = -\frac{l_m}{l_g} H_m$

$\Phi = B_m A_m = B_g A_g$  با شرط یکنواختی فشار:  $B_g = \mu_0 H_g$

$B_m = \frac{A_g}{A_m} B_g = \frac{\mu_0 A_g}{A_m} H_g = -\mu_0 \frac{A_g}{A_m} \cdot \frac{l_m}{l_g} H_m \rightarrow$  معادله خطی است

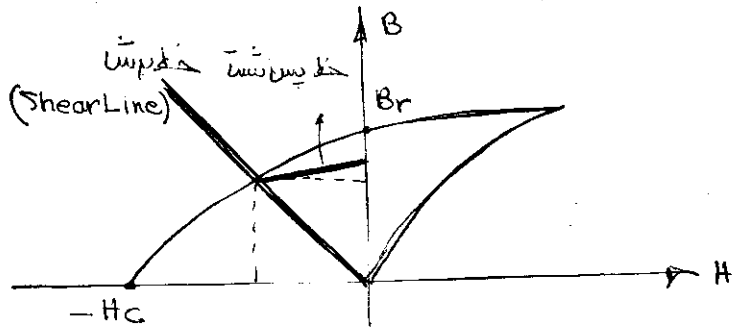

\* نقطه کار آهن برای دانه: راسته به خط آهن  
 رشتگان برای برپایه یعنی به معنای شیب است  
 خواهد بود.

تعیین حجم آهن برای دانه:

$V_m = A_m l_m = \frac{B_g A_g}{B_m} \cdot \frac{H_g l_g}{H_m} = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0 B_m H_m}$


حاصل ضرب انرژی آهن برای دانه:  $B_m H_m$

\* زمانی حجم آهن می رسد می شود (حجم آهن برای دانه) که حاصل ضرب انرژی آهن برای دانه  
 ماکزیمم شود.

انواع آهن برای دانه:


آلستکو: در سال ۱۹۳۰ (آلومنیوم، نیکل، کربن)

\* حاصل ضرب انرژی پایین.

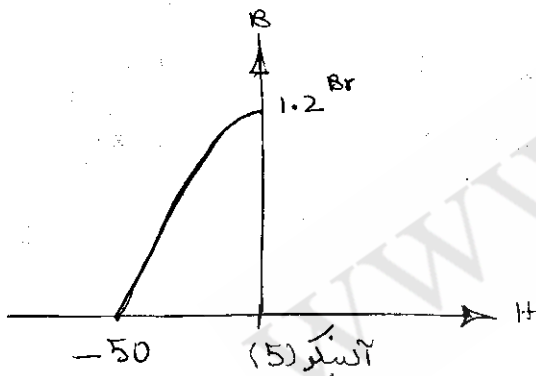


آهن برای فریتی:


در سال ۱۹۵۰

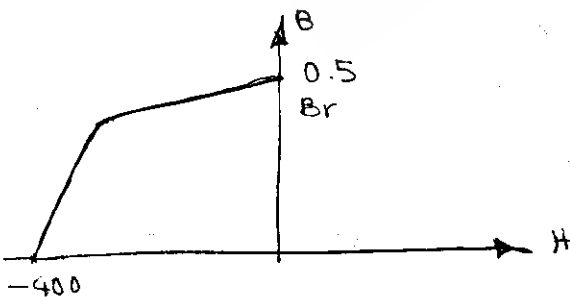


آهن برای با بول اکسیان:

در سال ۱۹۶۰: آهن، نیکل، کربن، مس، ماربوم

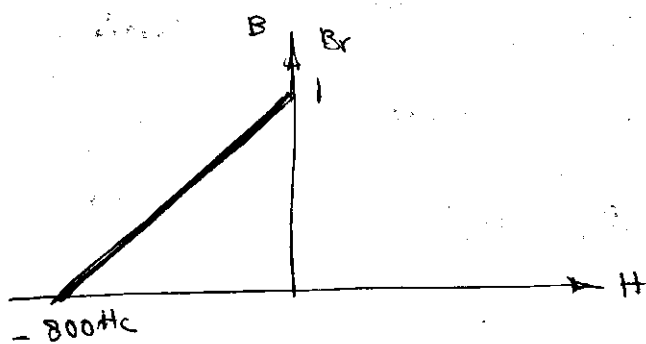

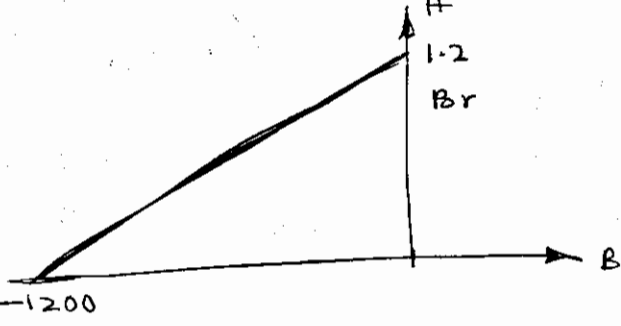

موتور سری:

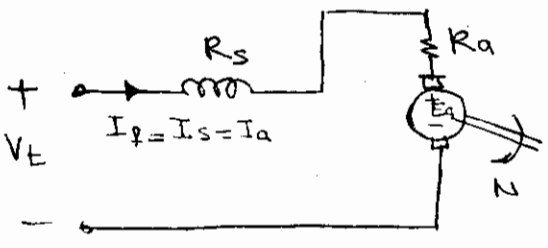



$$N = K_n \frac{(V_t - I_a (R_a + R_s))}{\Phi}$$

$$\tau = K_t \Phi I_a$$

فرض درسیسته خطی:  $\Phi = K_f I_a$

$$N = \frac{K_n}{K_f} \left[ \frac{V_a}{I_a} - (R_a + R_s) \right]$$

$$\tau = K_t K_f I_a^2$$

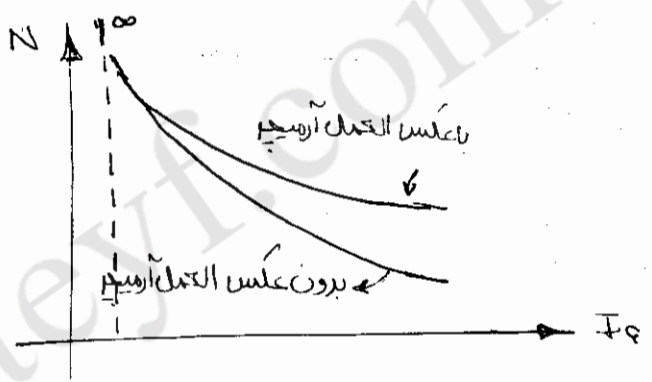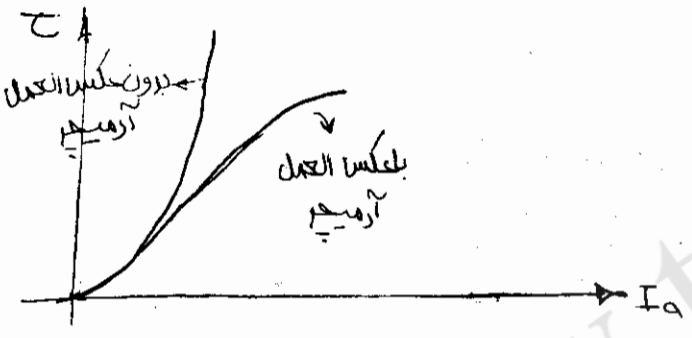


\* در حالتی باری از موتور استفاده شود سرعت آن به نهایت سوق پیدا می کند.

\* در حالتی باری به هیچ وجه نباید برق وصل شود.

\* مزیت موتور سری به خاطر تولید گشتاور بالا در جریان های پایین.


و در کار برد های گشتاور بالا به سگین استفاده می شود.

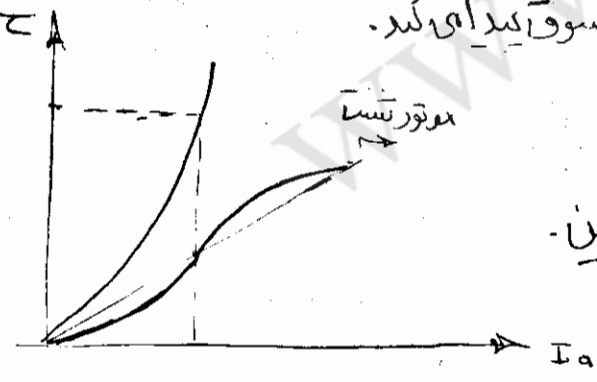

مستقیم گشتاور سریته:



از معادله گشتاور Ia را با  $\tau$  جایگزین در رابطه سرعت می کنیم:

$$N = \frac{K_n}{K_f} \left[ \frac{V_t + \sqrt{K_t K_f} \tau}{\sqrt{\tau}} - (R_a + R_s) \right]$$

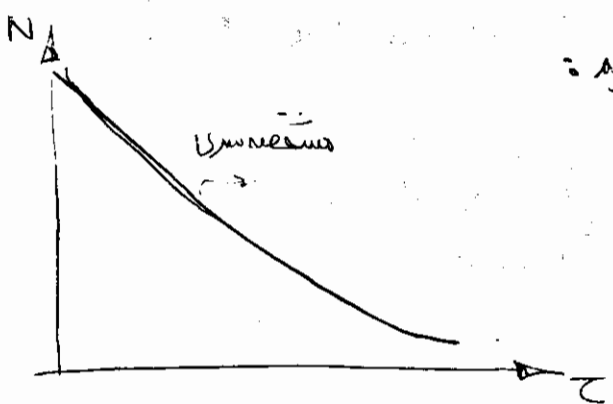




موتورهای کمپونز

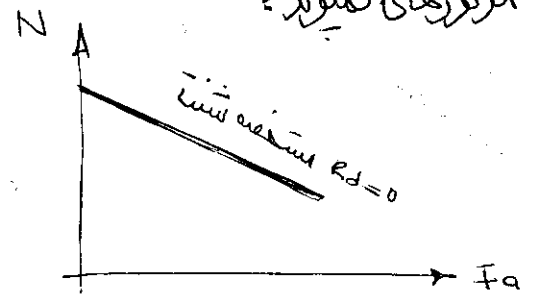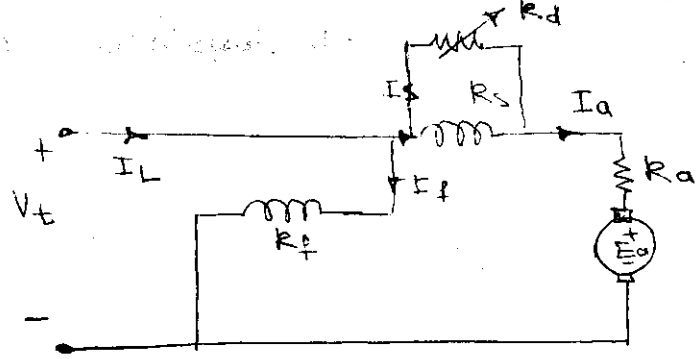


مدار معادل شتاب بلند

\* اگر  $R_d \neq 0$ : کمپونز داریم: که دو حالت خواهد داشت: کمپونز اضافی - کمپونز نقصانی

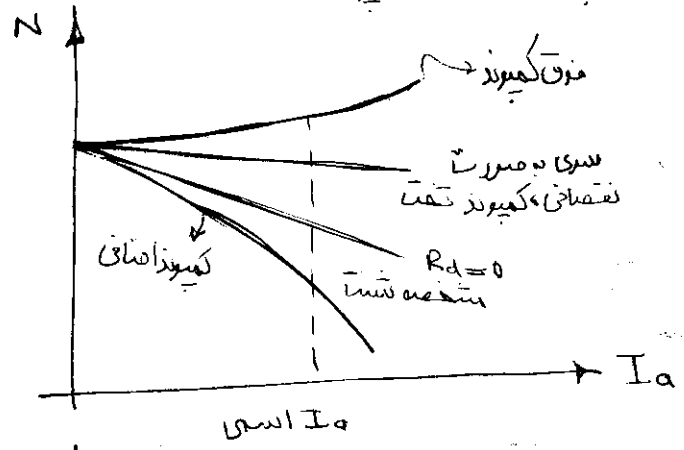

\* در کمپونز اضافی، چون شار میدان سری و شتاب هم دیگر را تقویت می کنند ← شار افزایش می یابد ← سرعت کم می شود.

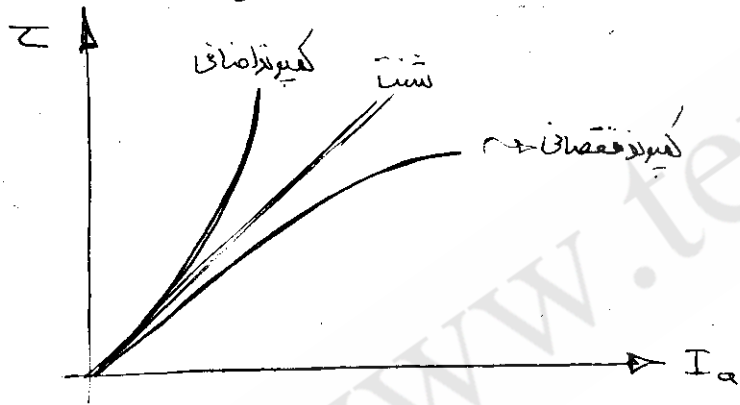

مدار کمپونز شار میدان در  $\Phi_f = K_3 I_f \pm K_4 I_a$

$$V_t = E_a + I_a (R_a + R_s)$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f}$$

توان حاصله، توان داخلی  $P_a = E_a I_a$

توان حاصله  $T_a = \frac{P_a}{\omega}$   
 ← سرعت زاویه ای

$$\left. \begin{aligned} E_a &= k_1 (k_3 I_f \pm k_4 I_a) \omega \\ T_a &= k_1 (k_3 I_f \pm k_4 I_a) I_a \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega = \frac{V_t - I_a (R_a + R_s)}{k_1 (k_3 I_f \pm k_4 I_a)}$$

$$T_a = k_1 (k_3 I_f \pm k_4 I_a) I_a = k_1 k_3 I_f (1 + \beta I_a) I_a \quad \beta = \frac{k_4}{k_3 I_f}$$

در دو حالت کاری مختلف:

$$\frac{T_{a1}}{T_{a2}} = \frac{(1 + \beta I_{a1})}{(1 + \beta I_{a2})} \cdot \frac{I_{a1}}{I_{a2}} \quad \omega = \frac{V_t - I_a (R_a + R_s)}{k_1 k_3 I_f (1 + \beta I_a)}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{[V_t - I_{a1}(R_s + R_a)][1 + \beta I_{a2}]}{[V_t - I_{a2}(R_s + R_a)][1 + \beta I_{a1}]}$$

نوع تعیین  $\beta$  در این استگاه:

(1) به کارگیری موتور کمپند به حالت شتاب و در بار خاصی گشتاور شتاب را اندازه گیری:

$$\tau_{sh} = k_1 k_3 I_f I_a$$

(2) به صورت کمپند اضافی بسته و جریان آرمیچر مساوی با حالت شتاب و خروجی آورده:

$$\tau_c = k_1 k_3 I_f (1 + \beta I_a) I_a$$

$$\rightarrow \frac{\tau_c}{\tau_{sh}} = 1 + \beta I_a \Rightarrow \beta = \frac{1}{I_a} \left[ \frac{\tau_c}{\tau_{sh}} - 1 \right]$$

مشخصه گشتاور سرعت کمپند:

$$\omega = \frac{V_t - I_a(R_f + R_s)}{k_1(k_3 I_f + k_4 I_a)}$$

$$\tau_a = \tau_{sh} + \tau_s$$


$$\Rightarrow \tau_a = k_1 k_3 I_f I_a + k_1 k_4 I_a^2 \Rightarrow I_a = \frac{V_t - k_1 k_3 I_f \omega}{R_a + R_s + k_1 k_4 \omega}$$

$$\tau_a = k_1 \left[ k_3 I_f \frac{V_t - k_1 k_3 I_f \omega}{R_a + R_s + k_1 k_4 \omega} + k_4 \frac{(V_t - k_1 k_3 I_f \omega)^2}{(R_a + R_s + k_4 k_1 \omega)^2} \right]$$

مثال: آهن ربای دانه از نوع آلنیکو با مشخصه B-H نشان داده شده در یک سیستم مختلطی قرار گرفته و چگالی دشاری برابر  $0.8 \text{ T}$  با ایجاد زیر پدیده ای آورد  $A_g = 2.5 \text{ cm}^2$ ،  $l_g = 0.4 \text{ cm}$ . نقطه کار روی منحنی کاهش مختلطی شیب دگی روی نقطه ماکزیمم  $B_m H_m$  قرار گرفته و مقادیر  $B_m = 0.95 \text{ T}$ ،  $H_m = -42 \text{ kA/m}$  تعیین شده است. ایجاد آهن ربای دانه را برای این کاربرد محاسبه نماید.

## راه اندازی موتورهای DC :

راه اندازی بدون راه انداز

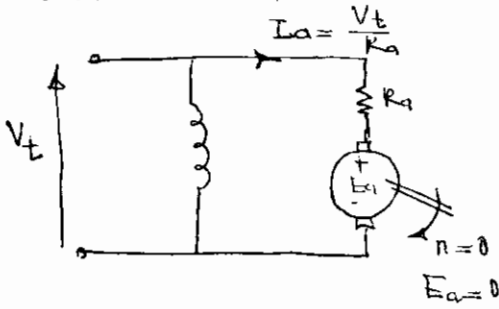


مشکلات راه اندازی بدون راه انداز :

- 1) جریان خیلی زیاد از آمپر سبب تلفات زیاد حرسیه بیج آمپر و تلفات زیاد در سیستم کموتاسیون.
- 2) منبع تغذیه موتور قابلیت ارائه جریان را داشته باشد تحت شرایط خیلی سخت و احتمال از بین رفتن

3) شوک مکانیکی خیلی بالا از گشتاور زیاد حاصل شده به سیستم مکانیکی آسیب می رساند.

## انواع راه اندازها :

1) راه اندازهای مقاومی : (بسیار تلفات)

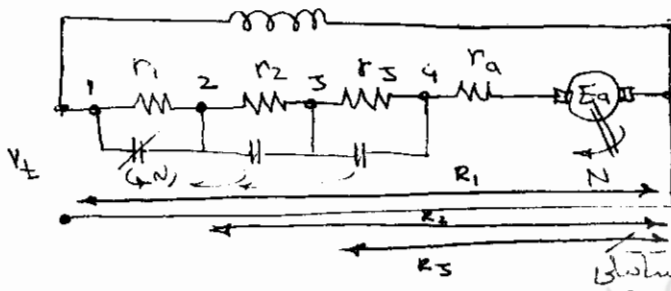

الف) راه اندازهای عددی

ب) راه اندازهای اتوماتیک

ت) مدارهای بدون های استاتیکی

## طراحی راه انداز :

- 1) مقدار مقاومت های مسیر آمپر
- 2) مقدار مقاومت های مربوطه


## اصول طراحی :

1) مقدار جریان ماکزیمم و میانی راه اندازی تعیین می کنه (معمولاً ماکزیمم جریان 2 برابر جریان اسمی ماشین در نظر گرفته می شود و مقداری نیمه بین ماکزیمم جریان و جریان اسمی ماشین است)

$$I_{max} = 2 I_n \quad \text{و} \quad I_{min} = 1.5 I_n$$

ماکزیمم جریان راه انداز  $I_1 = \frac{V_t}{R_1}$

$$I_2 = \frac{V_t - E_a(N)}{R_1}$$

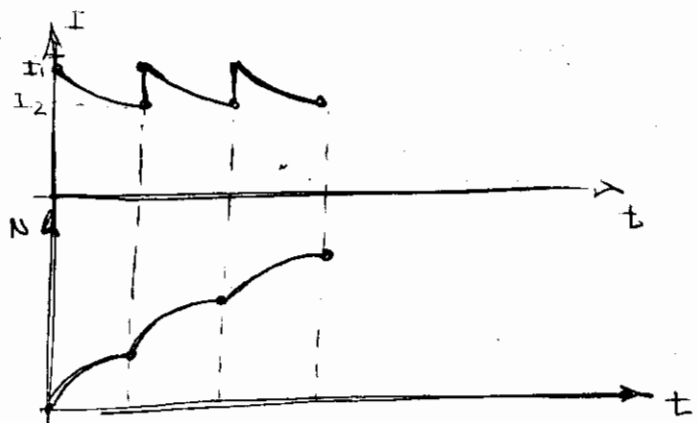

در مرحله اول وقتی تمام مقاومت ها هستند

زمانی که  $r_1$  اتصال کوتاه در نظر گرفته شود

$$I_1 = \frac{V_t - E_a(N)}{R_2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

\* در حالت کلی:

برای  $k$  نقطه راه اندازی  $(k-1)$  نفس متوالی لازم خواهد بود.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_3} = \dots = \frac{R_{k-1}}{R_k}$$

$$\frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{R_2}{R_3} \cdot \dots \cdot \frac{R_{k-1}}{R_k} = \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^{k-1} = \gamma^{k-1}$$

$$\frac{R_1}{R_k} = \gamma^{k-1} \Rightarrow \frac{R_1}{R_0} = \gamma^{k-1}$$

مراحل طراحی راه انداز:

1) از معادله  $I_1 = \frac{V_t}{R_1}$  مقدار  $R$  انتخاب می شود.

2) از معادله  $\frac{R_1}{R_0} = \gamma^{k-1}$  تعداد پله های راه انداز تعیین می شود.

3) از رابطه  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_3} \dots$  مقادیر  $R_1, R_2, \dots$  تعیین شده تا مقادیر  $r_1, r_2, r_3, \dots$  مشخص گردد.

مثال: راه اندازی برای موتور شنت با ولتاژ  $220^V$  مورد نیاز است. جریان بیشینه مجاز وی سیم راه انداز  $55^A$  و  $35^A$  در نظر گرفته می شود. اگر مقادیر آرمیچر ماشین  $0.4^A$  در نظر گرفته شود. محلول نسبت تعیین راه انداز مربوطه.

جواب:  $R_1 = 4^A, \delta = 1.57, K = 6.1, K = 6$  در سطح

$$1.585 = \gamma = \frac{I_1}{I_2}$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{4}{1.585} = 2.52^A, R_3 = \frac{2.52}{1.585} = 1.589^A$$


$$r_1 = R_1 - R_2 = 1.48^A, r_2 = R_2 - R_3 = 0.93^A, r_3 = 0.587^A$$

$$r_4 = 0.370^A$$


$$r_5 = 0.235^A$$

# انواع راه اندازها:


۱) سه نقطه ای معمولاً برای موتورهای سری  
 ۲) چهار نقطه ای برای سنس و کیبرد

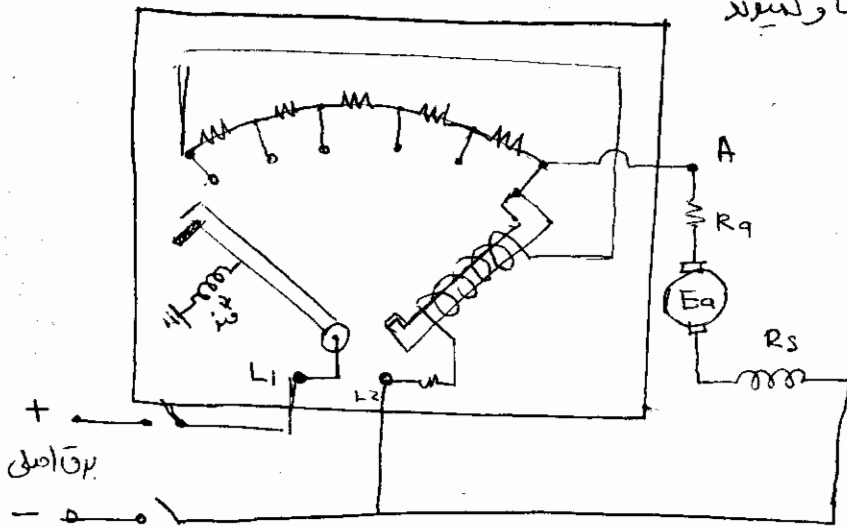

راه انداز سه نقطه ای:

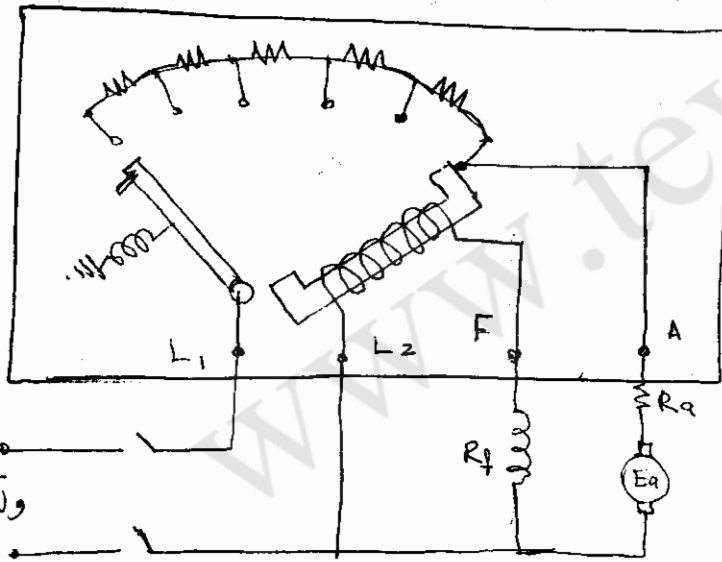

راه انداز چهار نقطه ای:

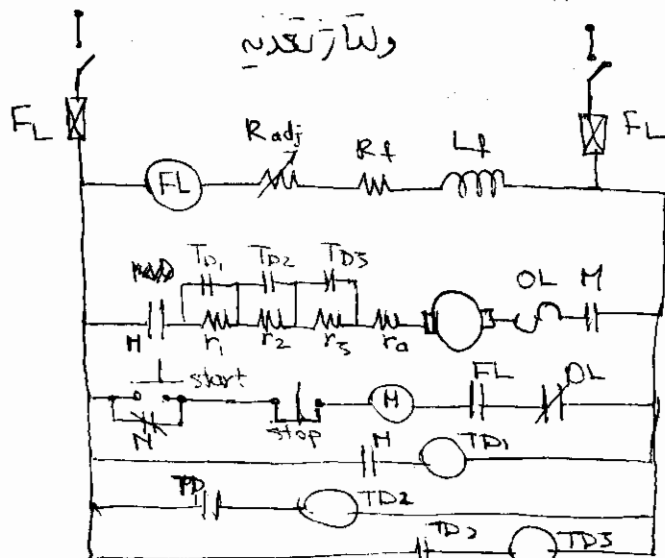

راه انداز اتوماتیک:

بارهای تأخیری:

(FL) بوسه میدان (مهای مطمئن شدن از مقدار شدن)

Over Load : رله حرارتی

(M) بوسه

(TD1) رله های تأخیری زمانی

راه اندازهای با مدل های استاتیکی :

نیکسکننده های قابل تنظیم :

\* بهترین نوع راه اندازی باشد.



\* هم برای اندازی و هم برای کنترل سرعت

بهترین روش می باشد.

\* سیسۀ بدون تلفات

\*  $T_1$  و  $T_4$  سیکل مثبت

$T_3$  و  $T_2$  سیکل منفی

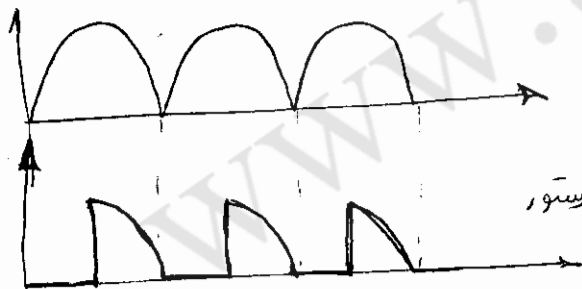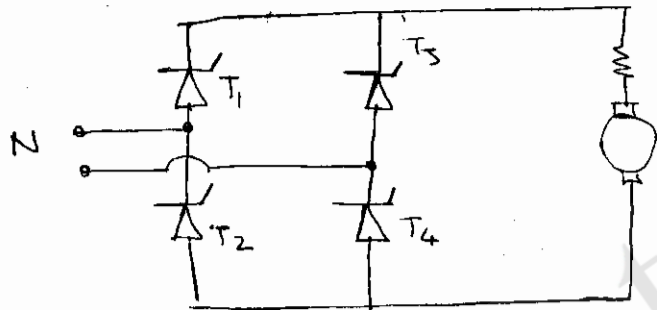

با دیود معکوس

با استفاده از ترنزیستور